

Standplatz: _____

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	GM -DT 0122E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKM81BFPU138175
Vertrags-Nummer:	25643084	Erstzulassung:	23.12.2022
Internes KZ:	15084548	Kilometer-Stand:	71832
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Lucid Blue Mineraleffekt Polsterung: Stoff Schwarz/Grau Innenraum SchwarzTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.890,76

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AHK abnehmbar	747,90
Lucid Blue Mineraleffekt	0,00
Stoff Schwarz/Grau Innenraum Schwarz	0,00
Wärmepumpe	1.008,40

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.647,06

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.990,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.990,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2370

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25643084
Amtliches Kennzeichen: GM -DT 0122E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25643084
Amtliches Kennzeichen: GM -DT 0122E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.06.2025	48767	Inspektion und Wartung
27.06.2025	48767	Bremsflüssigkeitswechsel
16.12.2025	59598	Inspektion und Wartung
16.12.2025	59598	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.12.2025	59598	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GM-DT 122E
Berichtsnummer :	0000000930014-DE968		
Referenznummer:	31211387		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81BFPU138175	Laufleistung abgelesen:	71832 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 51766 Engelskirchen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Lucid Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	59598 / 03.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 3,5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 3,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 125 kW (kontinuierlich 42 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz |
|--|---|

- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinter
- Verglasung getönt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 7,5x19
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz)
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Vorheizsystem für Batterie

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Kotflügel Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Wartung über 15767 km überzogen.	Nicht Gepflegt	
9.	Türleiste	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

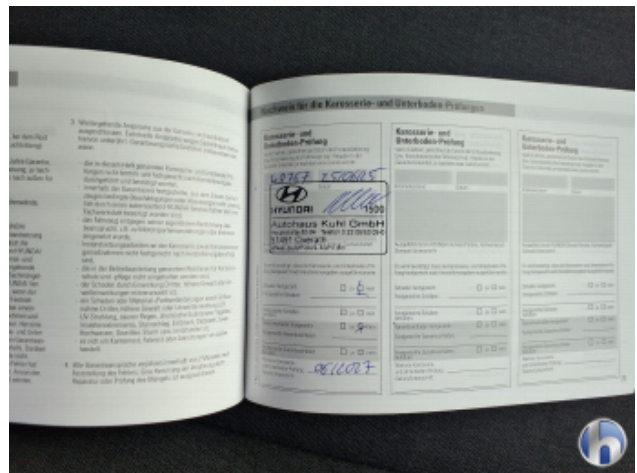

Serviceheft/Nachweis

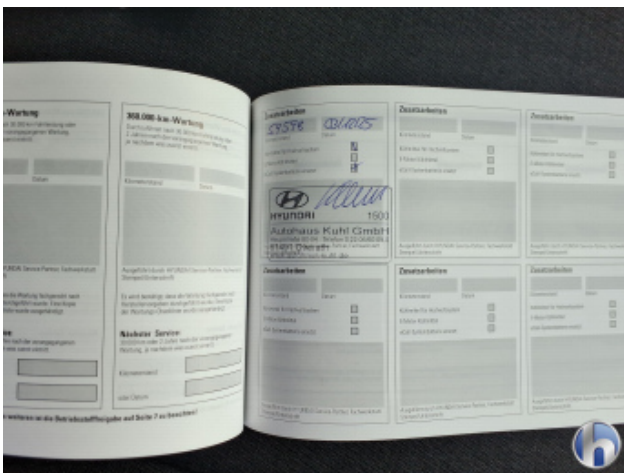

Serviceheft/Nachweis

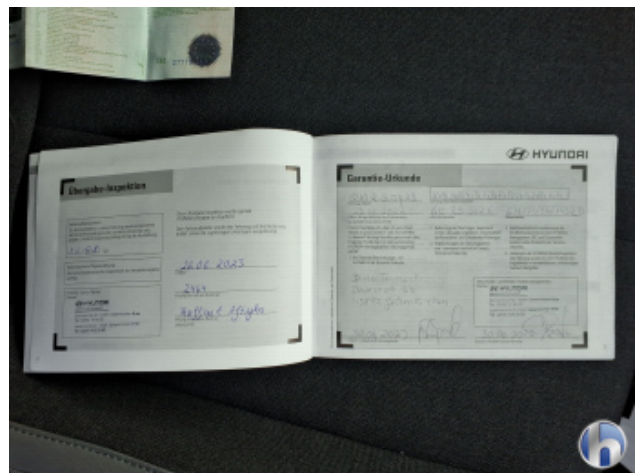

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Kotflügel Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



9. Türleiste
Beschädigt - Erneuern



9. Türleiste
Beschädigt - Erneuern