



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46616016
Auftrags-Nr / Referenz: 10067393
Besichtigungsdatum: 15.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Polestar Polestar 2 Single Motor 78kWh		
Kennzeichen	AH-DV 440E	Fahrgestellnummer	YSMVSEGE4PL170776
Erstzulassung	19.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	59.125 km
HSN/TSN	2219 / AAB 00010	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Magnesium Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	80 kW	Nächste HU	07/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	3.036 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.490 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10067393	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 102V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse hinten
2 USB-Anschlüsse vorne
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS
Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite
Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach
Automatisches Bremsen nach einer Kollision
Außenspiegel automatisch anklappbar
Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent
Bluetooth
Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter
Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.
Driver Alert Control
Einparkassistent vorn und hinten
Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display
Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning
Frontstauraum 41 Liter
Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb
Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15"
Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W
Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität
ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Kindersicherung elektrisch
Klimatisierung ECC 2-Zonen
Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung
Kopfstützen vorne und hinten
Ladekabel (6 Meter) - 16A 11kW - Type 2, Mode 3
Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen - 10A 2,3kW - Schuko-Stecker, Type 2, Mode 2
LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor s Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar
Leuchtweitenregulierung automatisch
Navigationssystem
One pedal drive -regeneratives Bremsen
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines



Bezeichnung
Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.
Polestar Digital Key
Polster: geprägter Stoff mit 3D Etched deco
Radiozubehör: Digitalradio DAB +
Regensensor
Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset
Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt mit Reifen 245/45 R19 auf 8Jx19 ET50 vorn, 9Jx19 ET53 hinten
Rückfahrkamera
Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar
Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.
Schlüsselloses Öffnen und Starten - Fernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Ladeklappe - Kofferraumdeckel elektrisch betätigt mit extra breitem Fußsensor
Servotronic
Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)
Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar
Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.
Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle
Steckdose 12V im Kofferraum
Textilfußmatten
Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent
Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.
Wegfahrsperr
Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die Lackschichtdicke liegt im Normbereich zwischen 90 µm und 140 µm.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

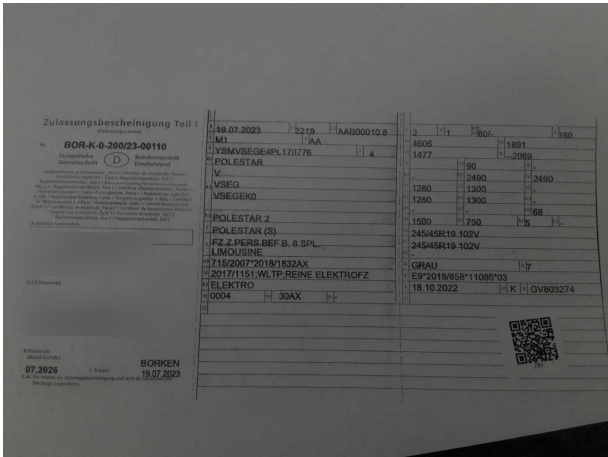


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung

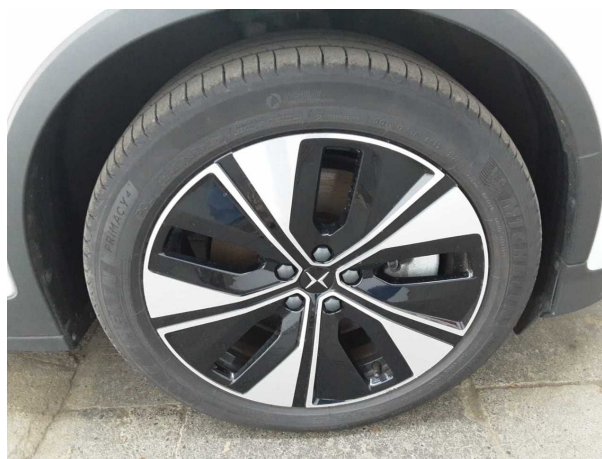


Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

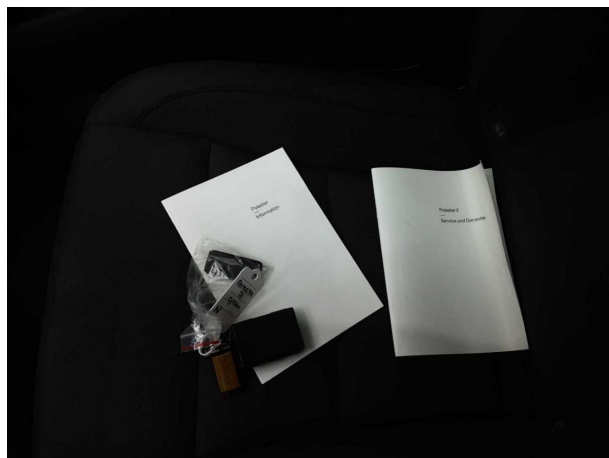


Abbildung 19: Sonstiges

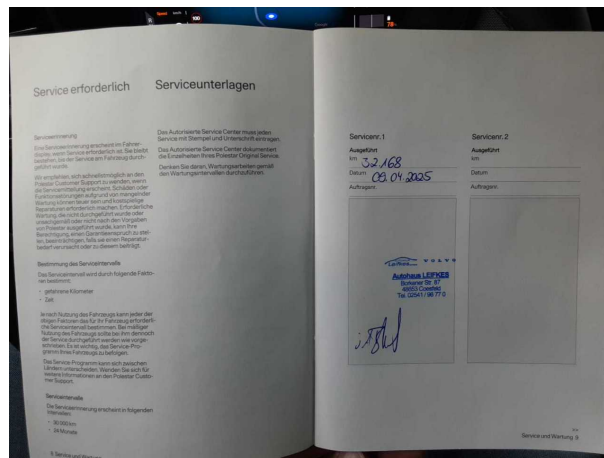


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

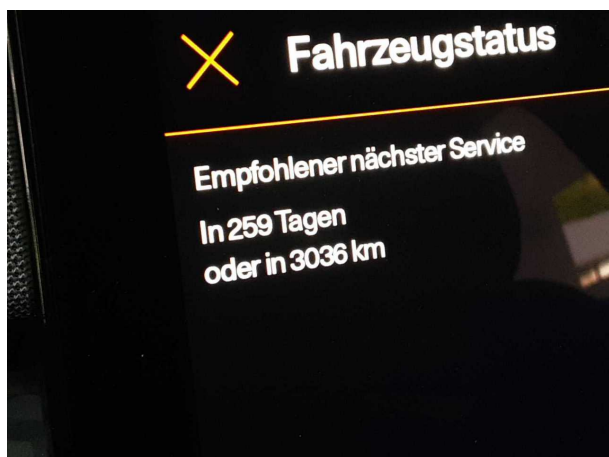


Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
auslegen / polieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung -
verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung