

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002526981
Besichtigt am:	08.07.2026 10:03
Berichts-Nr:	10961131
FIN:	VSSZZZ5F0P6568897

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	22.06.2023
Laufleistung:	58.802 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Kunstleder und Alcantara
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.300 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Dynamiklenkung
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	ECO-Funktion
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
8 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr zweiflutig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Allradantrieb	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Armaturentafel Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillen-Ablage/Halter	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drei.-Automatikgurte vorn	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Ladeboden
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurhalteassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV Ateca 5-Türer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Warnleuchten
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannenset
Nichtraucherausführung	Parklenkassistent
Ohne alternativ-Antriebssystem	Privater Notruf
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radabdeckung Mitte
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Handbremshebelgriff	Schalthebelknopf Sport
Ohne Individualeinbau	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheibenbremsen hinten
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Belüftungsdüse mitte	Beschädigt	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dachholm rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F0P6568897

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

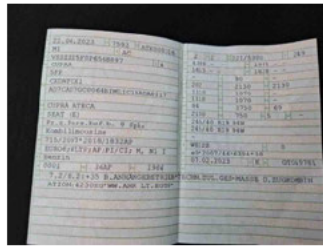


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

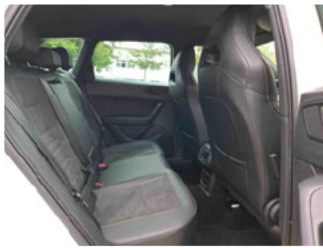

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Belüftungsdüse mitte - Beschädigt - Ersetzen



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

