

die gutachter, Sachsenallee 4, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

mobilforum GmbH
Longuyoner Straße 5
01796 Pirna

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

50465WD26

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	09.03.2026 / Hr. Laske
Auftragsnummer	50465WD26
Fahrzeughalter	Matthias Gülle
Sachverständiger	Andreas Zeibig
Besichtigungsdatum	27.03.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt

Anhang:

19 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	6 Gran Turismo (G32)(2017->) / 630 d xDrive Luxury Line
KBA-Nummer	0005/CQD
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAJW81020CE16887
	identifiziert anhand Anschaffungsrechnung
Erste / Letzte Zulassung	21.04.2020 / 15.01.2021
Hubraum / Leistung	2.993 cm ³ / 195 kW
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.955 / 2.580 / 680 kg
Länge / Breite / Höhe	5.091 / 1.902 / 1.538 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	194.192 km
Farbe	BLACK SAPPHIRE METALLIC
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	normal
Karosseriezustand	ausreichend
Besichtigungsbedingungen	unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel
Verkehrssicherheit	verkehrssicher

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Bridgestone	245/45 R19 102Y Turanza 6 XL FSL Enliten
2	Bridgestone	275/40 R19 101Y Potenza S 001
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel-Paket, BMW Live Cockpit Professional, Bremsassistent, Chrome-Line Exterieur, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Luftauslass (Air Breather) Chrom, Luftfederung Hinterachse, Luxury Line, Mittelarmlehne hinten, Navigations-Paket ConnectedDrive, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz(e) elektr. verstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht, Start/Stop-Anlage (Funktion), Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, HiFi-Lautsprechersystem, Innovations-Paket, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), LM-Felgen 8,5x19 (V-Speiche 620), LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9,5x19 (V-Speiche 620), Metallic-Lackierung, Parkassistent-Paket Plus, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sicherheitssystem Active Protection, Sitze vorn mit Massagefunktion, Sitzheizung vorn + hinten, Soft-Close-Automatik für Türen, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Winterfreude-Paket

PRÜFBERICHT

Das Prüfprotokoll basiert auf einem standardisierten, fahrzeugübergreifenden Prozess. Prüfpunkte, die konstruktionsbedingt auf das jeweilige Fahrzeug nicht anwendbar sind, gelten automatisch als gegenstandslos. In solchen Fällen ist der Prüfpunkt als "nicht vorhanden" bzw. "nicht zutreffend" zu werten. Aus der bloßen Nennung im Protokoll ergibt sich kein tatsächliches Vorhandensein des Bauteils.

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Diagonalen von vorn und hinten			Fahrzeugidentnummer, innenraumaufnahme,	●
Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			fehlt	●
Fahrzeugschlüssel			komplett vorhanden,	●
Kombiinstrument bei laufendem Motor				●
Bordmappe			vorhanden,	●
Bedienungsanleitungen Fahrzeug			vorhanden,	●
Bedienungsanleitung Radio			vorhanden,	●
Serviceheft			digital,	●
Letzte Inspektion			durchgeführt am 20.02.2026 bei 188.378 Kilometer	●
Bedienungsanleitung Navigation			vorhanden,	●
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			Steinschläge	▼
Kühlergrill			ohne Befund,	●
Scheinwerfer links			ohne Befund,	●
Scheinwerfer rechts			ohne Befund,	●
Motorhaube			Steinschläge	▼
Scheibenwischer vorn			ohne Befund,	●
Frontscheibe			Mikrosteinschläge	▼
Kotflügel vorn links			Steinschläge	▼
Kotflügel vorn rechts			ohne Befund,	●
Außenspiegel links			ohne Befund,	●
Außenspiegel rechts			ohne Befund,	●
Tür vorn links			ohne Befund,	●
Tür vorn rechts			ohne Befund,	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Tür hinten links			ohne Befund,	●
Tür hinten rechts			ohne Befund,	●
Schweller links			ohne Befund,	●
Schweller rechts			ohne Befund,	●
Seitenwand links			ohne Befund,	●
Seitenwand rechts			ohne Befund,	●
Dach			ohne Befund,	●
Dachantenne			ohne Befund,	●
Scheibenwischer hinten			ohne Befund,	●
Heckklappe			ohne Befund,	●
Heckscheibe			ohne Befund ,	●
Rücklicht links			ohne Befund,	●
Rücklicht rechts			ohne Befund,	●
Stoßfänger hinten			ohne Befund,	●
Anhängerkupplung			ohne Befund,	●

Fahrzeug innen

Innenraum allgemein			Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	▼
Dachhimmel			ohne Befund,	●
Innenspiegel			ohne Befund,	●
Armaturenbrett			ohne Befund,	●
Lenkrad			ohne Befund,	●
Mittelkonsole			ohne Befund,	●
Fahrgastraumverkleidungen			Gebrauchsspuren	▼
Fußraum vorn			ohne Befund,	●
Fußraum hinten			ohne Befund,	●
Sitz vorn links			ohne Befund,	●
Sitz vorn rechts			Sitz,	●
Rücksitzbank			ohne Befund,	●
Laderaumabdeckung			fehlt	●
Laderauminnenverkleidung			Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	▼
Heckklappenverkleidung			Gebrauchsspuren	▼

Reifen und Räder

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Reifen vorne links			ohne Befund,	●
Reifen vorne rechts			ohne Befund,	●
Reifen hinten links			ohne Befund,	●
Reifen hinten rechts			ohne Befund,	●
Alu-Felge vorne links			ohne Befund,	●
Alu-Felge vorne rechts			ohne Befund,	●
Alu-Felge hinten links			ohne Befund,	●
Alu-Felge hinten rechts			ohne Befund,	●
Sommerkomplettträger			Alufelgen, im Fahrzeug- 2x LM Felge beschädigt- instandsetzen	●
Winterkomplettträger			Alufelgen, angebaut ,	●
Zubehör				
Verbandskasten			vorhanden,	●
Warndreieck			vorhanden,	●
Bordwerkzeug			vorhanden,	●
Prüfungen				
Amtl. Kennzeichen			geprüft, o.k.,	●
Motorraum			ohne Befund, , Dämpfung Stirnwand & Haube mit Marderschaden- ersetzen	●
Motor			ohne Befund,	●
Bremsanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Achsen/Fahrwerk			geprüft, ohne Befund,	●
Abgasanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Unterboden			ohne Befund ,	●
Technik			ohne befund ,	●
Klimaanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Infotainmentsystem			ohne Befund,	●
Radio			ohne Befund,	●
Navigationssystem			ohne Befund,	●
Fehlerspeicher auslesen			nicht durchgeführt	●
Rangierfahrt			durchgeführt,	●
Probefahrt			nicht durchgeführt	●
nächste HU			Gültig bis Oktober 2027- Protokoll vorliegend ,	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV* Beschreibung	
Lackschichtdicke		geprüft - o.k.,	●
Nacklackierungen		keine festgestellt,	●
Fahrzeug unfallfrei		ja,	●
merkantiler Minderwert		Keiner,	●
Hebebühne		Zur Besichtigung benutzt,	●
Sonstiges			
Besichtigungsbedingungen		ausreichend,	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt



Bild: Diagonalen von vorn und hinten



Bild: Diagonalen von vorn und hinten



Bild: Diagonalen von vorn und hinten



Bild: Diagonalen von vorn und hinten



Bild: Fahrzeugschlüssel



Bild: Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild: Bordmappe

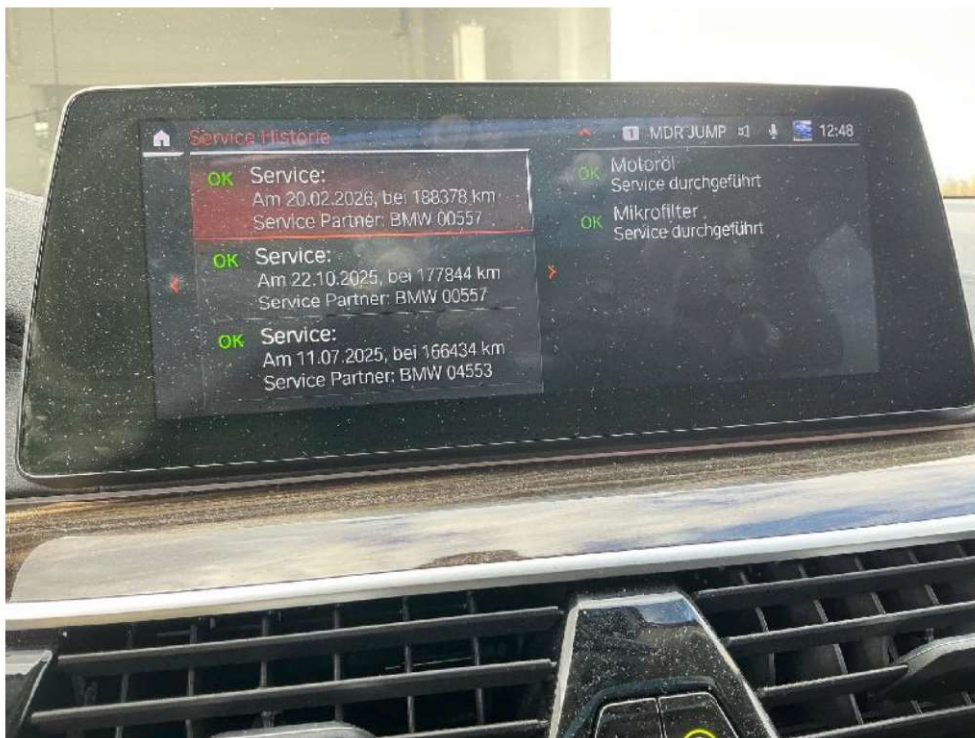


Bild: Letzte Inspektion



Bild: Letzte Inspektion



Bild: Schiebe-, Hebedach



Bild: Anhängerkupplung



Bild: Sommerkompletträder



Bild: Sommerkomplettträger



Bild: Sommerkomplettträger

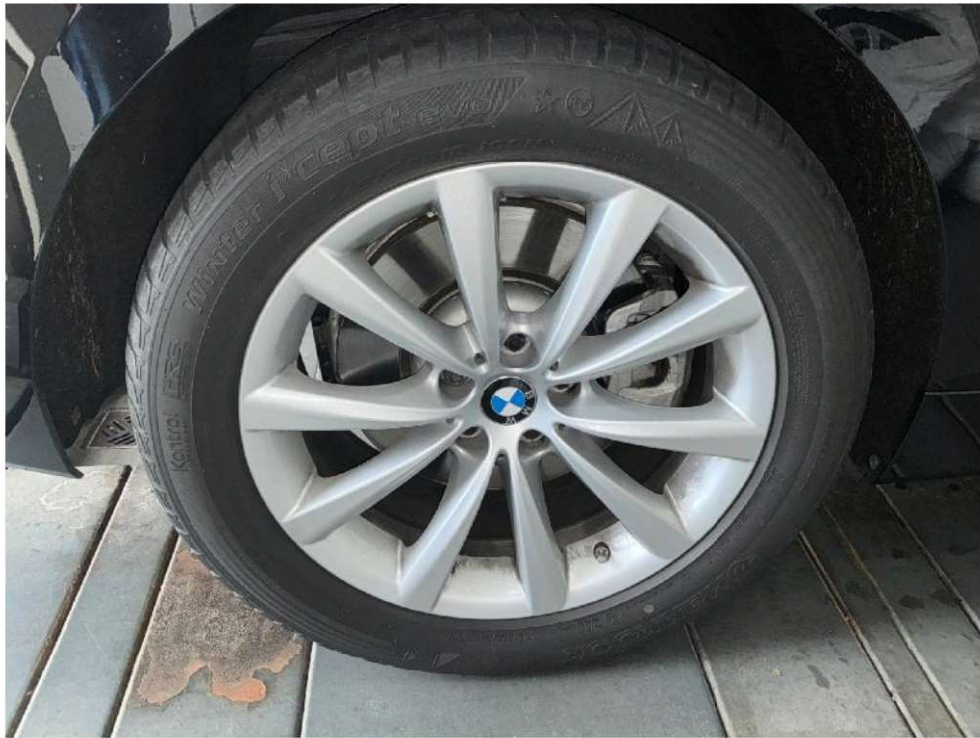


Bild: Winterkompleträder



Bild: Motorraum



Bild: Motorraum



Bild: Motorraum



Bild: nächste HU

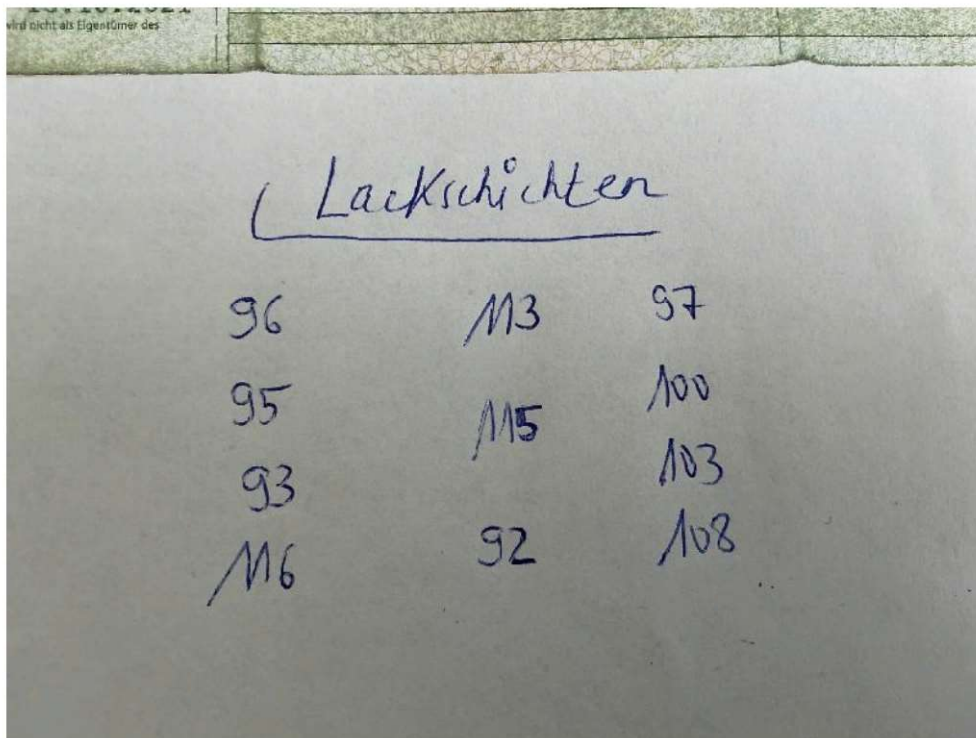


Bild: Lackschichtdicke

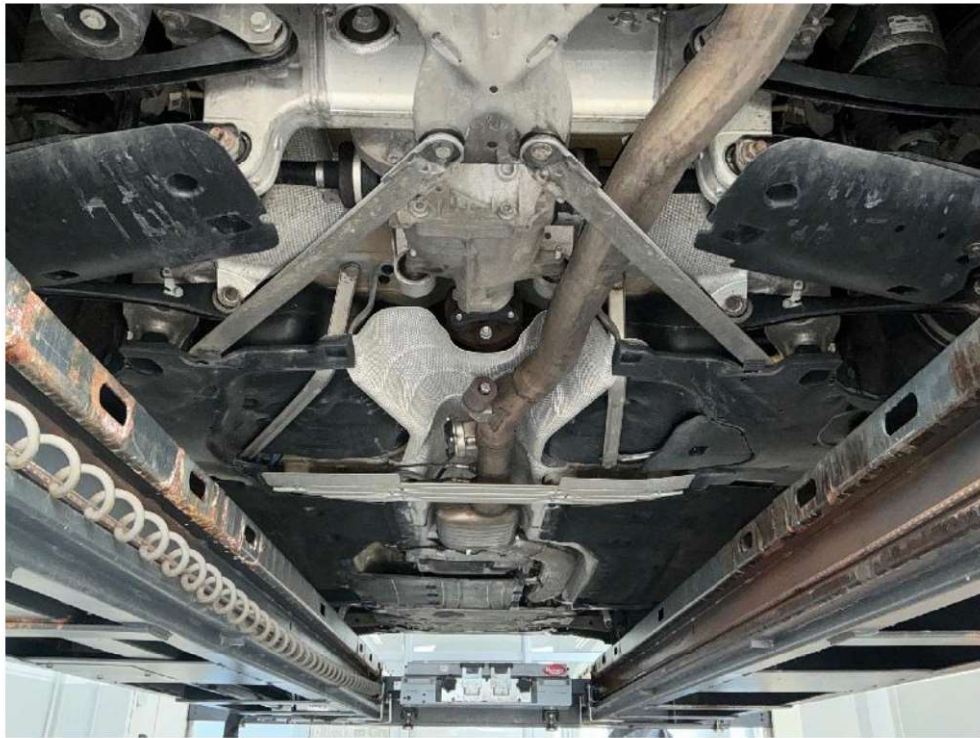


Bild: Hebebühne