

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002469103
Besichtigt am: 27.05.2026 10:46
Berichts-Nr: 10686315
FIN: VSSZZZKL9RR097893



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

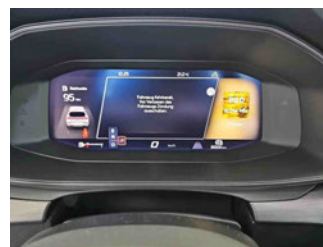

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARR
Erstzulassungsdatum:	29.05.2024
Laufleistung:	36.931 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	17.02.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.811 km
Restlauf bis Service:	7.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 30/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz/Silbergrau	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Einton-Signalhorn
Grundmotor ist: TT6/T3W	Elektrisch einstellbare Sitze mit Stoffbezügen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Ambientelicht Ausführung 2	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung Komfort
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Sportausführung	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn (groß)
Datenträger für EU, integriert	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen für Konsole	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Differenzialsperre vorn	Klimakomfortscheibe
Digitaler Radioempfang	Kopfstütze für Vordersitz
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Drei.-Automatikgurte vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Kompensor
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Matrix LED	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Matrix-Beam	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Steckdose
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Trennwand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängavorrichtung	Parklenkassistent
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Car2X	Rechtsverkehr
Ohne connect Paket 1	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen 235/35 R19 91Y
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sondersteuerung

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Leon VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL9RR097893

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

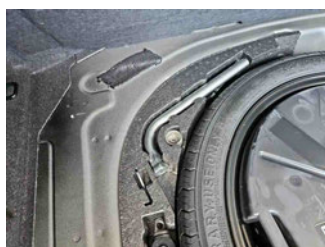


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

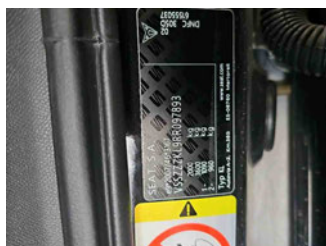

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

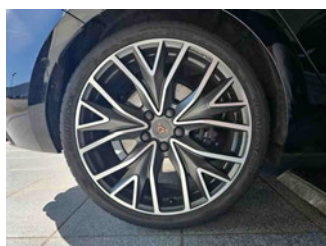

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10686315
vom: 28.05.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

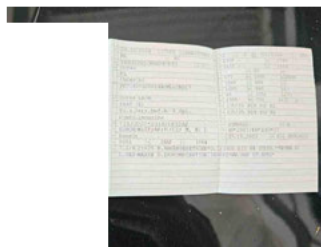

Fahrzeug - abgegebene ZB1

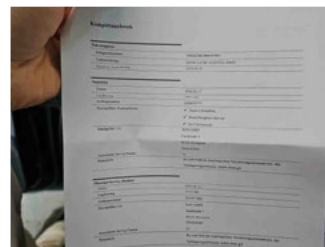

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

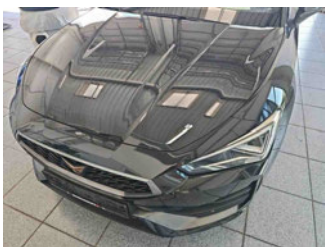

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

