



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SI-BP 317E
Berichtsnummer :	0000000930474-DE926		
Referenznummer:	31215071		

Fahrzeugdaten

Kia Xceed (2019->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F1AGNL024190	Laufleistung abgelesen:	38024 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	36697 / 01.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Abbiegelicht
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsscheiben vorn 16"
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Parkbremse elektrisch • Reifen 205/60 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Nebelscheinwerfer • Radstand 2650 mm • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole

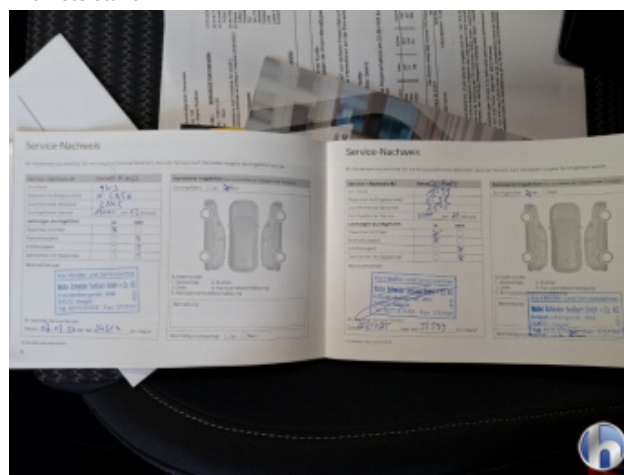

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis

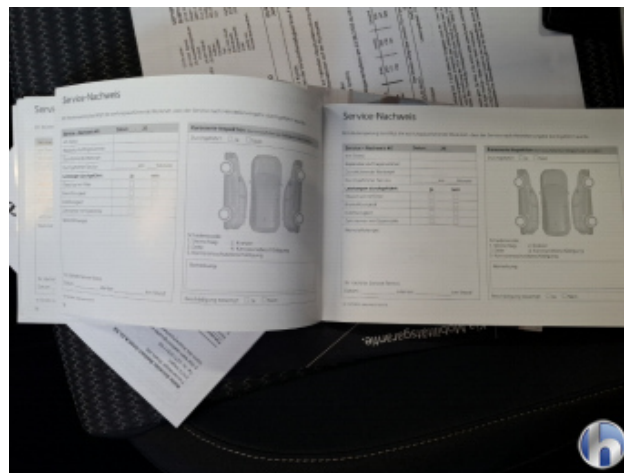

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung