



SALCB2DN9NH912684

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	106,329 km
Manufacturer	Land Rover	Next maintenance in	7 Monat(e)
Type / Model	Discovery Sport	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	SALCB2DN9NH912684	Power	120 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	11 Mar 2022	Upholstery	
Last maintenance	02/2026, 97,217 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
6	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
7	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
8	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R20 104W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/50 R20 104W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46596841
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Land Rover	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Discovery Sport	Mileage (Read)	106,329 km
Vehicle Identification number	SALCB2DN9NH912684	First registration	11 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

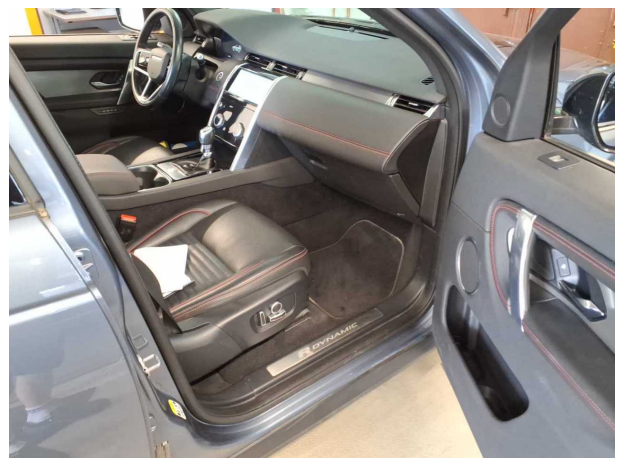


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

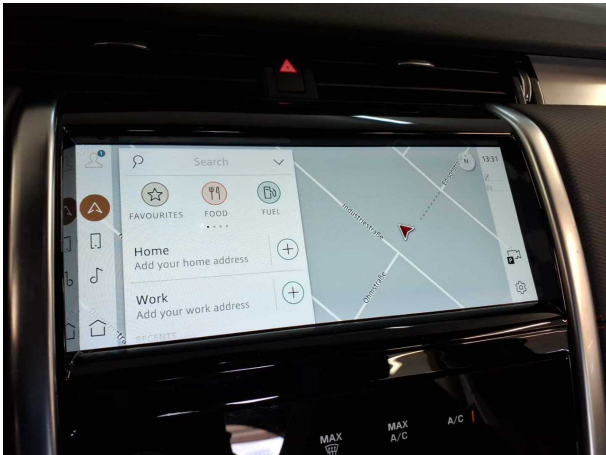


Figure 9: Interior

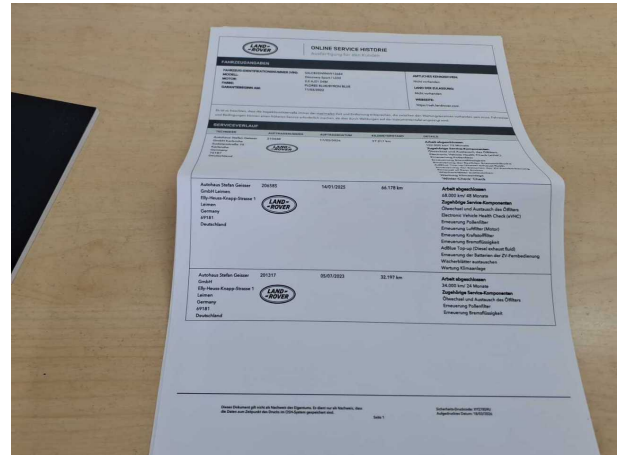


Figure 10: Misc.

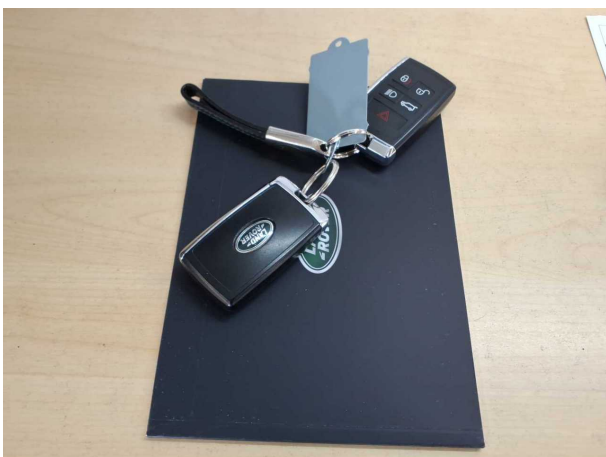


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.

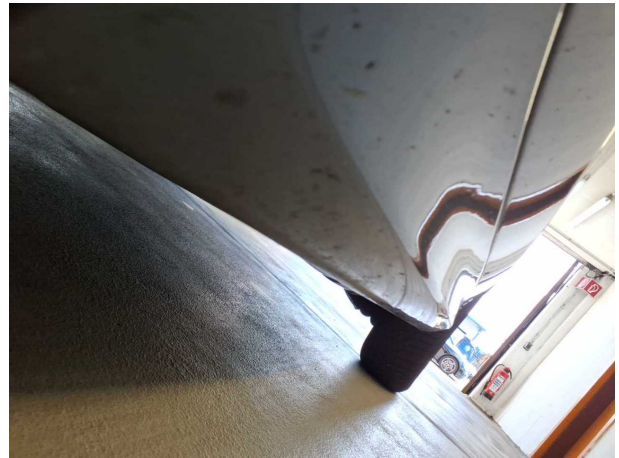


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

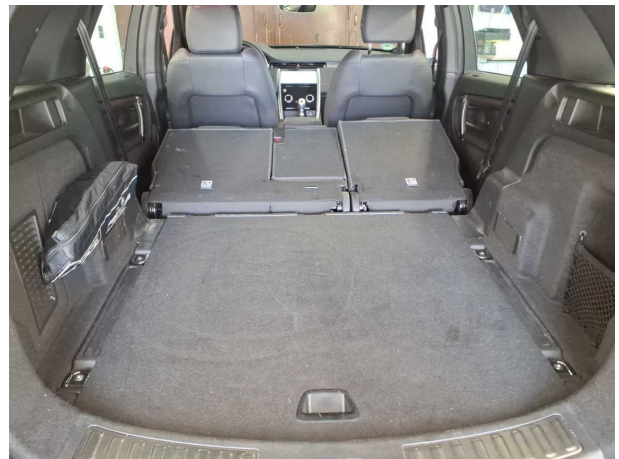


Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

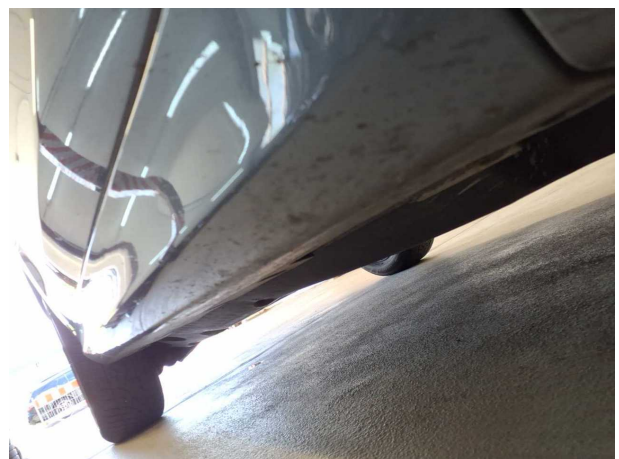


Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.


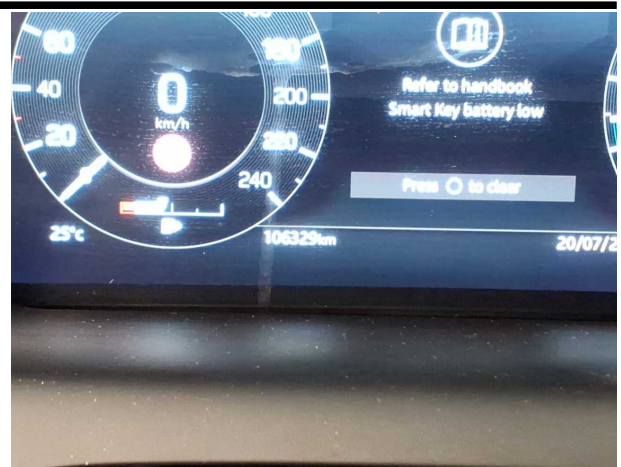


Figure 20: Misc.


Pictures of damage




Damage #3: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair

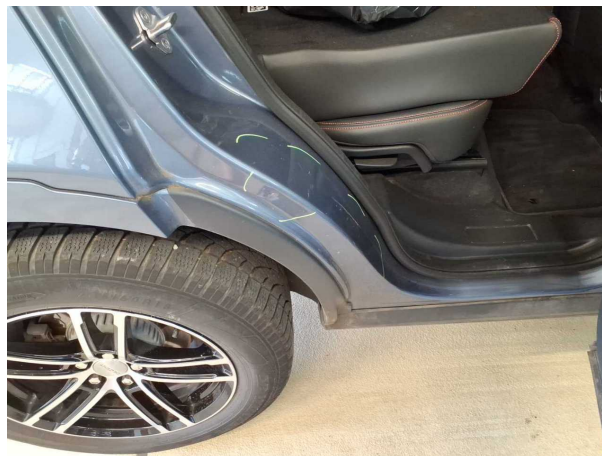

Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair

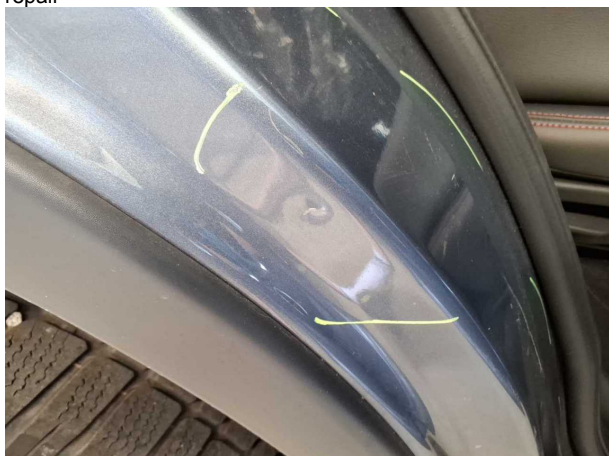

Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair

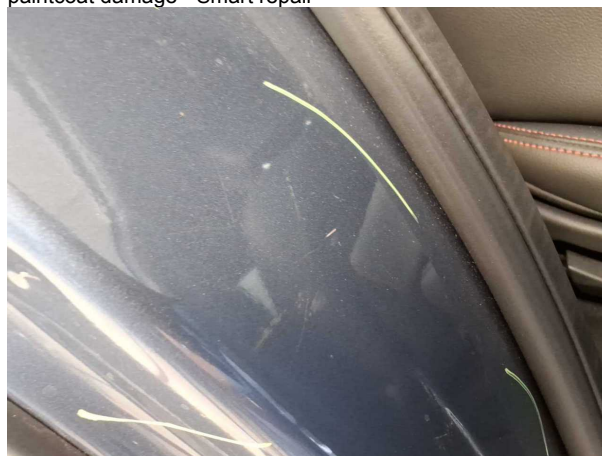

Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint

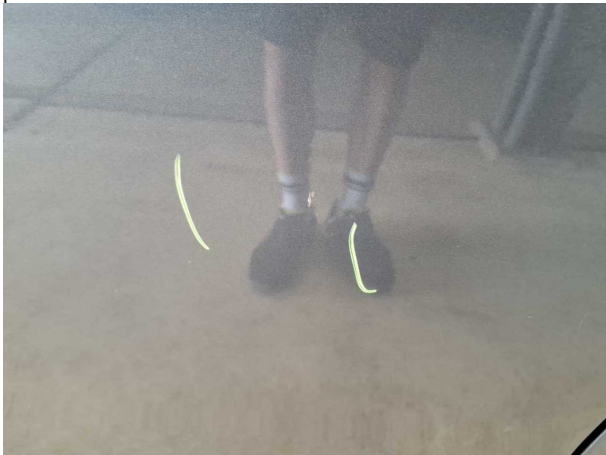


Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint

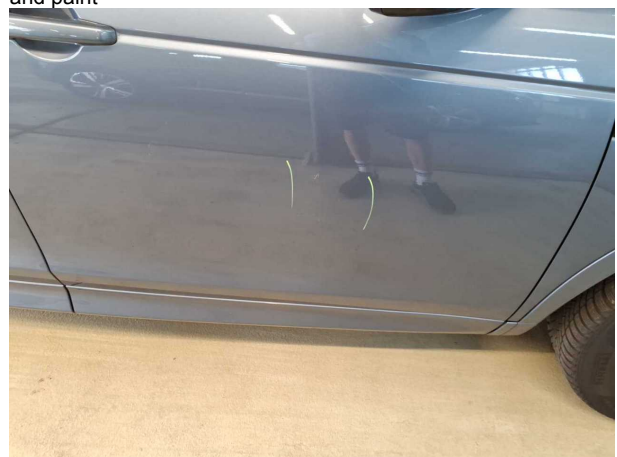

Damage #7: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #7: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint

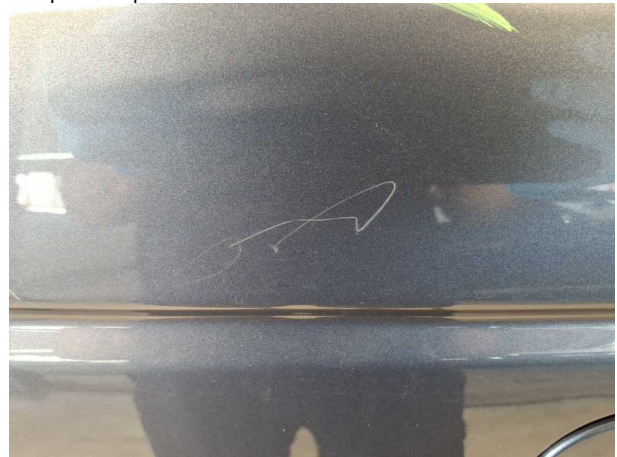

Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



SALCB2DN9NH912684

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.329 km
Hersteller	Land Rover	Restlauf bis Service	7 Monat(e)
Typ/Modell	Discovery Sport	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	SALCB2DN9NH912684	Leistung	120 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	11.03.2022	Polster	
Letzte Wartung	02/2026, 97.217 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 104W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/50 R20 104W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Land Rover	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Discovery Sport	Laufleistung (abgelesen)	106.329 km
Fahrgestellnummer	SALCB2DN9NH912684	Erstzulassung	11.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

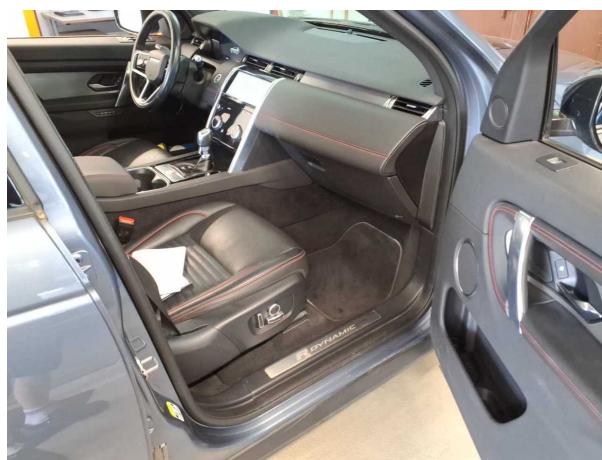


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

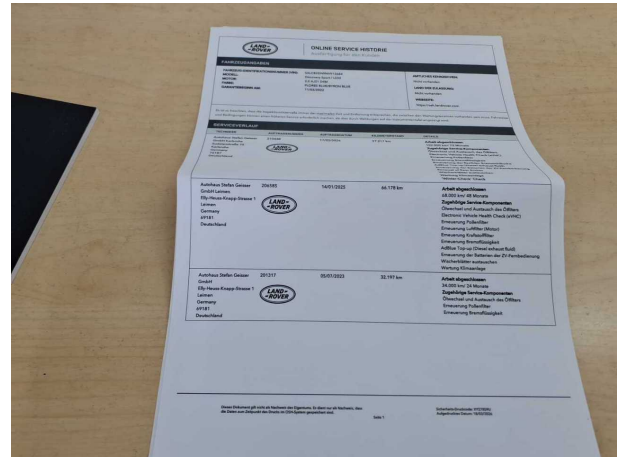


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

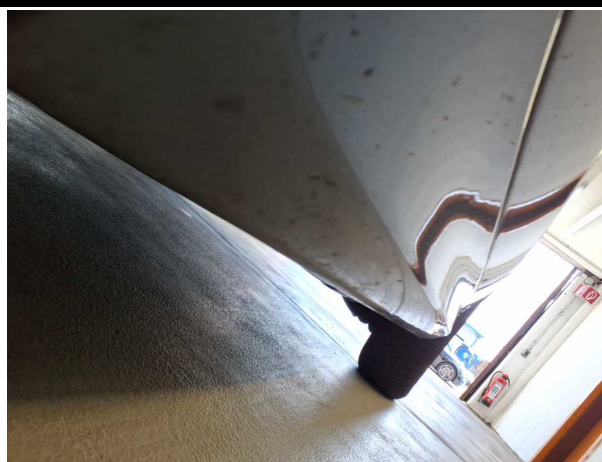


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

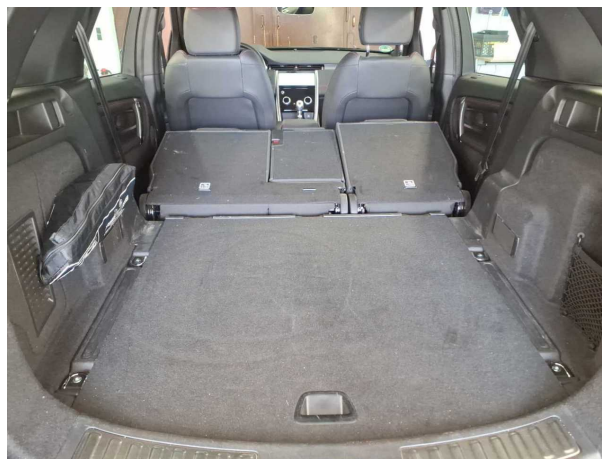


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

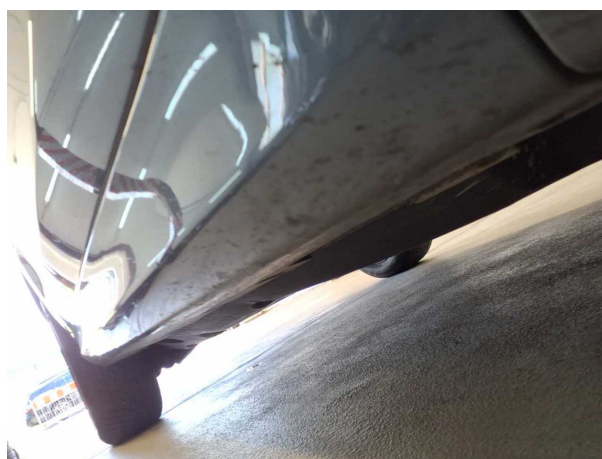


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges


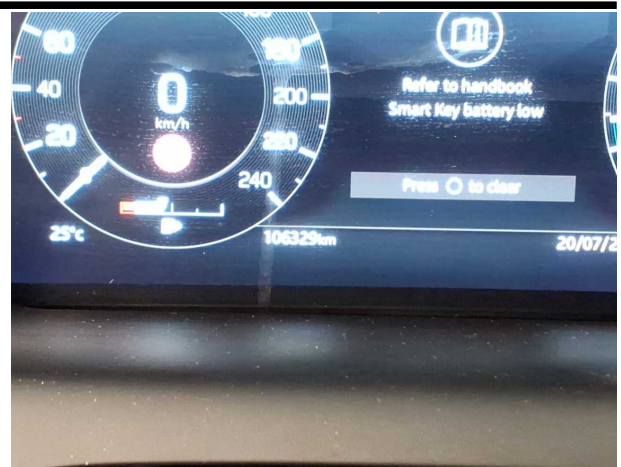


Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

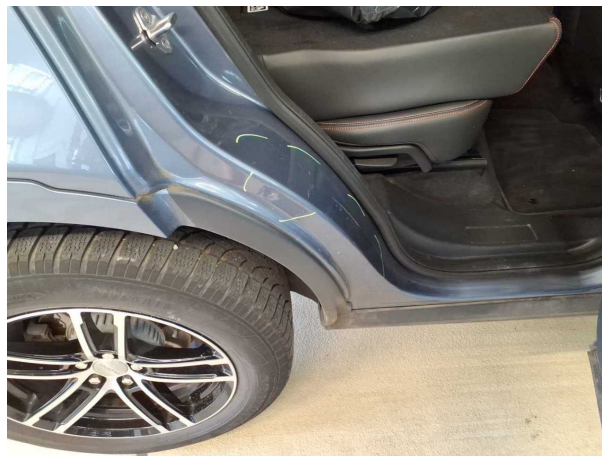

Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

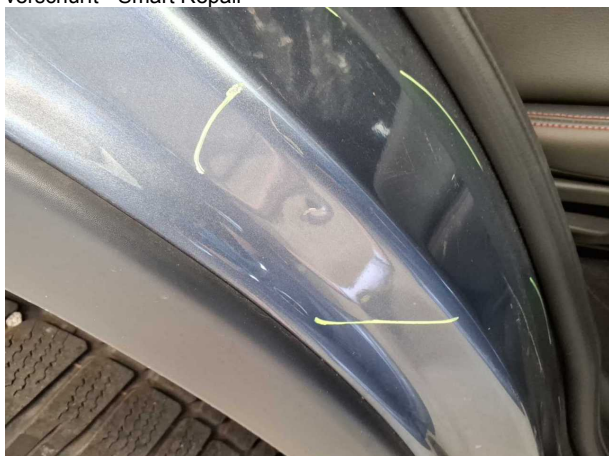

Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

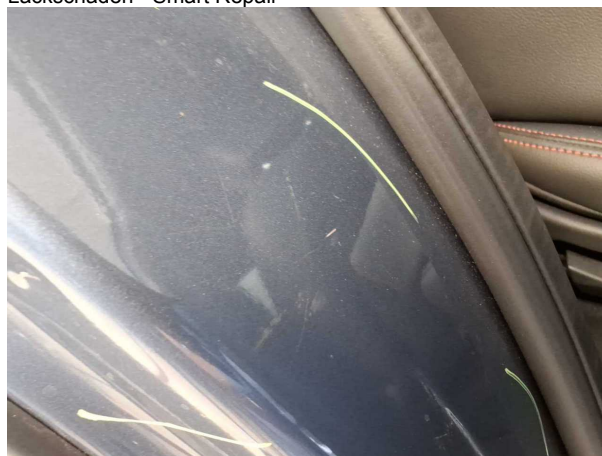

Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren

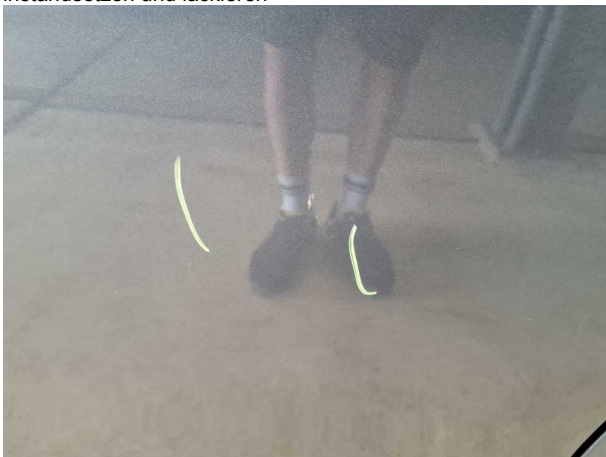


Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

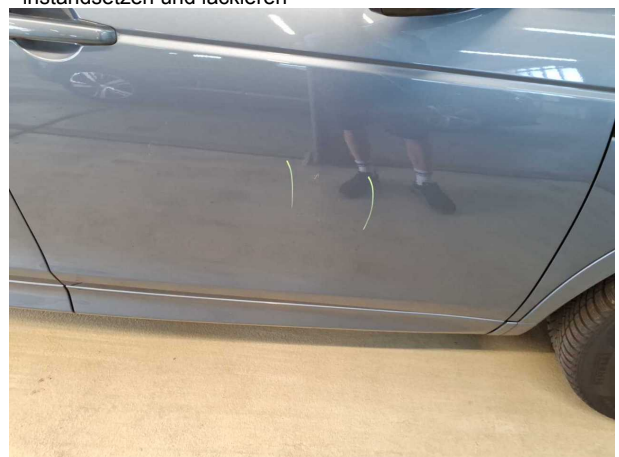

Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

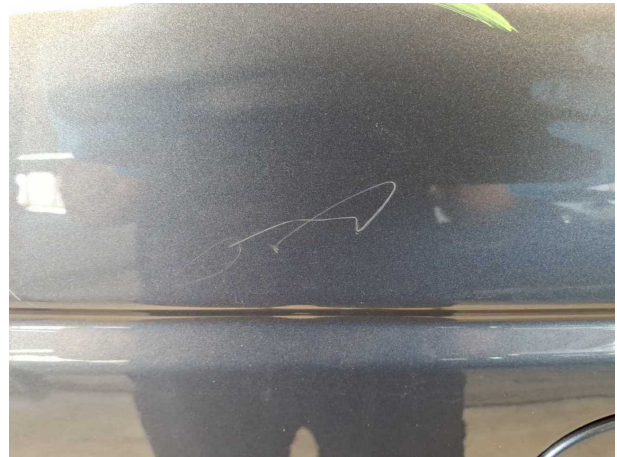

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott