

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	01.07.2026
Referenznummern	0002082651

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	AHTBA3CD106268058		
Fahrzeugart	PKW - Pick-Up	Farbton / Lackart	Marlingrau / Metallic
Hersteller	Toyota	Nächste HU	03/2028
Typ / Verkaufsbez.	Hilux 2.8 D-4D Double Cab Invincible 4x4	Laufleistung abgelesen	189.317 km
Erstzulassung	26.02.2024	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.755 ccm / 150 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	265/60 R18 110H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	265/60 R18 110H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/60 R18 110H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/60 R18 110H	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Ohne Felgen	Vredestein	265/60 R18 110H M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Ohne Felgen	Vredestein	265/60 R18 110H M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Ohne Felgen	Vredestein	265/60 R18 110H M+S	3 mm
Rad 4	Winterreifen	Ohne Felgen	Vredestein	265/60 R18 110H M+S	3 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✓ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 20.05.2026 bei km 183.002.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanalogue Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen vorn
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
Antriebsart: Allradantrieb	Audiobedienung am Lenkrad
Audiosystem: Multimedia Toyota Touch	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)	Freisprechanlage Bluetooth
Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
Farbmonitor	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel schwarz lackiert	B-Säulen schwarz
Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenwanne für Laderaum (Kunststoffausführung)	Bremsassistent
Chromleisten an Seitenfenster unten	Differentialsperre (Hinterachse)
Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)	Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)	Service-System: MyT-Connected Services
Fensterheber elektrisch	Fensterheber elektrisch hinten
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - (6-Stufen)
Innenausstattung: Dekoreinlagen / Armaturenbrett, schwarz	Invincible-Paket
Stoßfänger hinten schwarz	Türgriffe innen schwarz lackiert
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Kamerasystem 360 Grad
Sitzheizung hinten	Karosserie: 4-türig
Klimaautomatik	Knieairbag Fahrerseite
Komfort-Fahrwerk	Kopf-Airbag-System
Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe	Kopfstützen hinten
Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleiste	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leuchtweitenregelung automatisch
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorn in Leder	Modellpflege
Motor 2,8 Ltr. - 150 kW D-4D KAT	Navigationssystem (Touch & Go)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	Einparkhilfe hinten
Nebelscheinwerfer	Park-Assistent mit Rückfahrkamera
Radstand 3085 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Schmutzfänger hinten
Schmutzfänger vorn	Seitenairbag hinten
Seitenairbag vorn	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Leder	Sitze vorn elektr. verstellbar
Sitzheizung vorn	Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Toyota Safety Sense

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	Trittbretter seitlich
Türgriffe außen verchromt	Türgriffe innen verchromt
Verglasung hinten abgedunkelt	Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Metallic-Lackierung	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	620,61 €	279,27 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 22, Bild 23)	780,93 €	351,42 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	2031,67 €	2031,67 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, verkratzt, lackieren (Bild 46, Bild 47, Bild 48)	1276,97 €	574,64 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 28, Bild 29)	79,76 €	79,76 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 35, Bild 36)	648,60 €	291,87 €
Seitenwand links, Klebreste, entfernen (Bild 30, Bild 31)	79,76 €	79,76 €
A- Säule links, Steinschlag, lackieren (Bild 51, Bild 52)	235,66 €	106,05 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 41, Bild 42)	648,60 €	291,87 €
Seitenwand rechts, Klebreste, entfernen (Bild 39, Bild 40)	79,76 €	79,76 €
A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren (Bild 49, Bild 50)	235,66 €	106,05 €
C- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 43, Bild 44, Bild 45)	150,00 €	150,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 37, Bild 38)	700,37 €	402,90 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	378,51 €	378,51 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	528,52 €	237,83 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 17)	391,47 €	391,47 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Abgassystem Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen (Bild 16)	85,43 €	85,43 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, verkratzt, aufbereiten (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	9.371,32 €
Minderwert	6.337,30 €
Händlereinkaufspreis	20.175,00 €
Händlerverkaufspreis	22.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 54 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 02.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

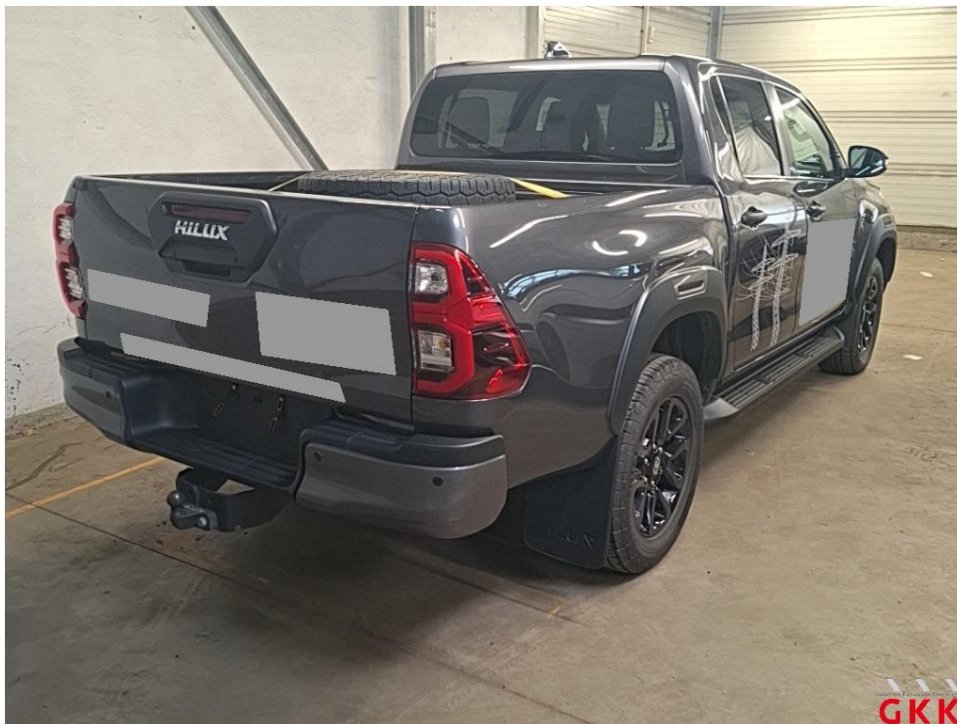


Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

Bild 11

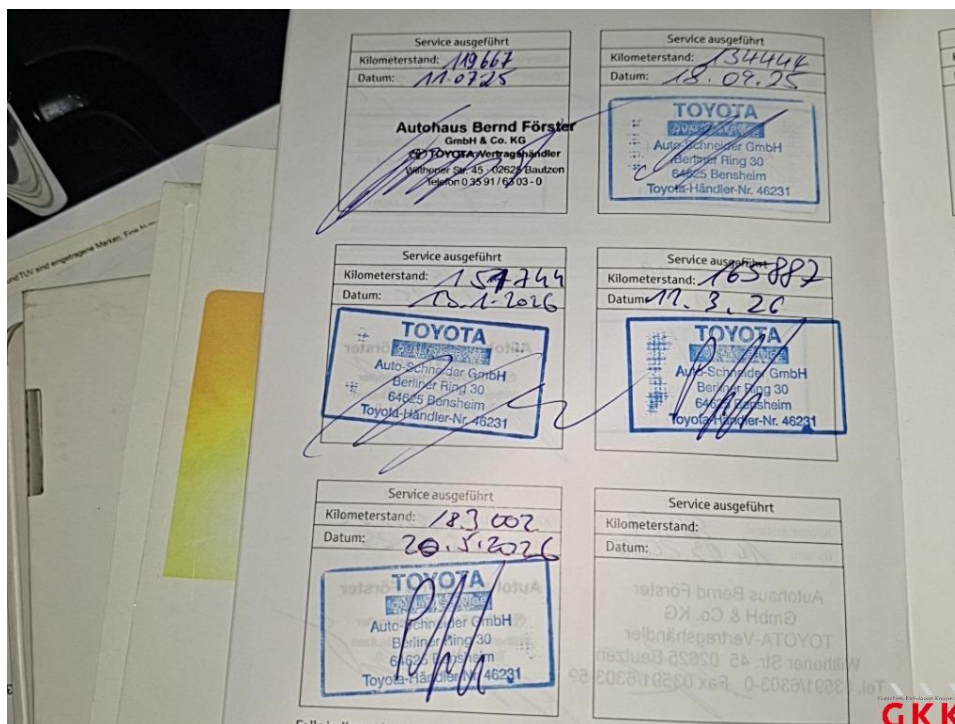


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

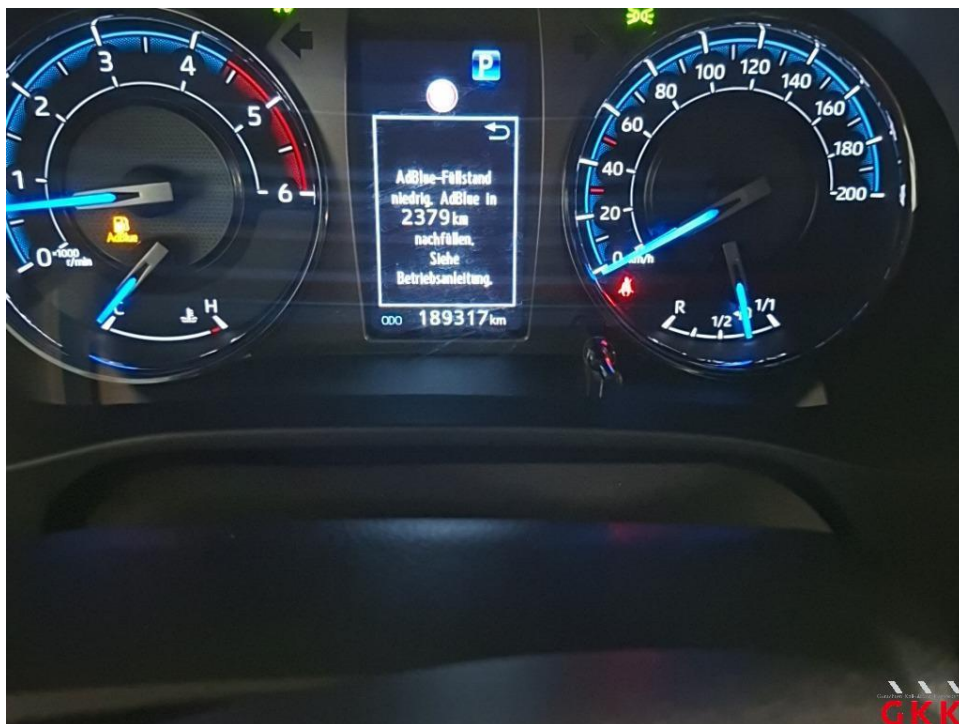


Bild 16 Abgassystem, Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen

Fotoanlage

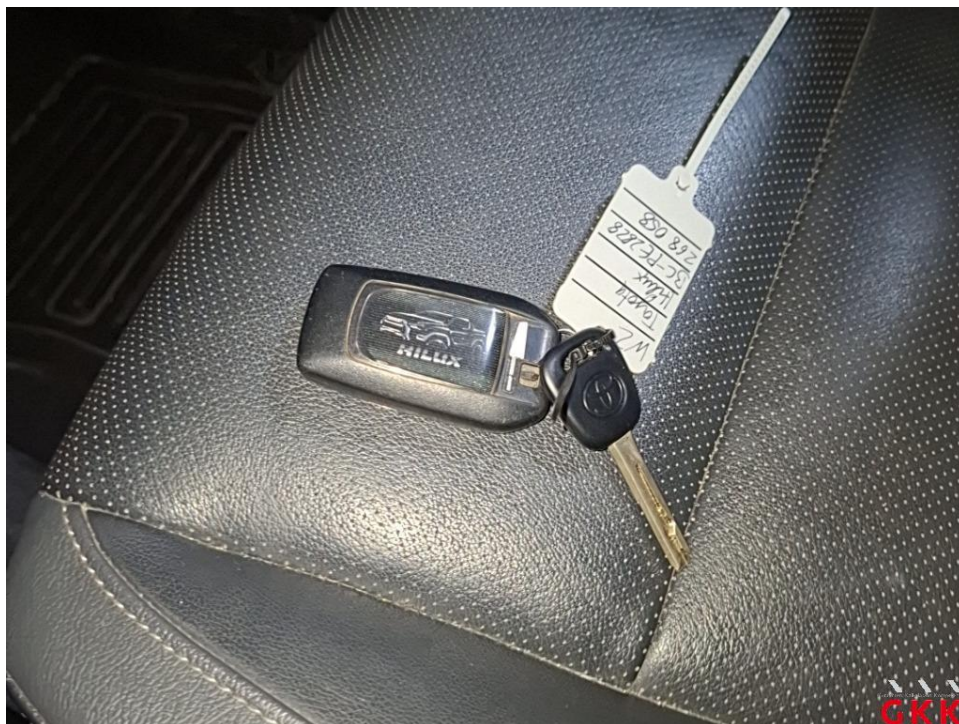


Bild 17 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 18 Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

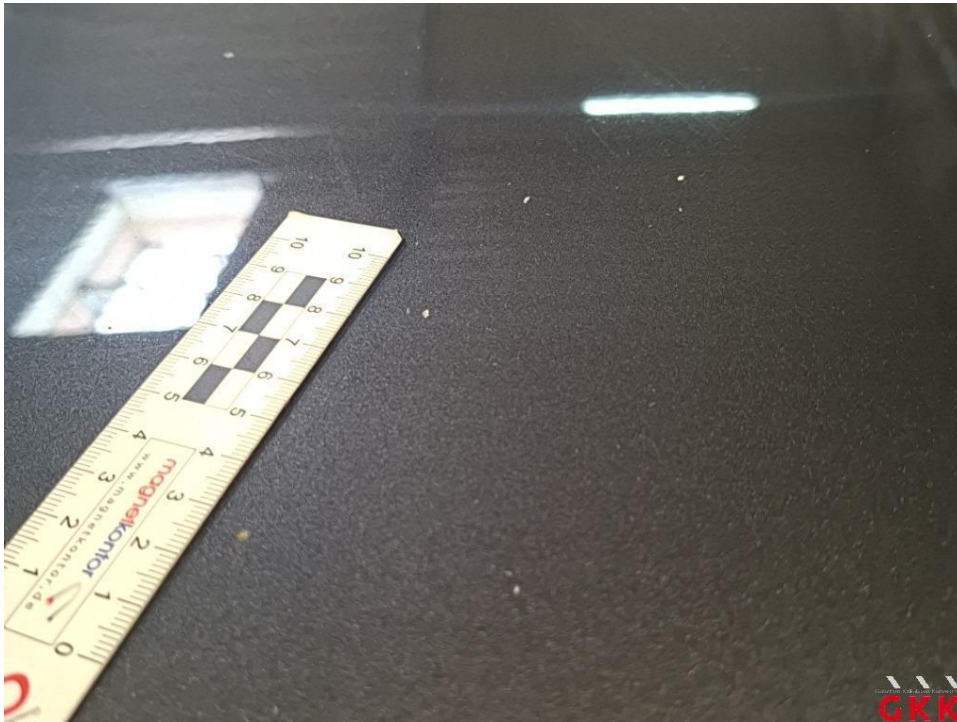


Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 24 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 26 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen



Bild 27 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 28 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 29 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 30 Seitenwand links, Klebreste, entfernen



Bild 31 Seitenwand links, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 32 Fahrzeug, außen, verkratzt, aufbereiten



Bild 33 Fahrzeug, außen, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 34 Fahrzeug, außen, verkratzt, aufbereiten



Bild 35 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 36 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 37 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 38 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 39 Seitenwand rechts, Klebreiste, entfernen

Fotoanlage



Bild 40 Seitenwand rechts, Klebreste, entfernen



Bild 41 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 42 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 43 C- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 44 C- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 45 C- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 46 Dach, verkratzt, lackieren



Bild 47 Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 48 Dach, verkratzt, lackieren

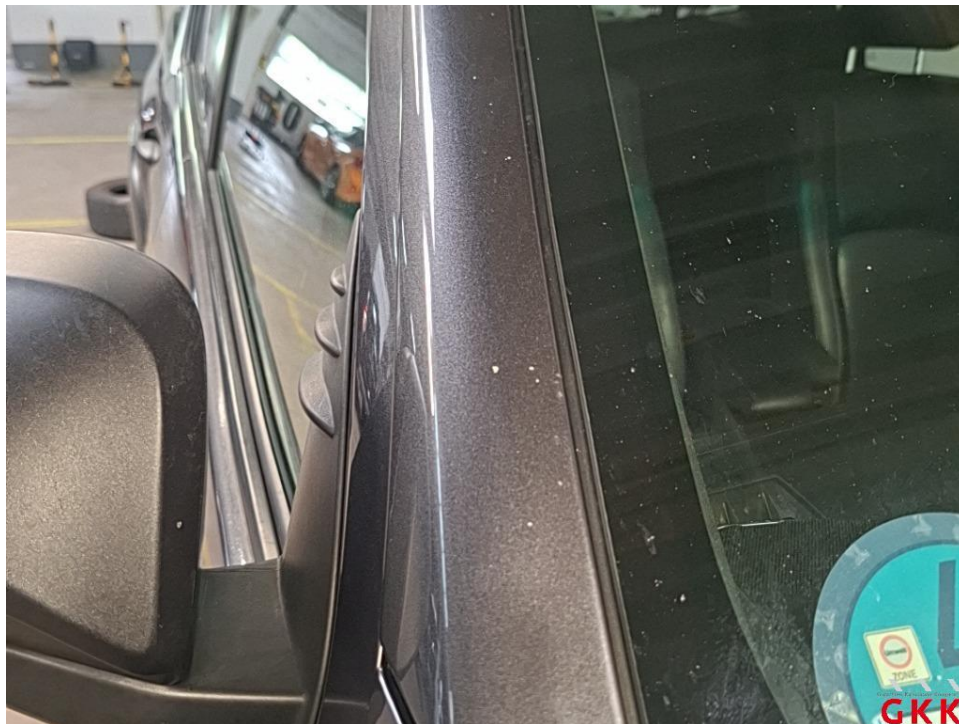


Bild 49 A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 50 A- Säule rechts, Steinschlag, lackieren



Bild 51 A- Säule links, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 52 A- Säule links, Steinschlag, lackieren



Bild 53

Fotoanlage

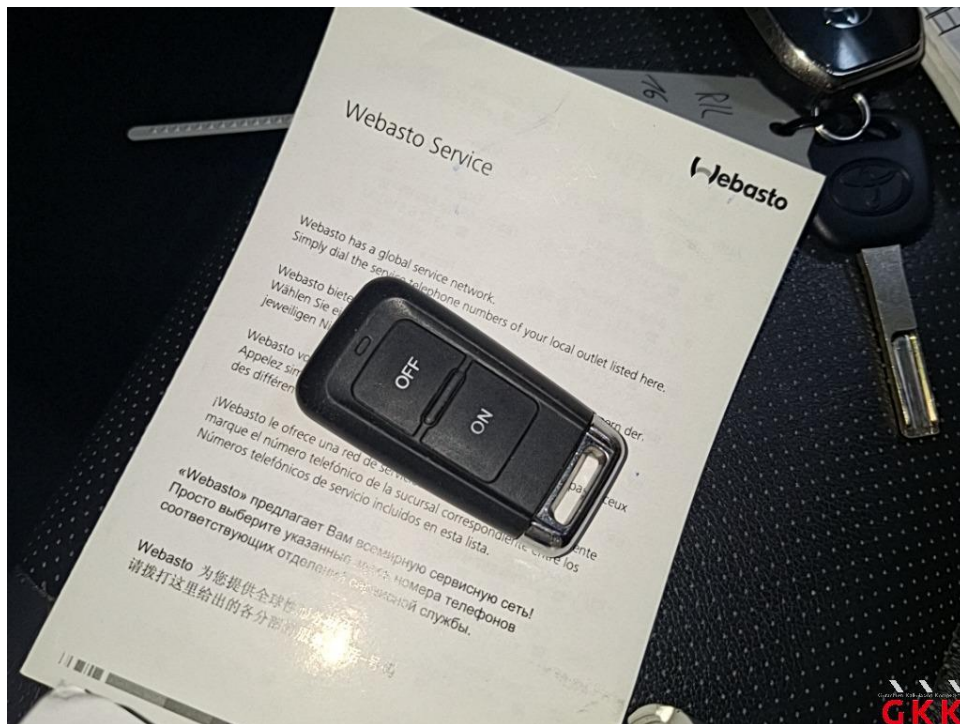


Bild 54