

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HM JD85E** **FIN** **TMAJE812DNJ050616**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.09.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ050616
HSN / TSN	1349 / AGH	DAT Europa-Code®	013450752220001
DAT Marktindex	DE001 6209	Km-Stand abgelesen	44267
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER / R2T	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 23.03.2026 (Besichtigung 23.03.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		49.600,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.767,54 EUR
Listenneupreis gesamt		53.367,54 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		23.753,59 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 70000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 44267 / -25733		
Laufleistungskorrektur	+	1.540,04 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	465,40 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		25.759,03 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	860,33 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		26.619,36 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	135,30 EUR
Zwischensumme I		26.484,06 EUR
Anpassungsfaktor	-	529,68 EUR
Zwischensumme II		25.954,38 EUR
Reparaturkosten (mit 255,87 EUR MwSt.)	-	1.602,55 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.888,11 EUR MwSt.)	24.350,00 EUR	24.351,83 EUR
Handelsspanne (mit 527,77 EUR MwSt.)	3.305,00 EUR	3.305,47 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.360,34 EUR MwSt.)	21.045,00 EUR	21.046,36 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	979,37*		123,56
42300	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)	979,37*		508,58
11000	Metallic-Lackierung	609,28*		76,86
16712	Panorama-Schiebedach	1.199,52*		151,33
Summe Sonderausstattung		3.767,54		860,33 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Inspektion nach Herstellervorgabe fällig, erneuern (Bild 9)	500	100	-500,00
2. Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 10, 11)	650	51.93	-337,55
3. Seitenwand hinten links eingedellt und verschrammt, smart repair (Bild 12, 13, 14)	350	100	-350,00
4. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 15)	80	100	-80,00
5. Seitenwand hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 16)	120	100	-120,00
6. Starterbatterie entladen, nachladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	50	100	-50,00
7. HU nicht nachgewiesen, erneuern	165	100	-165,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.915		-1.602,55 EUR

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Kombiinstrument

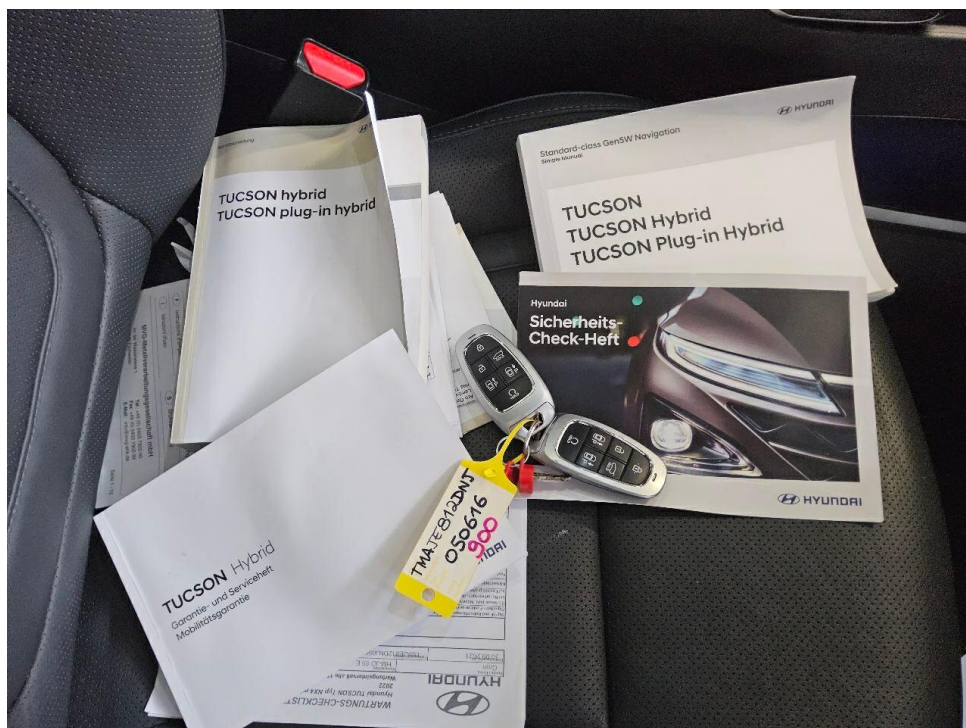


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Schlüssel, Serviceheft



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)
2. Radsatz

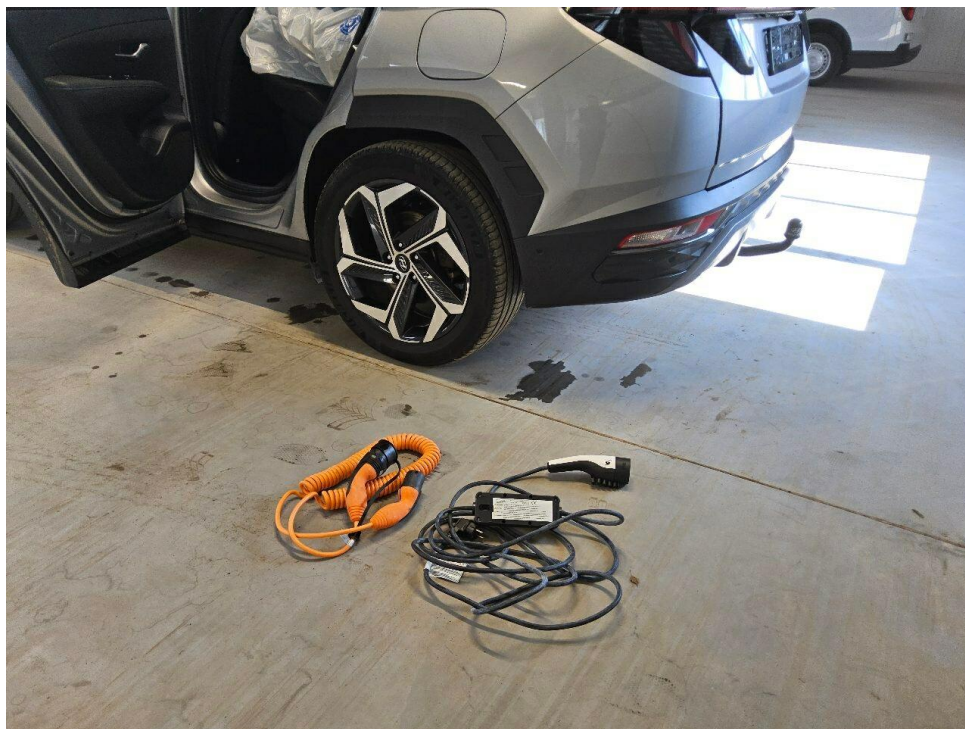


Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug
Ladekabel

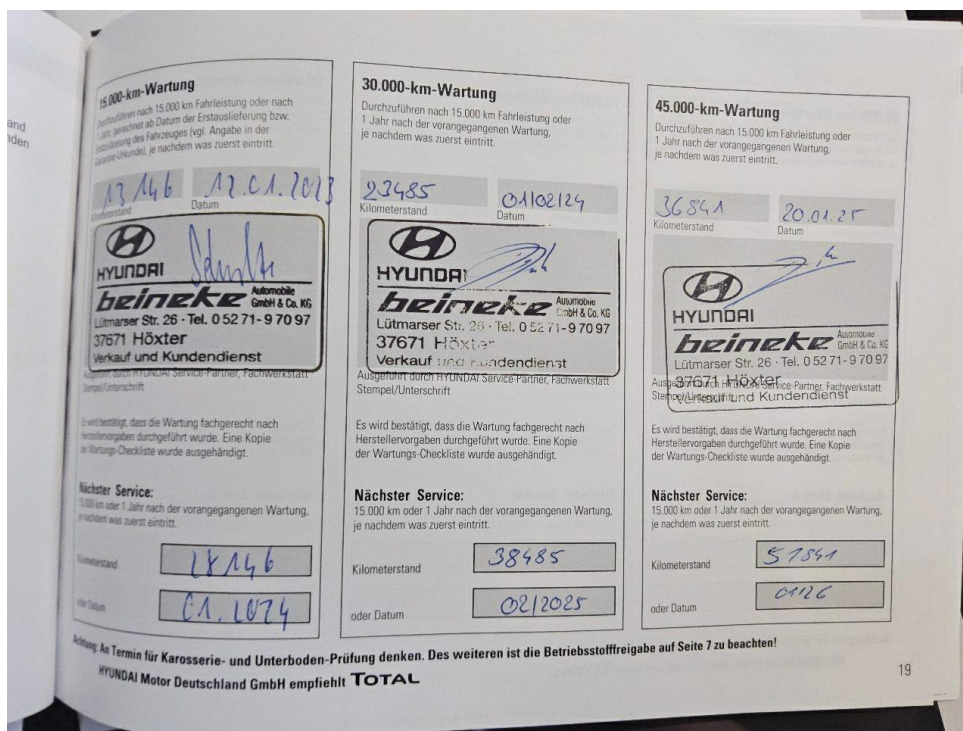


Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Inspektion nach Herstellervorgabe fällig



Bild 10 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 11 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 12 : Seitenwand hinten links eingedellt und verschrammt



Bild 13 : Seitenwand hinten links eingedellt und verschrammt



Bild 14 : Seitenwand hinten links eingedellt und verschrammt



Bild 15 : Heckklappe eingedellt

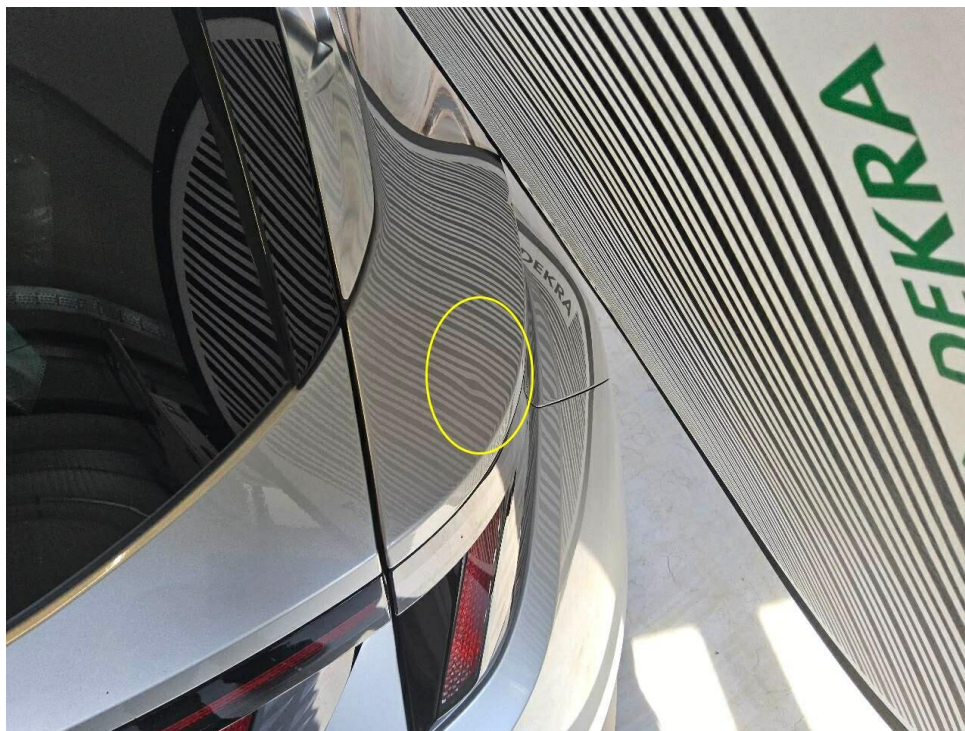


Bild 16 : Seitenwand hinten rechts eingedellt

DEKRA Automobil GmbH
Am Sorgrain 3, 36433 Bad Salzungen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bad Salzungen
Am Sorgrain 3
36433 Bad Salzungen
Telefon 03695 / 6941-0
Fax 03695 / 606200
E-Mail
bad-salzungen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Chris Molitor
Tel. direkt 03695 6941-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HM JD85E

FIN

TMAJE812DNJ050616

Vertragsnummer	85999091
Auftragsnummer	31151627
Rahmenkostenstelle	ZUB
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	23.03.2026 um 12:45 Uhr Firma FleetParQ, Planstr. C 6, 36460 Krayenberggemeinde

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.684,87 EUR	21.045,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.462,18 EUR	24.350,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.03.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.03.2026 um 12:45 Uhr durch Herrn Chris Molitor bei Firma FleetParQ, Planstr. C 6, 36460 Krayenberggemeinde, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Auftragsdaten

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

HM JD85E
30.09.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ050616
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER
Lackierung	R2T
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	44.267

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Familien-Paket, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn,

Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS), Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nach Herstellervorgabe fällig, erneuern (Bild 9); Bremscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen- und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 10, 11); Seitenwand hinten links eingedellt und verschrammt, smart repair (Bild 12, 13, 14); Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 15); Seitenwand hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 16); Starterbatterie entladen, nachladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; HU nicht nachgewiesen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HM -JD 0085E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJE812DNJ050616
Vertrags-Nummer:	85999091	Erstzulassung:	30.09.2021
Internes KZ:	15264644	Kilometer-Stand:	44268

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 85999091
Amtliches Kennzeichen: HM -JD 0085E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 85999091
Amtliches Kennzeichen: HM -JD 0085E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer