


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002484011
Besichtigt am: 03.06.2026 11:34
Berichts-Nr: 10728803
FIN: WVVZZZCD8RW044581



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

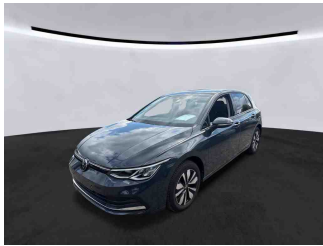

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CLA
Erstzulassungsdatum:	05.06.2024
Laufleistung:	22.523 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanswarz-Silbergrau/ Titanswarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"	Digitaler Radioempfang DAB+
"MOVE"	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16	Elektronische Differenzialsperre XDS
6+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Autobahnlicht	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Car2X	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Komfortausstattung
Dachhimmel	Komfortsitze vorn
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Sondermodell	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Stabilisator hinten
Kurzheck	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne UNECE CS&SU
LED-Rückleuchten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regensensor
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dachreling	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sprachbedienung
Ohne Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Speedlimiter (LIM)	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Ohne Spurwechselassistent	

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Fensterzierleiste vorne links	Delle(n)	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD8RW044581

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(03.06.2026 11:28) Hebebühne unzugänglich, Fahrzeug Verschmutzt


» Ansichtsfotos

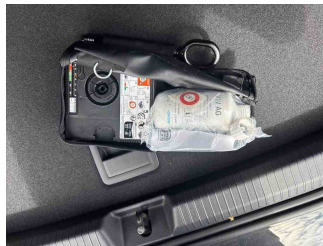Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

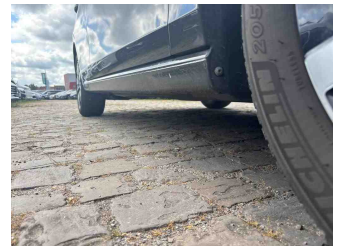


Seitenansicht - Schweller rechts

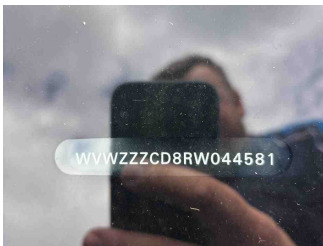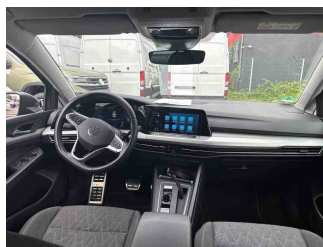Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

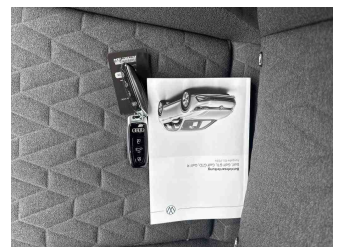
Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

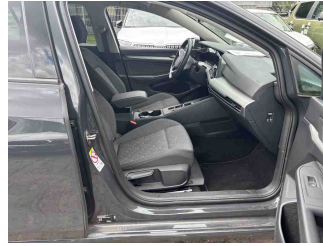

Innenraum - vorne

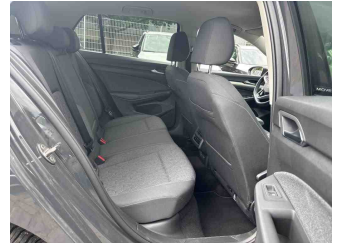

Innenraum - hinten

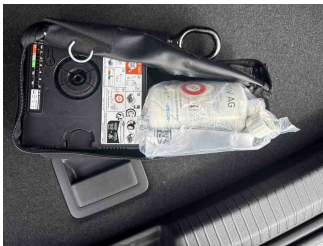

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

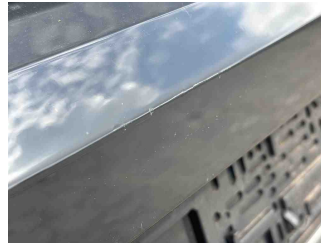

2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Fensterzierleiste vorne links - Delle(n) - Ersetzen

