

TMBJJ7NS3N8040599

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	264.261 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-10.600 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NS3N8040599	Leistung	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	14.04.2022	Polster	
Letzte Wartung	05/2024, 129.670 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehl) - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
7	Karosserie	Radhaus vorn links - beschädigt - erneuern
8	Außenspiegel links	Spiegelglas - beschädigt - erneuern
9	Sitz vorn	Armlehnen - beschädigt - erneuern
10	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern
19	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Winterradsatz Fehl) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - kein Abzug
4	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 103W	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904963
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	264.261 km
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NS3N8040599	Erstzulassung	14.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904963
 Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

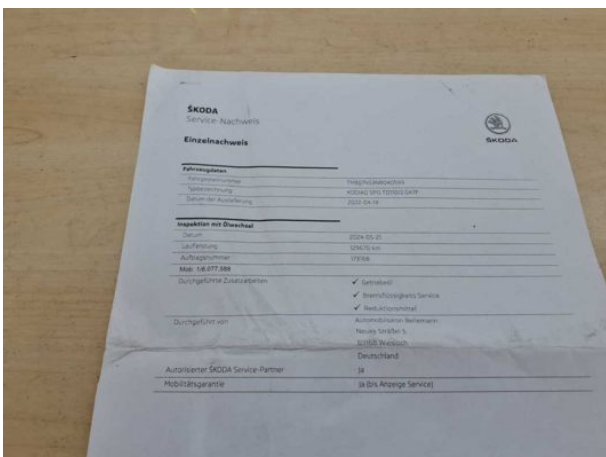


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

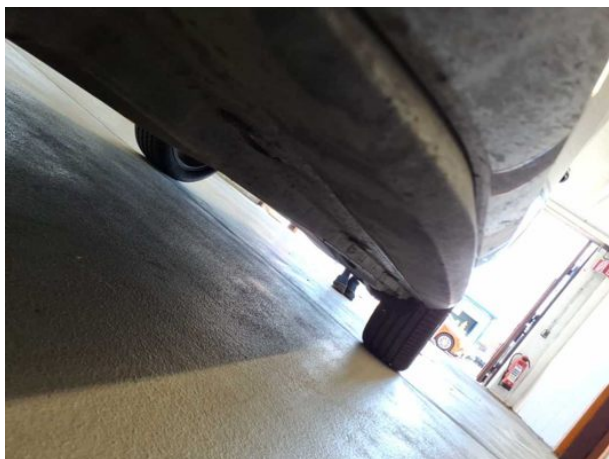


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

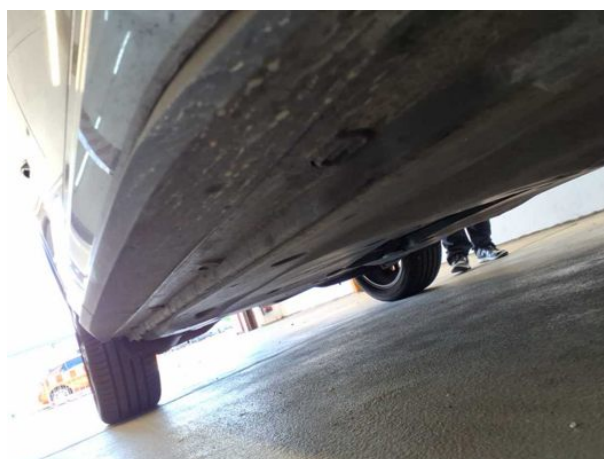


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904963
Anlieferungsdatum: 05.08.2026

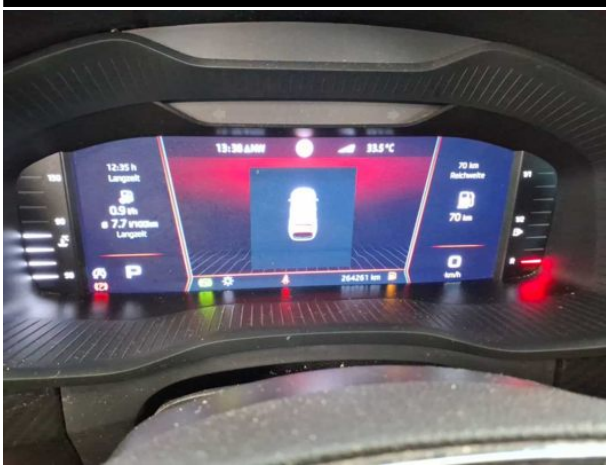


Abbildung 19: Sonstiges

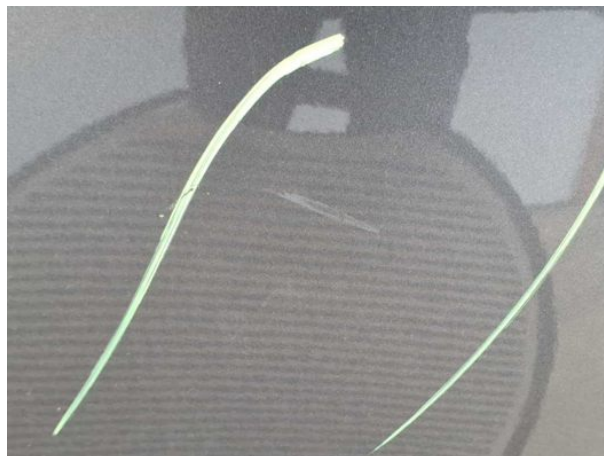


Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

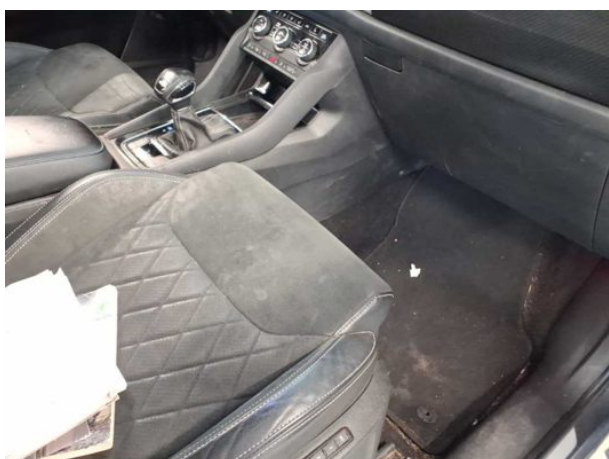

Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

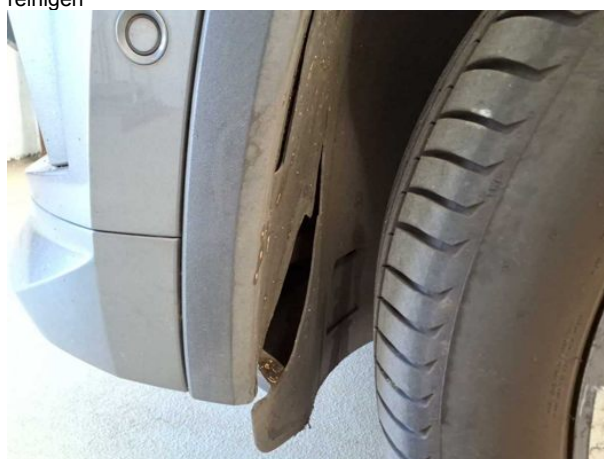

Beschädigung #7: Karosserie: Radhaus vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Außenspiegel links: Spiegelglas - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Sitz vorn: Armlehnen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

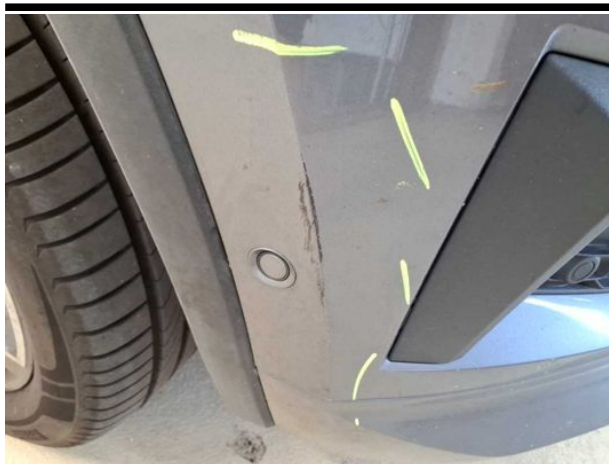

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

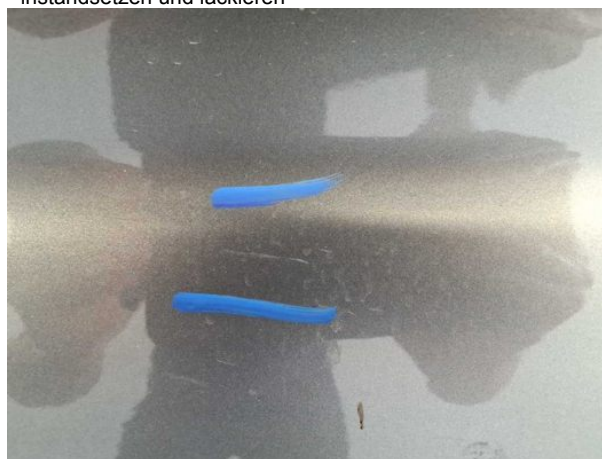

Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts




Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJJ7NS3N8040599

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	264,261 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-10,600 km
Type / Model	KODIAQ	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBJJ7NS3N8040599	Power	110 kW
Engine displacement	1,968 ccm	Cylinder	—
First registration	14 Apr 2022	Upholstery	
Last maintenance	05/2024, 129,670 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Trim / covers	Boot lining - Scratched - Loss in value
4	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Interior	Interior - Soiled - Clean
7	Body	Wheel well - front left side - Damaged - Replace
8	Wing mirror - left side	Mirror glass - Damaged - Replace
9	Seat - front	armrests - Damaged - Replace
10	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
11	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
12	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
15	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
16	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
17	Bonnet	Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
18	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Replace
19	2nd wheel set	Alloy rim set - complete (Winterradsatz Fehlt) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction



No.	Component group	Description
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
3	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - No deduction
4	Seat - front	Backrest cover - left side - Abrasion - No deduction
5	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 103W	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904963
Delivery date: 5 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	KODIAQ	Mileage (Read)	264,261 km
Vehicle Identification number	TMBJJ7NS3N8040599	First registration	14 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904963
Delivery date: 5 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

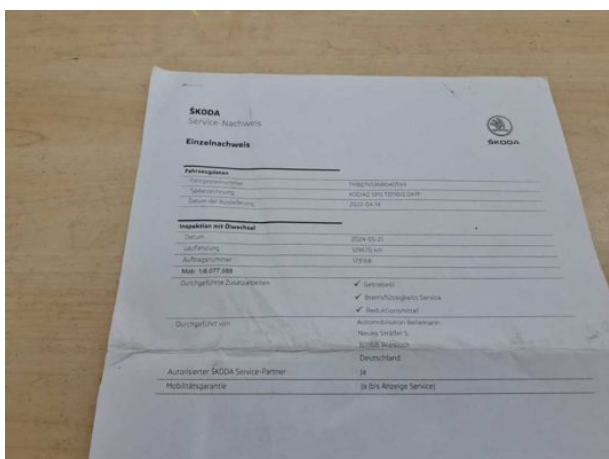


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904963
Delivery date: 5 Aug 2026

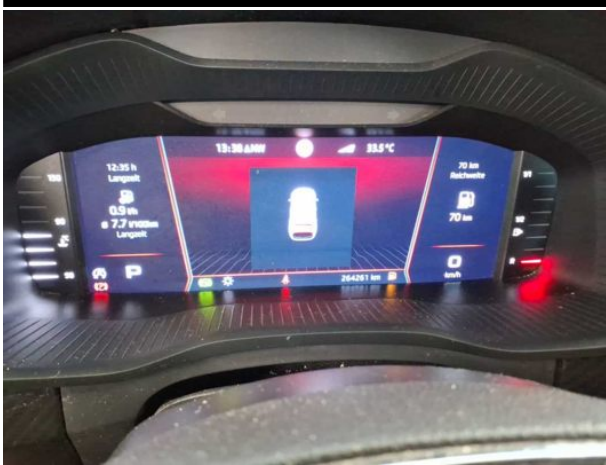


Figure 19: Misc.

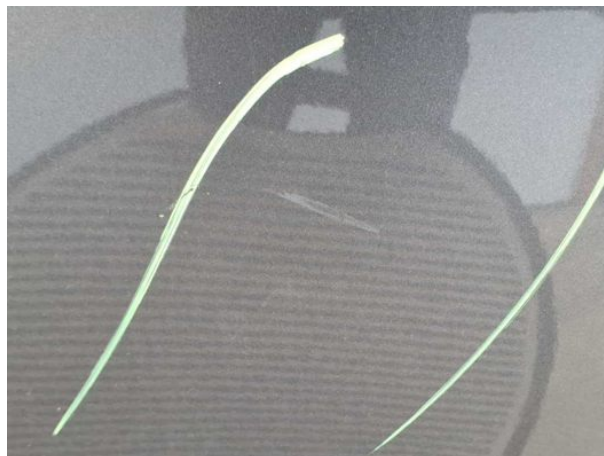


Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Trim / covers: Boot lining - Scratched - Loss in value



Damage #3: Trim / covers: Boot lining - Scratched - Loss in value



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean

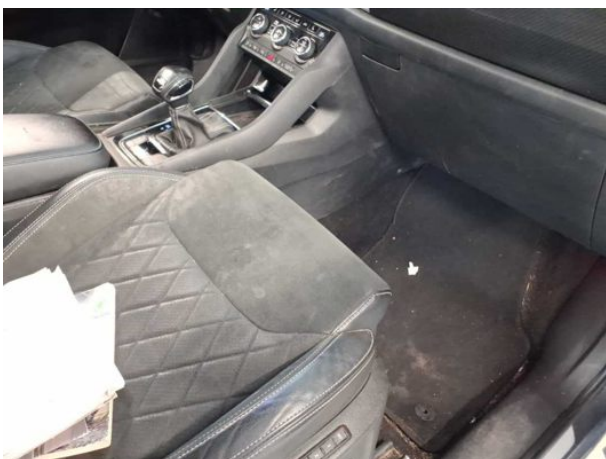

Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #7: Body: Wheel well - front left side - Damaged - Replace



Damage #8: Wing mirror - left side: Mirror glass - Damaged - Replace



Damage #9: Seat - front: armrests - Damaged - Replace



Damage #10: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched... - Repair and paint



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #15: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint

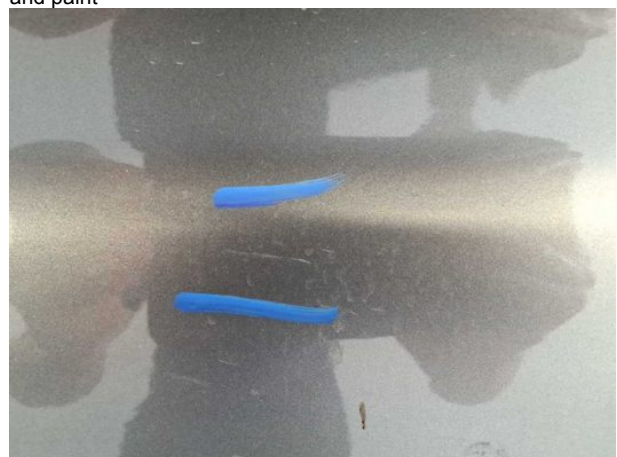


Damage #15: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #16: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint




Damage #16: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

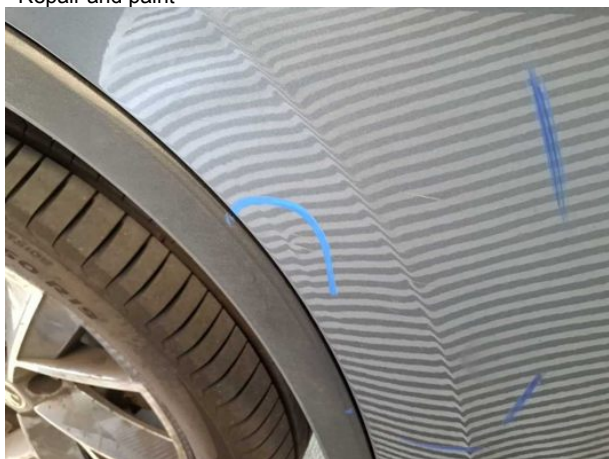

Damage #16: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint



Damage #16: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

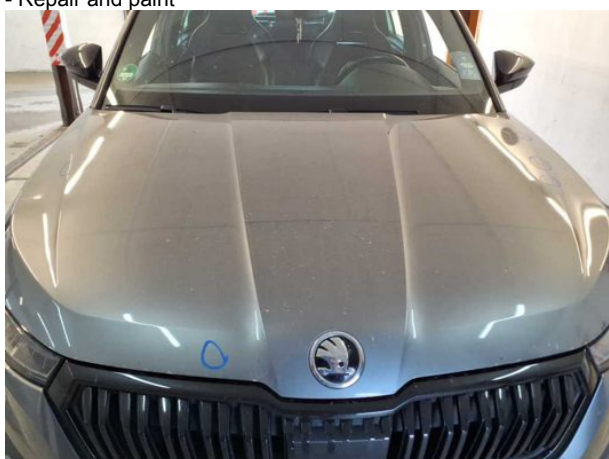

Damage #17: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - front right side