

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 28.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 12.06.2026 |
| Referenznummern | 0002042673 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | WF01XXTTG1LC58093 | | |
| Fahrzeugart | PKW - Mehrzweckfahrzeug | Farbton / Lackart | Frost-Weiß / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | keine Angabe |
| Typ / Verkaufsbez. | Transit Custom 2.0 TDCi 320 L2 Trend | Laufleistung abgelesen | 33.849 km |
| Erstzulassung | 08.07.2020 | Emissionsklasse | Unbekannt |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 9 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.997 ccm / 77 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107T | 8 mm |
| vorn rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107T | 8 mm |
| hinten rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107T | 9 mm |
| hinten links | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R16C 109/107T | 9 mm |
| Reservebereifung: Fahrbereifung | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden | ✓ Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ Probefahrt durchgeführt. | ✗ Ladekabel vorhanden |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden | ✓ Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 06.06.2024 bei km 23.838. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt | ✗ nass |
| ✗ Eis | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. | | |

| Anmerkungen |
|-------------|
| |

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|--|---|---|---|
| Airbag Beifahrerseite | Airbag Fahrerseite | | |
| Aktives Kurvenlicht | Anti-Blockier-System (ABS) | | |
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | Antriebsart: Frontantrieb | | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | | |
| Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | Bordcomputer | | |
| Einstiegsleuchten | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | |
| Elektron. Traktionskontrolle | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | | |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | | |
| Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links | Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links | | |
| Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links | Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts | | |
| Fensterheber elektrisch | Generator 240 A | | |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | Getriebe 6-Gang | | |
| Haltegriff B-Säule | Haltegriffe vorn | | |
| Handschuhfach abschließbar | Heckflügeltüren mit Verglasung | | |
| Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard | Karosserievariante: Normaldach | | |
| Kühlergrill schwarz | Lenkrad (Leder) | | |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | Modellpflege | | |
| Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT | Parkpilotsystem vorn und hinten | | |
| Nebelscheinwerfer | Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | | |
| Radstand 3300 mm | Reifendruck-Kontrollsystem | | |
| Reserverad in Fahrbereifung | Rußpartikelfilter | | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | | |
| Scheinwerfer H4 | Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | | |
| Schmutzfänger vorn und hinten | Seitenschutzleisten | | |
| Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | | |
| Stahlfelgen 6,5x16 | Start/Stop-Anlage | | |
| Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | Stoßfänger teillackiert | | |
| Tagfahrlicht LED | Trend | | |
| Verzurrösen (4) | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | | |
| Zusatzheizung elektrisch | Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay | ✓ | Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ✓ |
| Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | ✓ | FordPass Connect inkl. eCall | ✓ |
| Ford SYNC 3 | ✓ | Doppelklimaanlage | ✓ |
| Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung | ✓ | Parksensoren seitlich | ✓ |
| Rückfahrkamera mit Farbdisplay | ✓ | Sicht-Paket 1 | ✓ |
| Frontscheibe heizbar | ✓ | Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | ✓ |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|--|-----------------|----------|
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Interieur (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 132,77 € | 132,77 € |
| Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 14) | 858,87 € | 858,87 € |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16) | 319,04 € | 319,04 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|--------------------|
| Reparaturkosten | 1.310,68 € |
| Minderwert | 1.310,68 € |
| Händlereinkaufspreis | 12.525,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 14.275,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 15.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

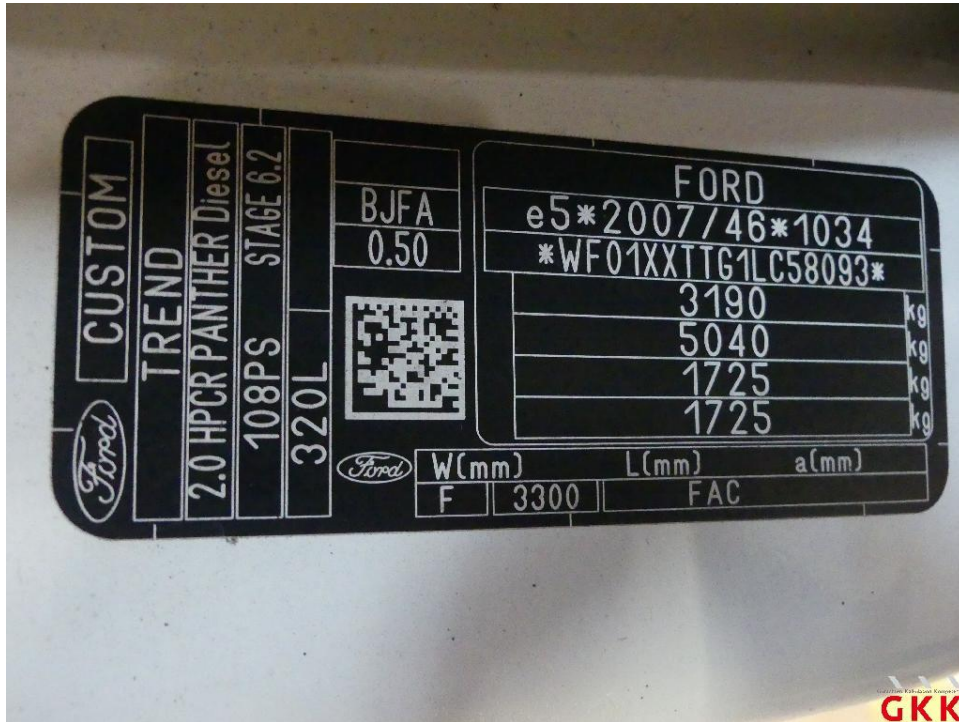


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

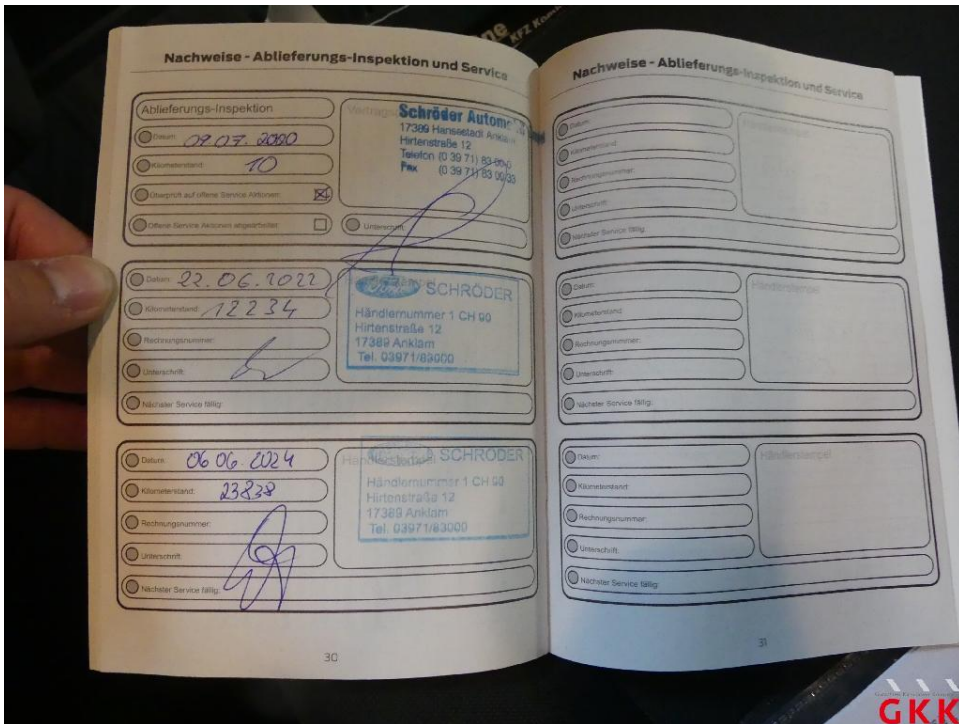


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

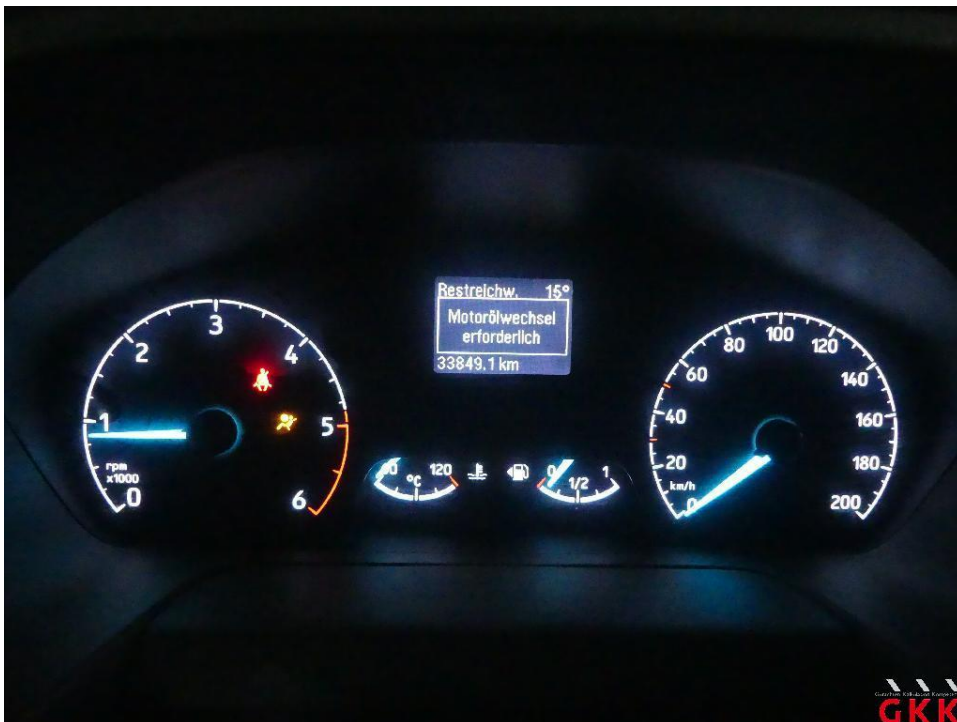


Bild 14 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten