

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002518617
Besichtigt am: 19.06.2026 15:52
Berichts-Nr: 10840507
FIN: WVVWZZZAW5RU050693



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

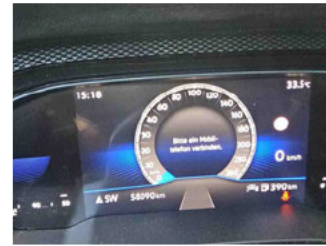

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIE
Erstzulassungsdatum:	16.05.2024
Laufleistung:	58.090 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
5-Gang-Schaltgetriebe	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
6 Lautsprecher	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Abgasnorm EU6 AP	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frontantrieb
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel in Ceramique	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Drehstromgenerator 140 A	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtwertenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Life	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
Müdigkeitserkennung	Radvollblenden
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Rückfahrkamera "Rear View"
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Schaltgetriebe MQ200
Normalsitze vorn	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist"	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne 2. Batterie	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Servolenkung
Ohne Anhängervorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stabilisator vorn
Ohne Differenzialsperre	Standard-Klimazonen
Ohne Dynamic Drive Control	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne ECO-Funktion	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sprachsteuerung	Typprüfland Deutschland
Ohne Spurwechselassistent	Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Überhang hinten, kurz
Ohne UNECE CS&SU	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Version Standard

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	1,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	1,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
5	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
6	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
7	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
8	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
9	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAW5RU050693

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

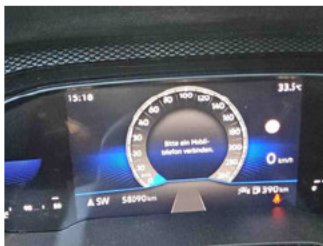

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

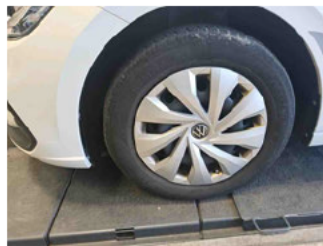


Räder - Rad montiert vorne
links

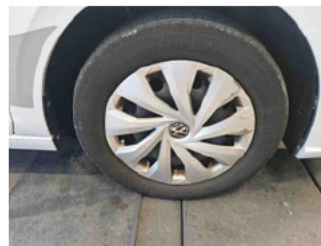

Räder - Rad montiert vorne
rechts

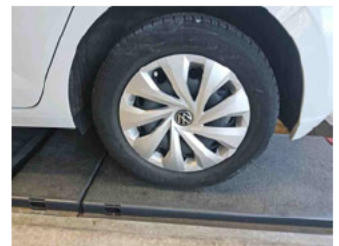


Räder - Rad montiert hinten
links

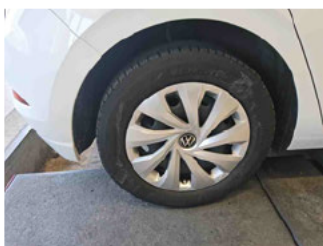


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

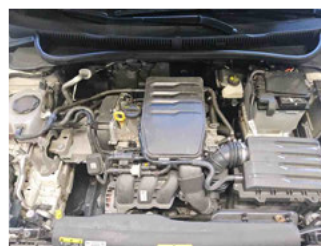


Fahrzeug - Motorraum offen

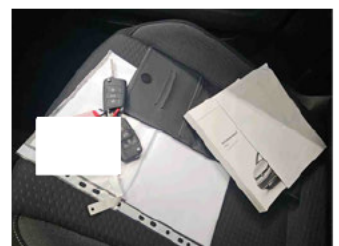

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

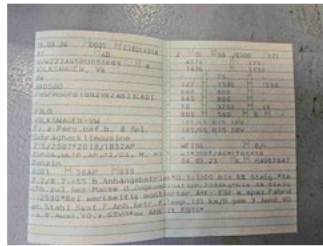



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

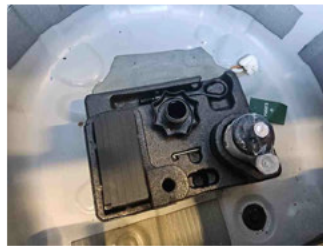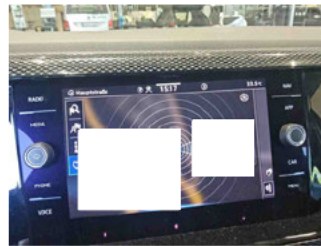Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

8 Bauteile

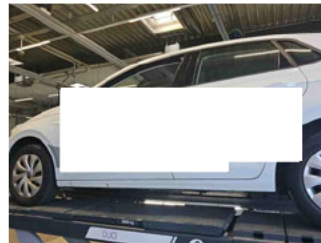

3 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen




5 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



6 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen




7 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

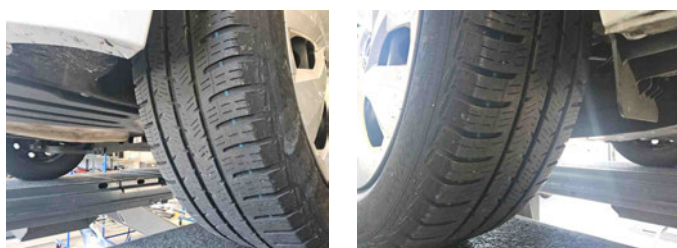

8 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen



9 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

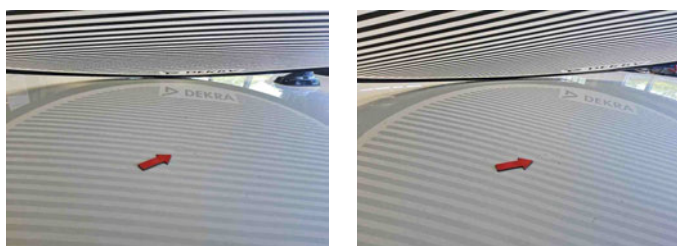

10 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

