

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Elsinger
Tel. direkt 0421 83002-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

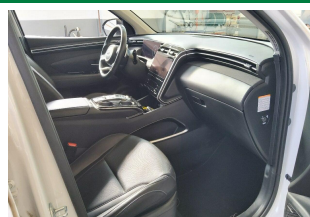

Kennzeichen

ROW GW27E

FIN

TMAJE812DPJ205634

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
29.06.2026, elektronisch.
03.08.2026, 08:45 Uhr, durch Herrn Christian Elsinger bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
03.08.2026
Vertragsnummer 7184083
Auftragsnummer ELSRM004890
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-250,00 EUR
	ohne MwSt.	-210,08 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-250,00 EUR
	ohne MwSt.	-210,08 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-108,00 EUR
	ohne MwSt.	-90,76 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 116 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.07.2023	Letzte Zulassung	26.07.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DPJ205634
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	82469	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	ATLAS WHITE	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 ZR 19 103 W	Hankook / Kinergy 4s	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 ZR 19 103 W	Hankook / Kinergy 4s	A / S	6 mm
2 links	235 / 50 ZR 19 103 W	Hankook / Kinergy 4s	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 ZR 19 103 W	Hankook / Kinergy 4s	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion,

Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 6)	100,84	120	100	-100,84	-120
2. Hauptuntersuchung fällig	109,24	130	100	-109,24	-130
Gesamt	210,08	250		-210,08	-250

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts, zerkratzt, (Bild 7)
Stoßfängerverkleidung hinten, zerkratzt, (Bild 8, 9)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
vorne rechts	6 mm	AS	-90,76	-108,00
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden	-90,76	-108,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Elsinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

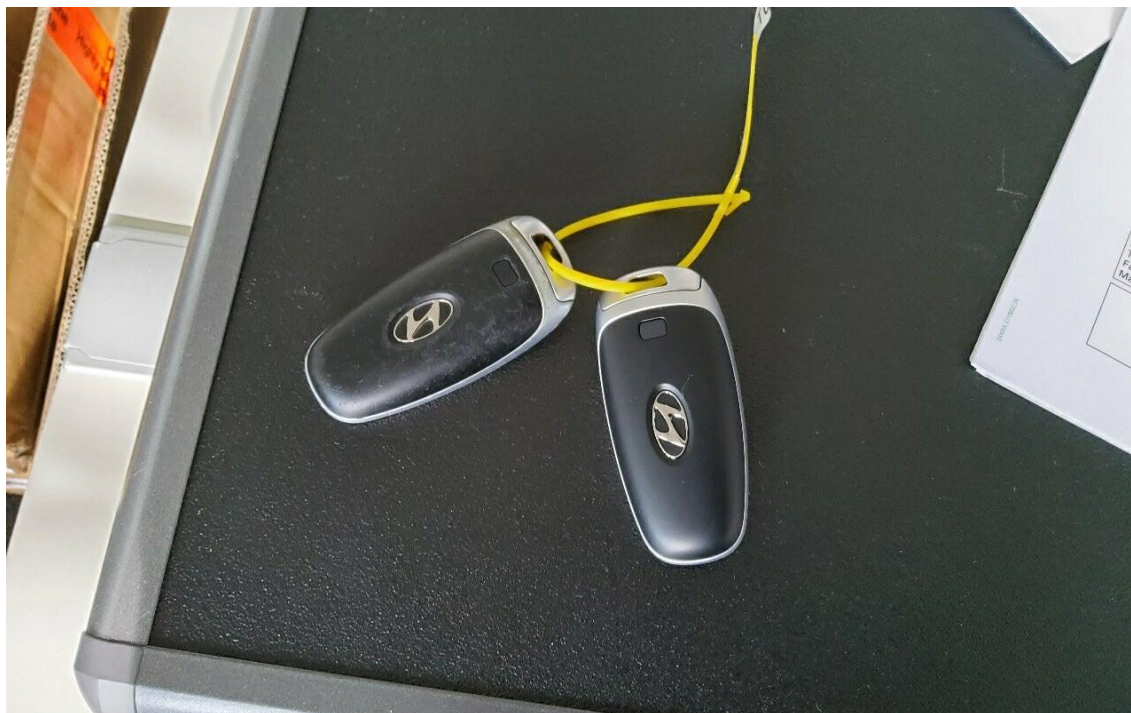


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Dach, mehrfach eingedellt

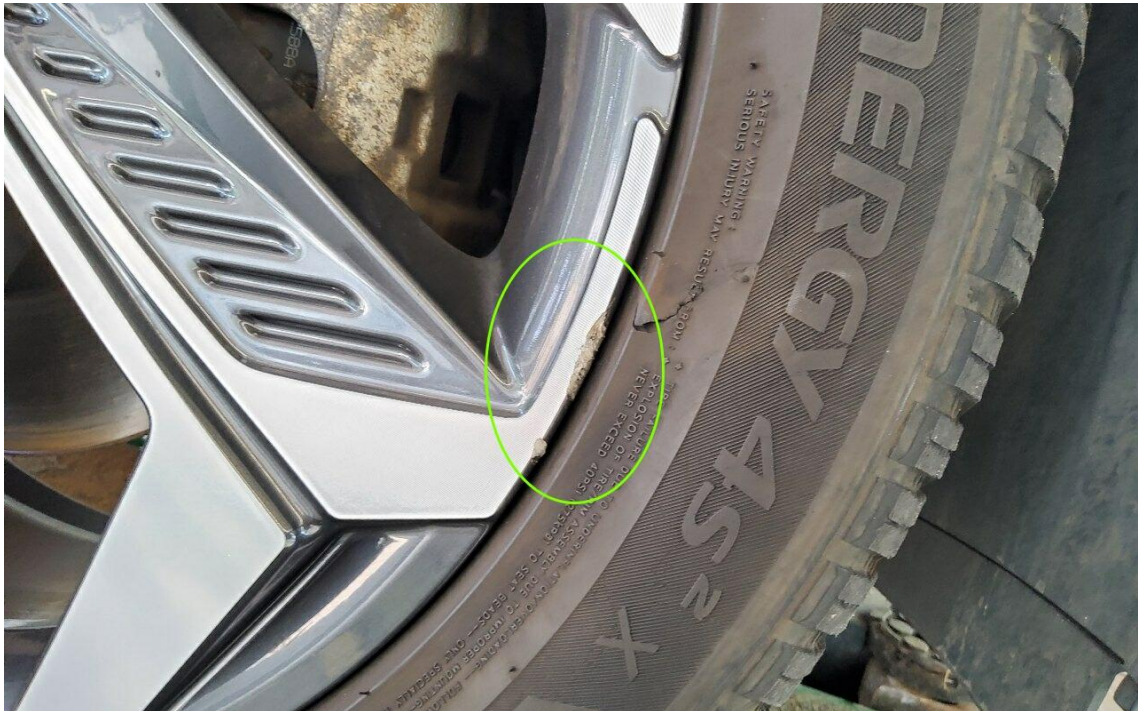


Bild 7 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung hinten, zerkratzt



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung hinten, zerkratzt



Bild 10 : Achse 1, Reifen Rechts 1