

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6669	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZSYZN9032725
Vertrags-Nummer:	23974077	Erstzulassung:	18.03.2022
Internes KZ:	14997360	Kilometer-Stand:	93922
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot

Polsterung: Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 35.320,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Rüdiger Heine	0,00
Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	150,00
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	210,00
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	180,00
Bordwerkzeug und Wagenheber	0,00
Dachlastenträger, Montage von 3 verschiebbaren Dachträgern auf dem Schienensystem am Dach	380,00
Dachschienen für Dachlastträger	295,00
Elektrische Klemmleiste	86,00
Kirschrot	0,00
Klimaanlage "Climatic"	1.660,00
Komfortsitz rechts, in der 1. Sitzreihe	200,00
ParkPilot im Front- und Heckbereich	605,00
Radio "Composition Colour"	865,00
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber	155,00
Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe	560,00
Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen	590,00
Seitliche Markierungsleuchte	96,00
Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz	0,00
Tritstufe hinten, über komplette Breite	138,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach	122,90
Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf	104,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf	104,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 44.801,90**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.314,26**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.314,26

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	237
durchschn. Verbrauch/100 Km:	9,400	Tankinhalt:	75
Max. Km/h:	143	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2022	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 23974077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6669
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
16.08.2023	9059865682	Eigenverschulden		Nein	Nein
01.08.2022	9059820853	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 23974077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6669
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.02.2025	44516	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.09.2025	70314	Inspektion und Wartung
04.09.2025	70314	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	25.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	90471 Nürnberg, Thomas-Mann-Str. 50
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031211521 - 0023974077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6669	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZSYZN9032725
Fabrikat	VW	1. Zulassung	18.03.2022
Typ	Crafter 35 2,0TDI mittel Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	93.808 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 75 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/75 R16C 110/108R	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/75 R16C 110/108R	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/75 R16C 110/108R	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/75 R16C 110/108R	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/75 R16C 113/111R	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/75 R16C 113/111R	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/75 R16C 113/111R	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/75 R16C 113/111R	7 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 03.09.2025 bei km 70.314.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfpositionen (Motorraum-Tierverbiss und aktive Fehlermeldung Motorkontroll Leuchte-Motorölstand) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Schiebetür rechts hat eine erhöhte Lackdicke von 459µ. Die Reparatur sieht Fach und sachgerecht aus. Aktuell montierte Winterräder mit geringerem Tragfähigkeitsindex zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Rüdiger Heine | ✓ Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte |
| ✓ Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar |
| ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber | ✓ Dachlastenträger, Montage von 3 verschiebbaren Dachträgern auf dem Schienensystem am Dach |
| ✓ Dachschienen für Dachlastträger | ✓ Elektrische Klemmleiste |
| ✓ Kirschrot | ✓ Klimaanlage "Climatic" |
| ✓ Komfortsitz rechts, in der 1. Sitzreihe | ✓ ParkPilot im Front- und Heckbereich |
| ✓ Radio "Composition Colour" | ✓ Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber |
| ✓ Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe | ✓ Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen |
| ✓ Seitliche Markierungsleuchte | ✓ Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz |
| ✓ Seitliche Markierungsleuchte | |
| ✓ Trittstufe hinten, über komplette Breite | ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |
| ✓ Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf | ✓ Würth: Variante 1 VW Crafter Front L |
| ✓ Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)	52,50 €	52,50 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand links Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	121,25 €	121,25 €
Seitenwand links vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	953,58 €	555,54 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	105,00 €	105,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	105,00 €	105,00 €
Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 29, Bild 30)	52,50 €	52,50 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	168,00 €	168,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen (Bild 37, Bild 38)	52,50 €	52,50 €
Kombiinstrument Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 14, Bild 15)	52,50 €	52,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen (Bild 12)	130,00 €	130,00 €
Inspektion klein Transporter, fällig, durchführen (Bild 13)	546,42 €	546,42 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorraum, Schläuche / Leitungen - Tierverschleiß, prüfen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	52,50 €	52,50 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 247,86 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.391,75 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.993,71 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Großmann, Michael

 Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

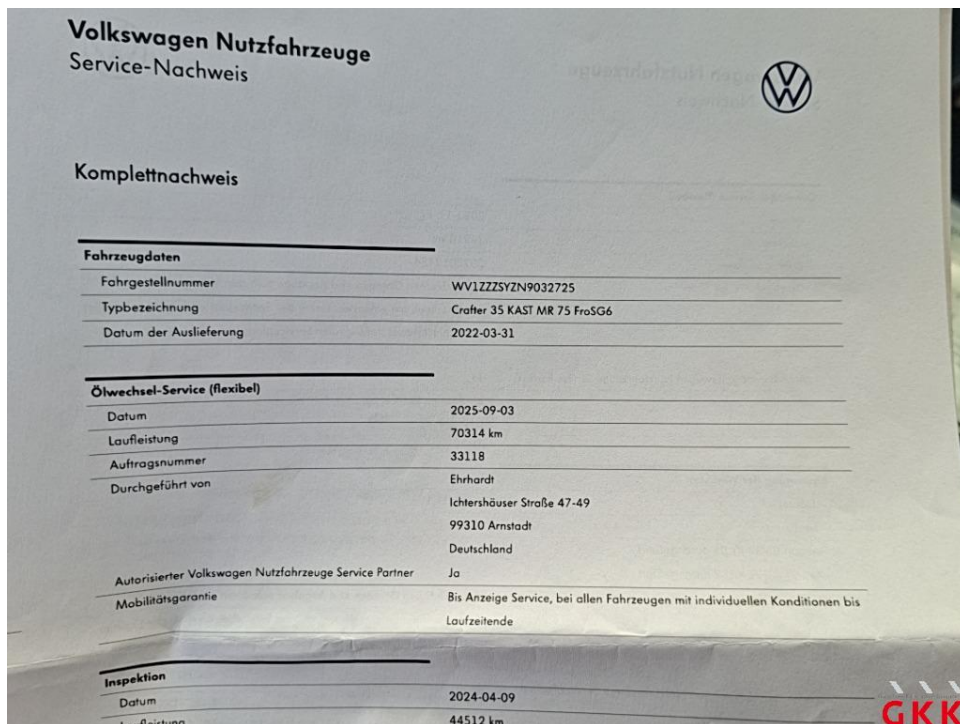


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

TUVNORD
TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Halle/Magdeburg
Saalfelder Str. 33, 06116 Halle

(9) Prüfort: Autohaus Kubik GmbH & Co. KG
Käthe-Kollwitz-Str. 57
06116 Halle (Saale)

Halter: Allane SE
Rogen 34a
23843 Bad Oldesloe

Bericht Nr. : D-10540979639001
Prüfziffer iKFZ : mptwGf84
(1) Fz-Ident.-Nr. : WV1ZZZSYZN9032725
(2) Amtl. Kennz. : D OD-MX6669
(3) Ort, Datum : Halle (Saale), 09.04.2024
(4) km-Stand : 44512
(5) Fz-Art : Fz z. Gü bef. b. 3.5 t N1
Van BB

(7) Ergebnis : Geringe Mängel
(8) Nächste HU : April 2026
HU-Plakette : ja
Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN-VW 0603
Fz-Typ : SYNTIE CBX25770
Erstzulassung : 18.03.2022
zGM / zAL [kg] : 3500
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern : -
Ende der HU : 09.04.2024, 09:10 Uhr

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer ST-1-21-0049-63 durchgeführt am 09.04.2024
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6) 4.8.1a Rückstrahler hinten einer von mehreren beschädigt
D8.4.1b Umweltbelastung: Motor ölleucht

Einstufung¹⁾
GM
GM

(10) Ergänzende Hinweise:
- Brems Scheibe vorn ungleichmäßiges Tragbild

Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht. Die festgestellten Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, behoben werden.

Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Andre Hunold

Messwerte:

Achse	Funktionswerte	Bremswerte				Mittelwert		Anteil (%)	
		Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min		
1	47 92	384	355	772	323	62,6	44,8		

TUVNORD
Nächste HU:
Apr 2026
TUV NORD Mobilität
(Unterschrift)

Bild 12. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen

Fotoanlage

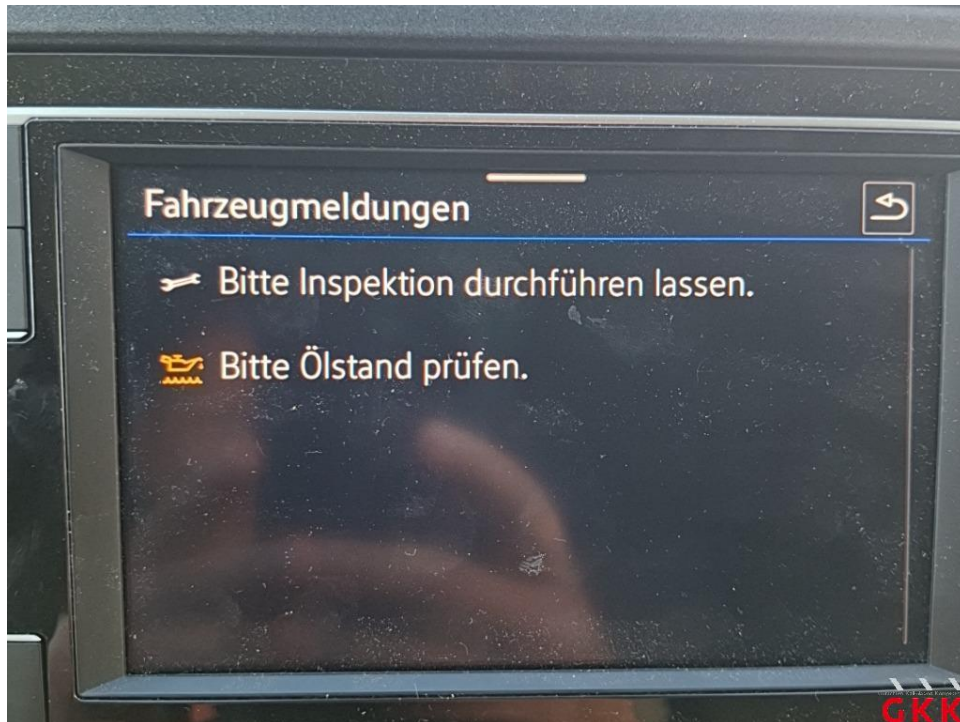


Bild 13. Inspektion klein, Transporter, fällig, durchführen



Bild 14. Kombiinstrument, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage

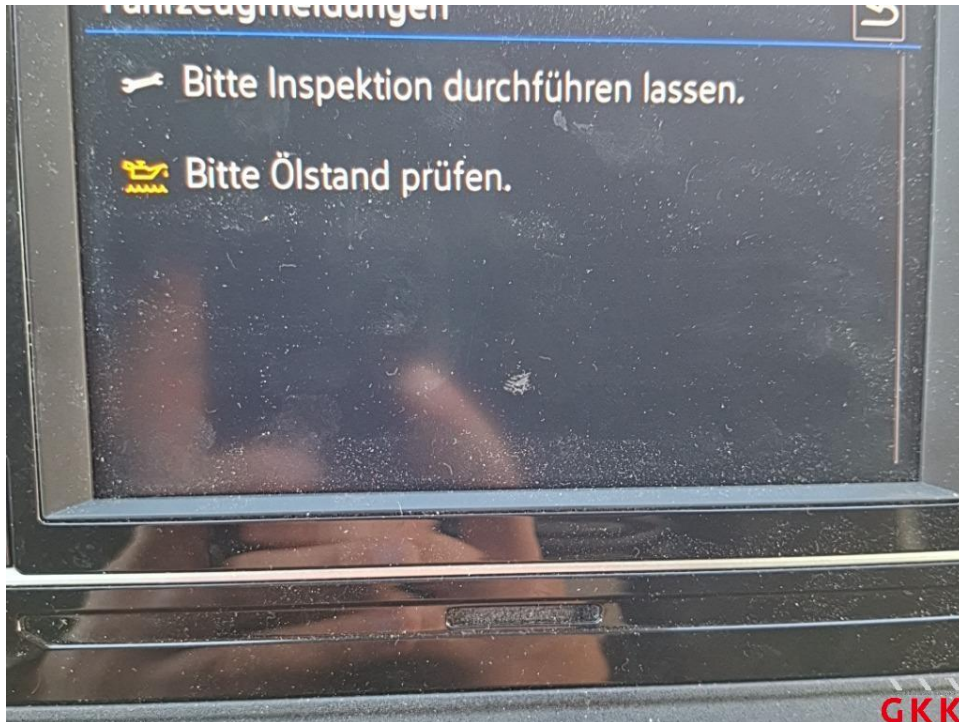


Bild 15. Kombiinstrument, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen



Bild 16. Motorraum, Schläuche / Leitungen - Tierverschiss, prüfen

Fotoanlage

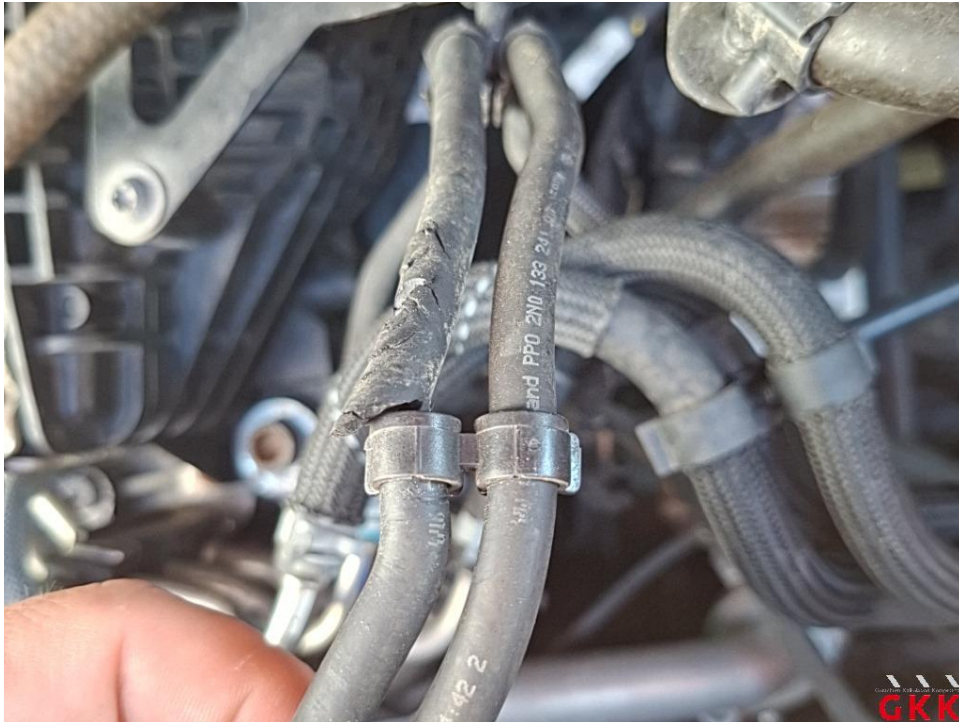


Bild 17. Motorraum, Schläuche / Leitungen - Tierversiss, prüfen

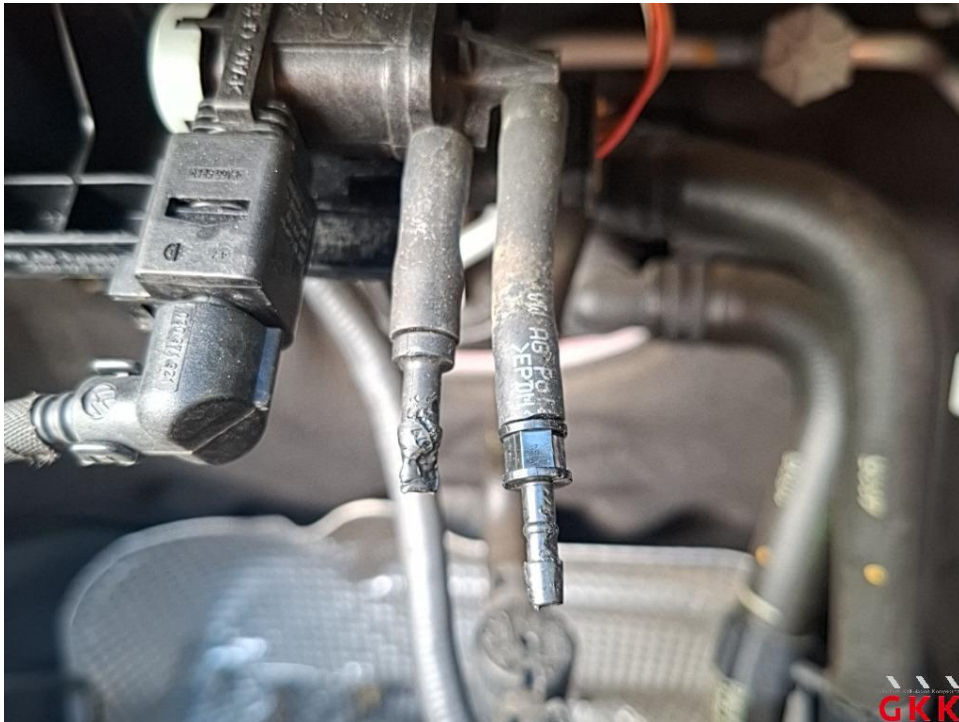


Bild 18. Motorraum, Schläuche / Leitungen - Tierversiss, prüfen

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair

Fotoanlage

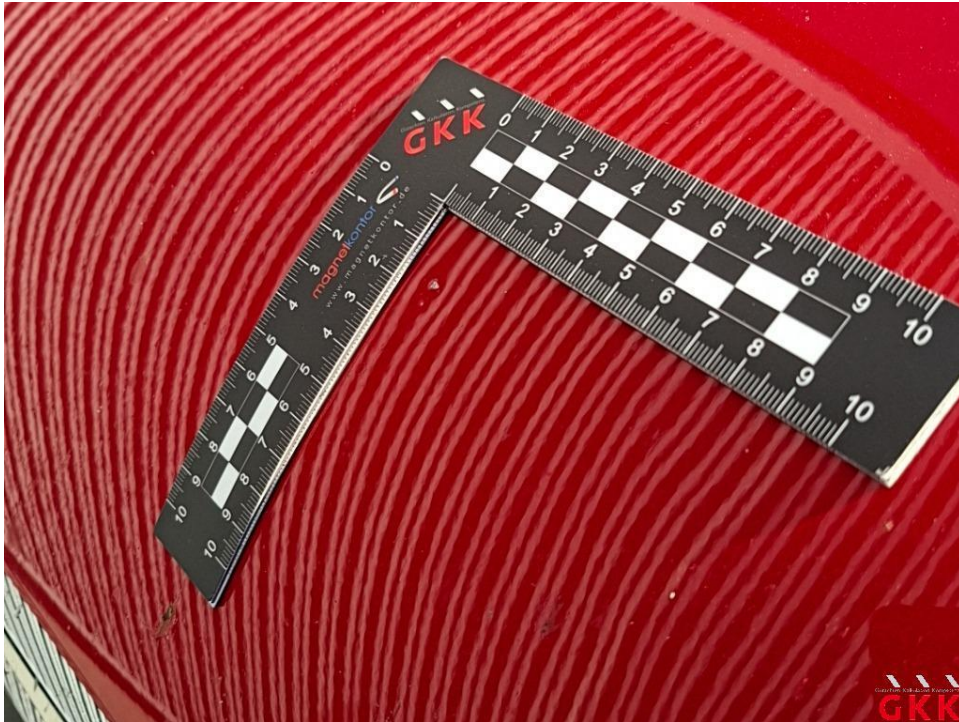


Bild 23. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair



Bild 24. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

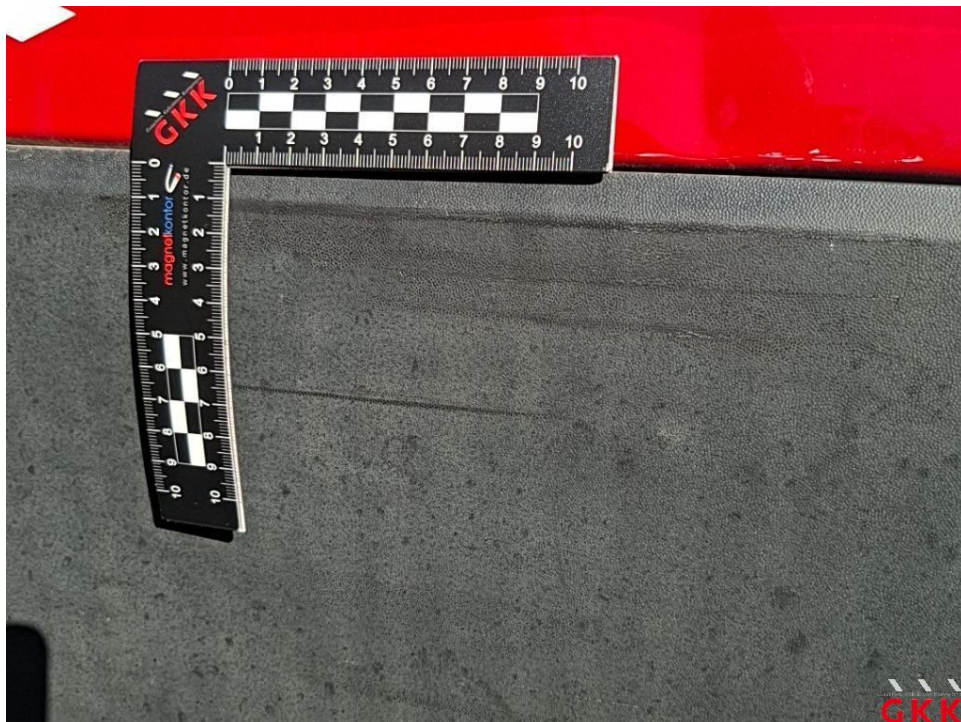


Bild 28. Seitenwand links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 30. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 32. Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 34. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage

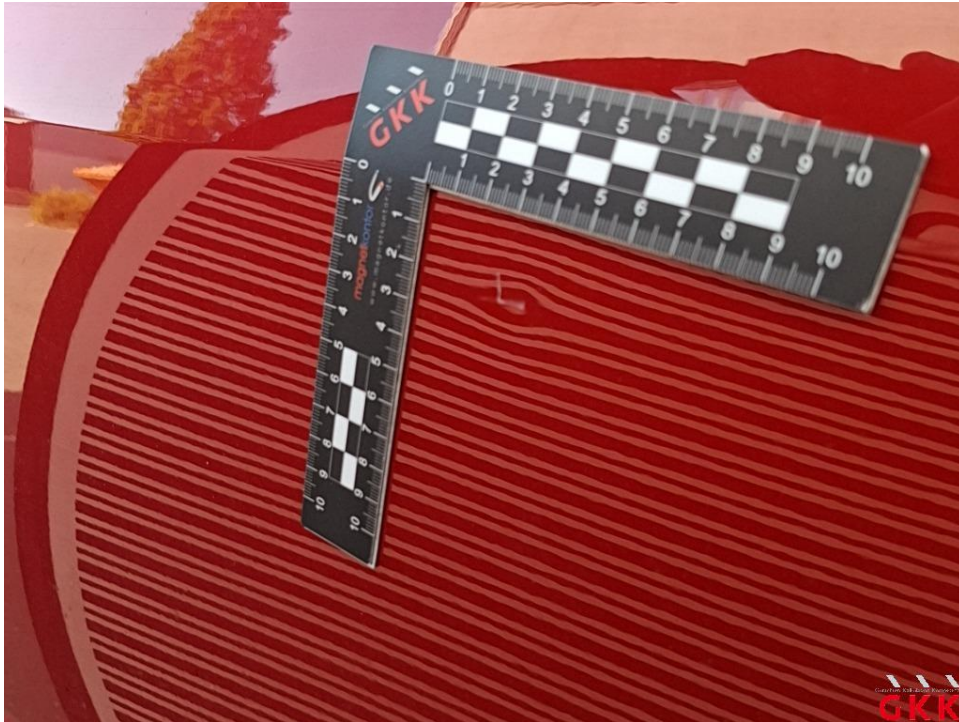


Bild 35. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 36. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 38. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 39.



Bild 40.