



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 53340078  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 1315  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.03.2026	9059984287	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
27.02.2024	9059880253	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Türkante Beifahrerseite Kratzer > 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
30.12.2023	9059880255	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Türkante Beifahrerseite Kratzer > 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 53340078  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 1315  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.08.2024	27816	Inspektion und Wartung
13.08.2024	27816	Bremsflüssigkeitswechsel
19.11.2025	61489	Wartungszusatzumfänge
12.02.2026	65655	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.02.2026	65655	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.02.2026	65655	TÜV/AU (MwSt-frei)

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>ES-AP 1315</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000922008-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31191372</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WF0JXXGAHJNB61740</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>72444 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>08.02.2023 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.05.2026 59439 Holzwickede</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1084 ccm / 55 kW (75 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Frost-Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>02.2028 / 02.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Teilweise</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>61489 / 19.11.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 6.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 6.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

### Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Ford SYNC 3
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kältemittel R 1234 YF
- Lackierung Race-Rot
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Batterie 52 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Motoren mit Zahnriemen (Varianten)

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rücksitz gezüchtet</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</li> <li>• Scheinwerfer LED</li> <li>• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sonnenblende rechts mit Spiegel</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Reifen 195/60 R15 ..T</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzlehne klappbar</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP</li> <li>• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung</li> <li>• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor</li> <li>• Servolenkung elektrisch</li> <li>• Sonnenblende verbindet mit Spiegel</li> <li>• Stahlfelgen 6x15</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li> <li>• Trommelbremse hinter</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> </ul> |
|---|--|

### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komfort-Paket</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Winter-Paket</li> <li>• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion</li> </ul> |
|--|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**  
**Lackschichtendickenmessung:**

**Bestehender Unfallschaden:** **Nicht festgestellt**  
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Service Digital : 19.11.2025 61489 km überzogen 12.07.2024 27816 km i.o Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Radkappe - Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
3.	Wartung über 3673 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

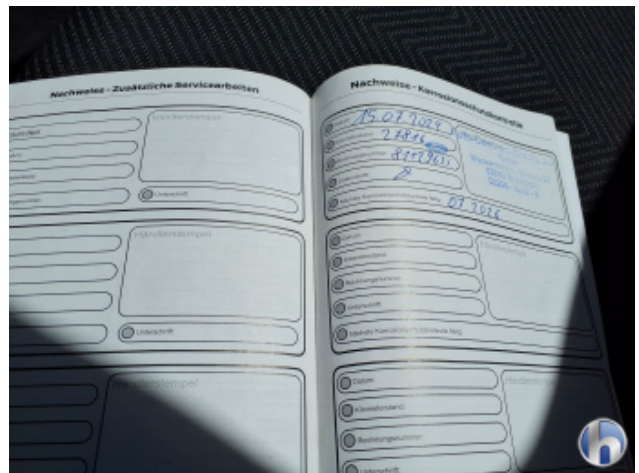

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Radkappe - Vorne - Rechts  
Beschädigt - Erneuern