

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 2125MD

Marca / Mini

Modelo: Cooper /

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
19/04/2024	23747	MANTENIMIENTO	Revisión	OLIVA MOTOR GIRONA, S.L. ((MINI))
10/10/2024		FRENOS	cambio pastillas tr	AUTO AULET SL



MINI Mini F60 Countryman

VIN	WMW21BR0803R02654
Primera matriculación	10/2/2023
Kilometraje del vehículo	85.122 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/6/2026 11:01:09	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	-------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MINI	Primera matriculación	10/2/2023
Modelo	Mini F60 Countryman	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WMW21BR0803R02654	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




14 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

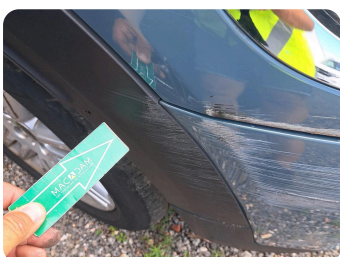

16 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



18 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

