

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002374548
Besichtigt am:	26.03.2026 15:50
Berichts-Nr:	10307431
FIN:	TMBLN7NS5N8022943

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	08.02.2022
Laufleistung:	156.182 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	DAB - Digitaler Radioempfang
"SIDE ASSIST" (Toter Winkel Assistent)	Dachreling, schwarz
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten,Basis 1
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablageschale am Dachhimmel	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allradantrieb	Fahrerkniefairbag
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten
Ausstattungspaket Columbus	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Besondere Innengeräuschkämpfung	Halbleiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
CLEVER DE	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Anschlussgarantie
Klimakomfortscheibe	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Komfortausstattung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladeboden
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Adapter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Parklenkassistent
Mit speziellem Aufkleber	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	REAR VIEW CAMERA MID
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 235/50 R19 99V
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normal-Lackierung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne "drive select"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2021
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten schwarz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	8,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.723,45
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.723,45

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	191,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	251,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS5N8022943

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


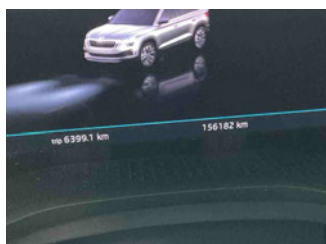
 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links

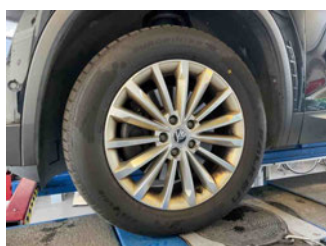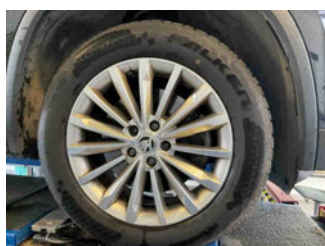

Seitenansicht - Schweller rechts

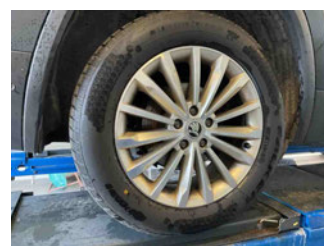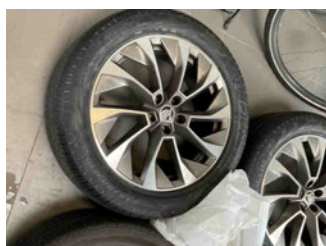

 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

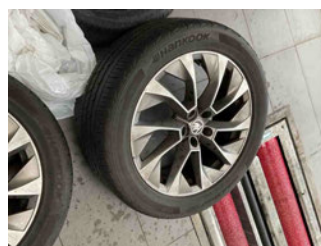
Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

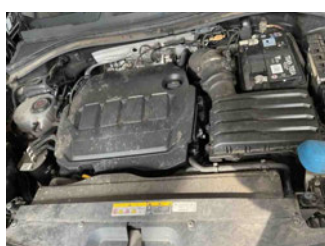

Fahrzeug - Motorraum offen

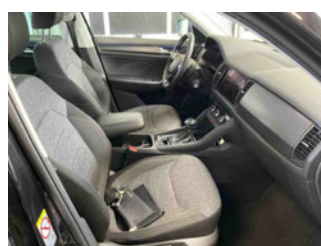
 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10307431
vom: 26.03.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

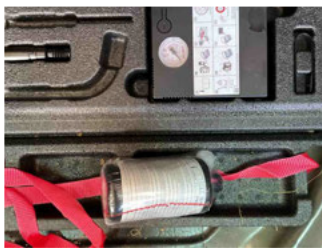

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

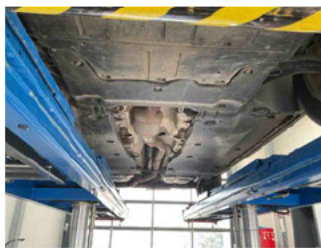

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

