

Zustandsbericht

Besichtigungs

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK9PB181636
Erstzulassung	16.08.2023	Laufleistung (abgelesen)	86.150 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00004	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	190 kW	Nächste HU	08/2028
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52099582	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)

Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Ablendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

▪

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschleiene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverweiterung und damit verbundenen Kostenausweiterung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Kombiinstrument

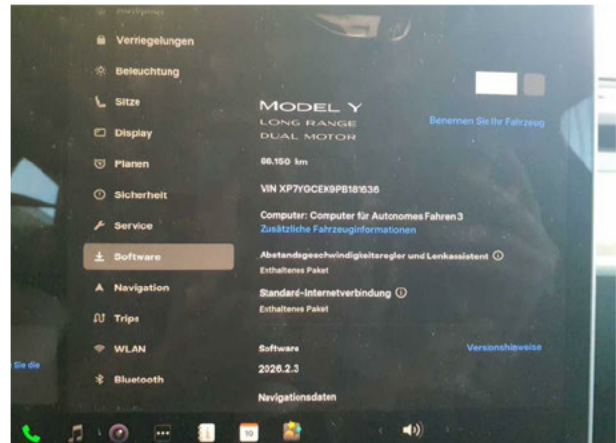


Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

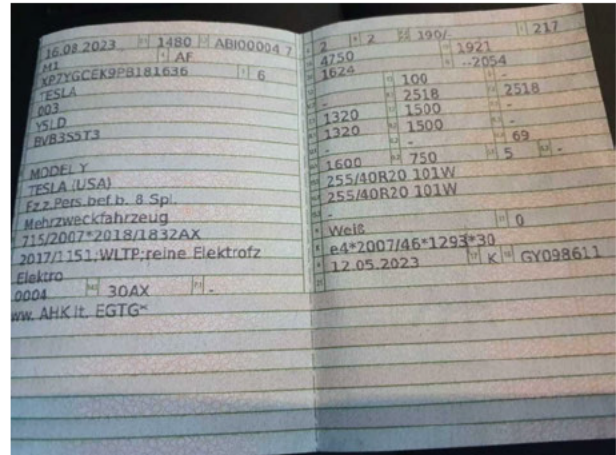


Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen

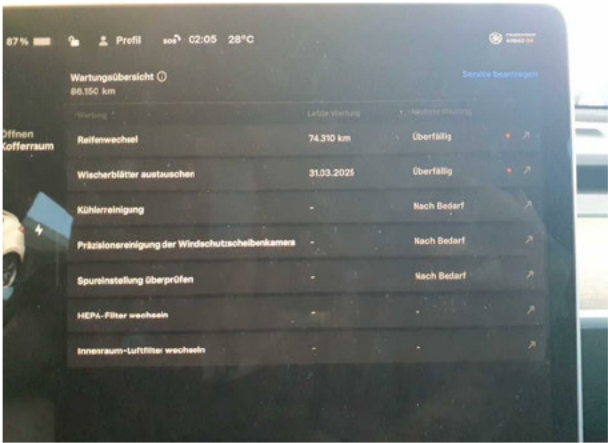


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - beschädigt - erneuern