

Volkswagen GOLF

FIN: WVVZZZAUZJP629046



Fahrzeugdaten

Laufleistung	159.474 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	10.08.2018	HU	08/2026
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	85
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	24.000 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm
2. 195/65 R15 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Bridgestone	4 / 4 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS
 Alarmanlage
 Anhängerkupplung abnehmbar
 Dachreling
 Einparkhilfe
 Elektr. Fensterheber
 Elektr. Seitenspiegel
 ESP
 Freisprecheinrichtung / Bluetooth
 Isofix
 Klimaautomatik
 Multifunktionslenkrad
 Navigationsgerät mit Kartenansicht
 Servolenkung
 Sitzheizung
 Start/Stop-Automatik
 Tempomat
 Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Griff außen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verschmutzt - reinigen
3	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verschmutzt - reinigen
4	Schweller rechts	Schweller - verschmutzt - reinigen
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verschmutzt - reinigen
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
10	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	Seitenwand rechts	Kotflügel hinten rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug
4	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum

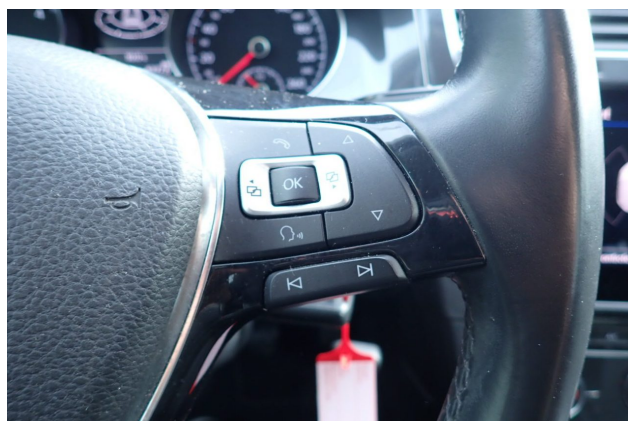


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

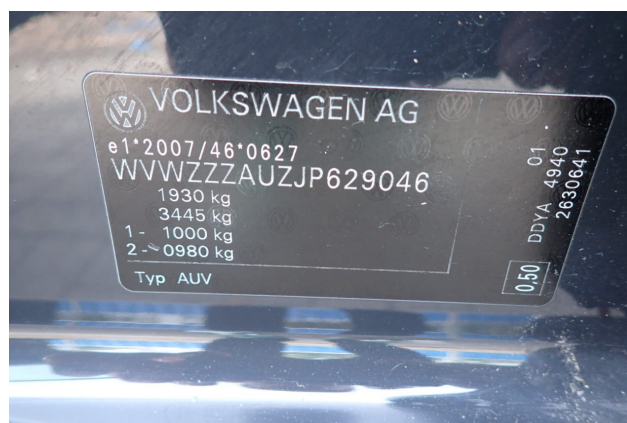


Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Griff außen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Griff außen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Schweller rechts: Schweller - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Schweller rechts: Schweller - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

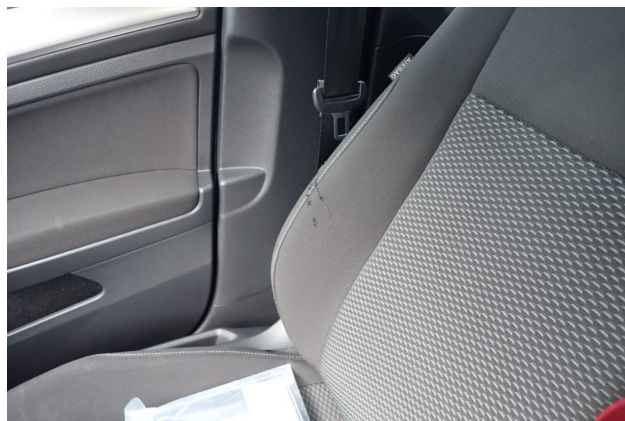

Beschädigung 10: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair



Gebrauchsspur 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair