

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

7535MZX / WBY51GM0905249663 / 5249663

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.397

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL TUERCA ANTIRROBO CARPETA MANUALES MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

7535MZX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	21/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:			

Daños no valorables:

7535MZX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda tr iz	OBSERVACIÓN-	
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

7535MZX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	152,36	10,00	154,83 €
2. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	152,36	10,00	154,83 €
3. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR				0,00	51,67	10,00	46,50 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.92 h.	3,90	0,00		74,74 €
5. Paragolpes tr (zona iz)	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.		0,00	0,00		6,16 €
6. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.12 h.		0,00	0,00		43,12 €
7. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
8. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
9. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.33 h.	9,87	0,00		114,97 €
14. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
17. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
25. Faro dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €

7535MZX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
26. Faro iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
27. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
28. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
29. Paragolpes tr (zona iz)	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
30. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
31. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1665,24 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7535MZX RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,86 h.	264,06 €
Total material pintura	-	57,91 €
Total Mano de Obra Pintura	13,67 h.	526,28 €
Total Recambios	-	320,75 €
Descuento recambios aplicado	-	35,64 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	496,25 €















Valores desde indiv.

3.0 kWh/h



Total 17397 km → 17378.6 km



P

Puerta abierta.

46%

15:57



READY

191km



MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL

Sin señal 15:57

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Topo del maletero abierto.
- i Topo del malet. abierto. Círrnela, por favor.

MAX A/C LOW




MAX A/C LOW

MAX

REAR



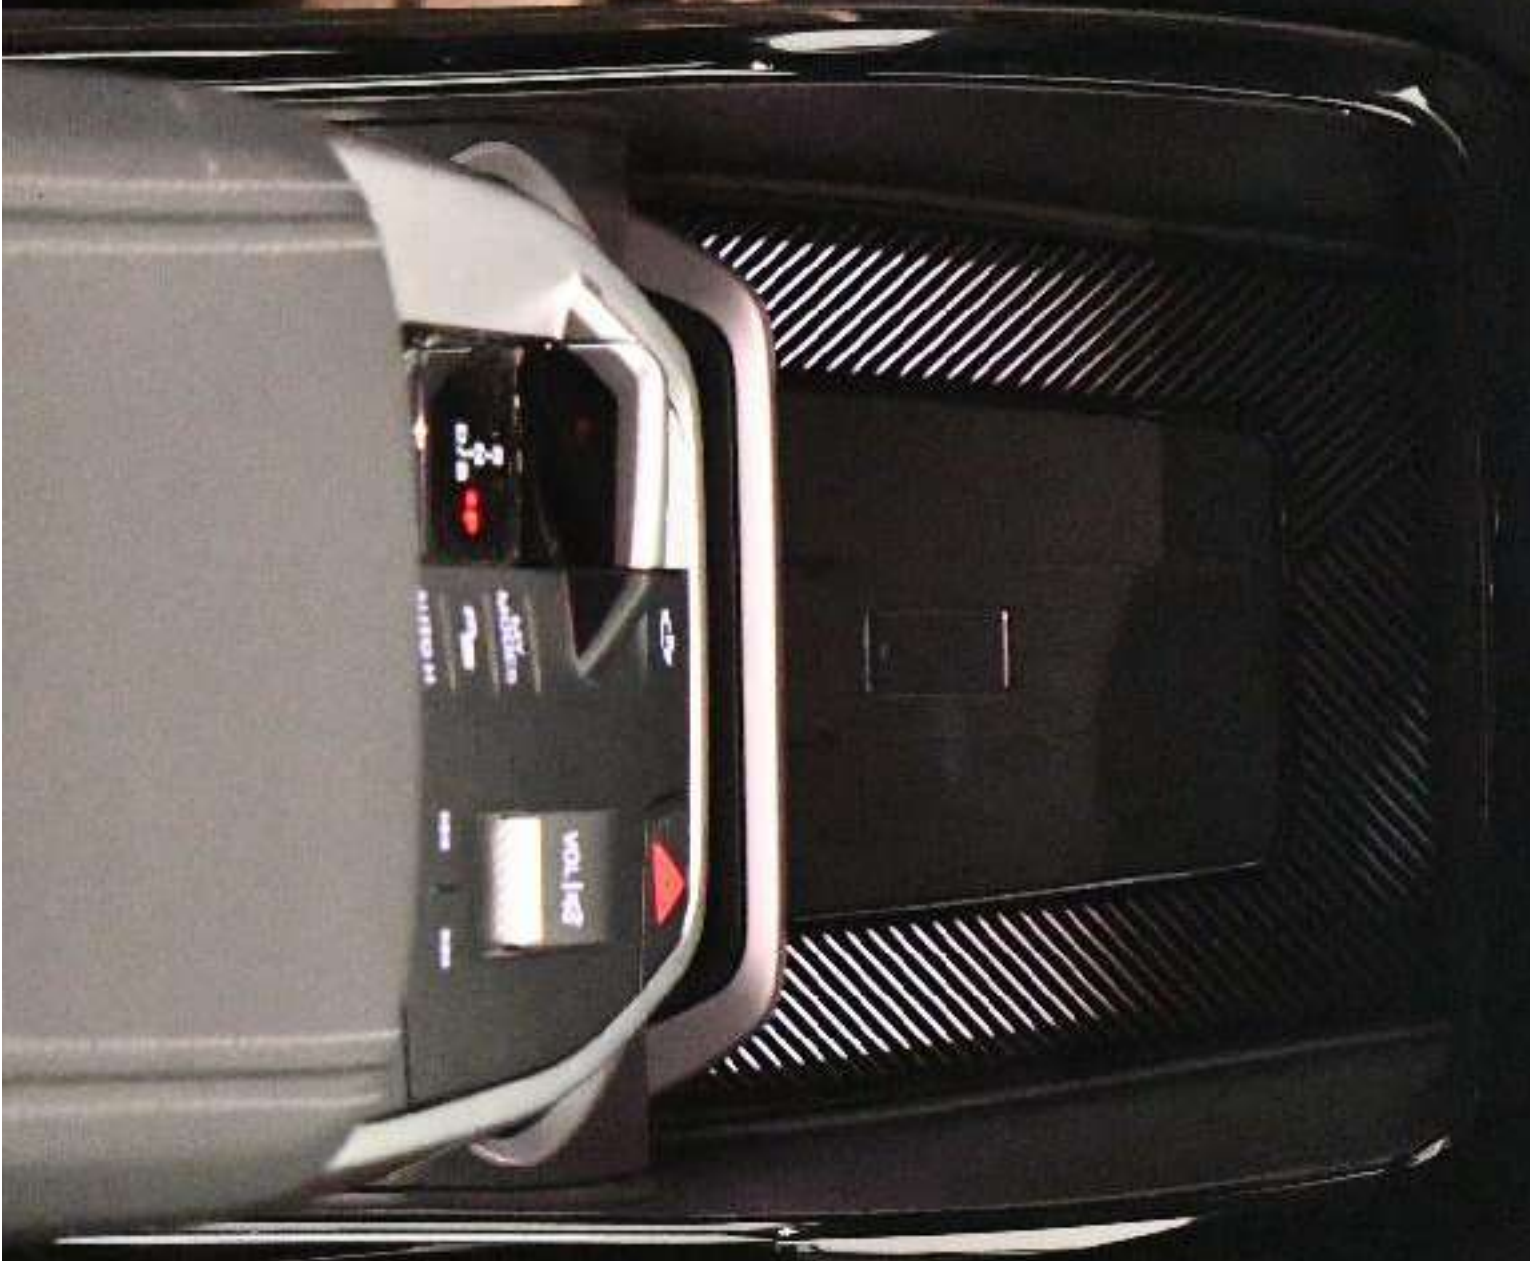





BMW 



ⓈWBVY51GM0905249663Ⓢ







↶
MEDIA
TEL
NAV

The navigation screen displays a map of Ciempozuelos with a search bar labeled "Búsqueda" and a compass icon. The bottom of the screen features climate controls with "MAX A/C" and "LOW" settings on both sides, and a central menu with icons for a flower, a house, and a window. The top right corner shows the location "LaQSueno", a signal strength icon, a battery icon, and the time "15:59".





10

0 km/h



5.11

Indyman

OFF ON ZERO



5.16

mm

inch/mm

OFF ON ZERO



OFF 10 ON 2100

5.05

mm

1/16"



5.30

OFF ON ZERO

inch/mm

























Manheim
City & Country







Mannheim
DR. M. MANNHEIM





Manheim
COOL TOOLS



7535 MZX



Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
USA RULERS







E 7335 MLX



 **E 753**

 **Manheim**
COLLECTOR



KE

Manheim



7535 MZX