


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002426961
Besichtigt am: 28.04.2026 12:39
Berichts-Nr: 10522408
FIN: WVVZZZCDZNW180016



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

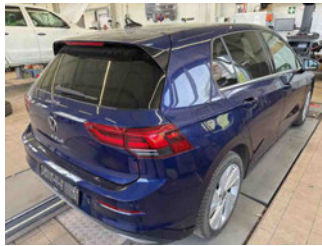

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNV
Erstzulassungsdatum:	21.04.2022
Laufleistung:	18.241 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Feuerlöscher
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Head-Up Display
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Stabilisator hinten
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelkonsole	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 225/45 R 17
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schaltgetriebe MQ200_GA
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
9	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
10	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
12	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen
13	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
14	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	222,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	190,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	205,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	194,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	212,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW180016

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

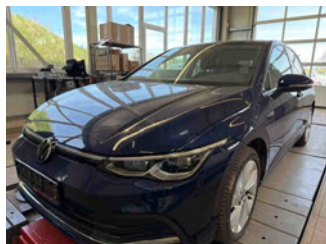


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

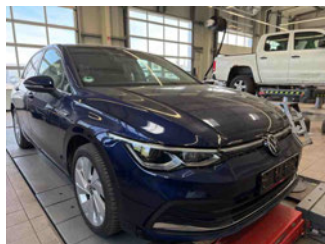


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

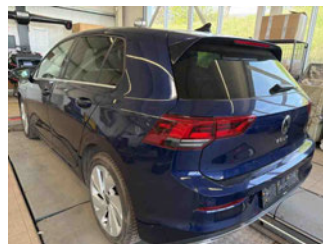

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

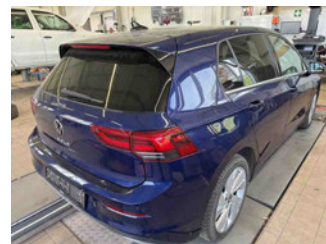


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

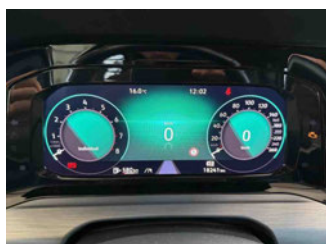

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links

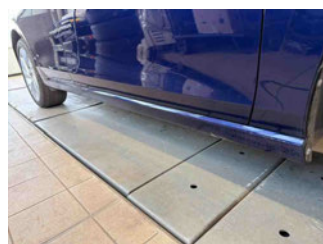


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

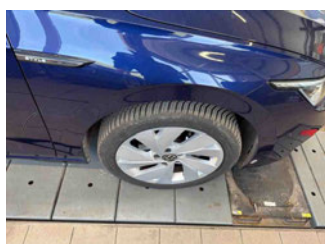

Räder - Rad montiert vorne rechts

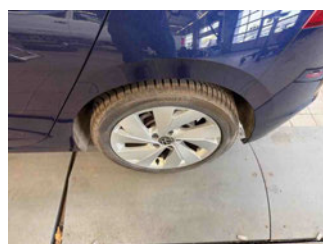

Räder - Rad montiert hinten links

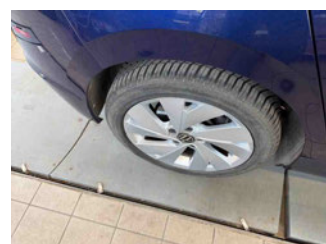

Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

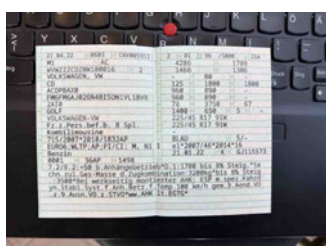

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

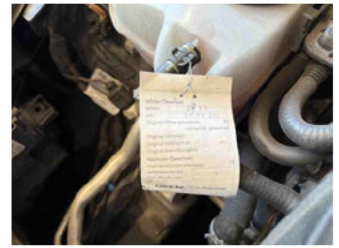

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen und lackieren

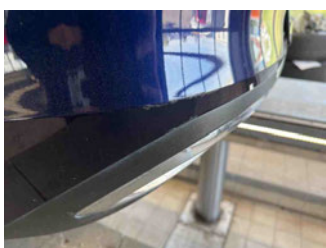


2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren


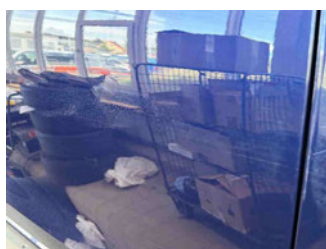


3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

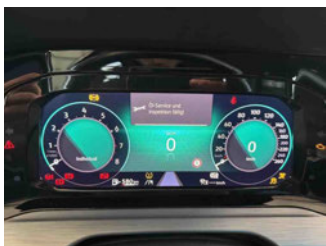

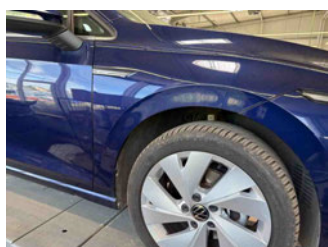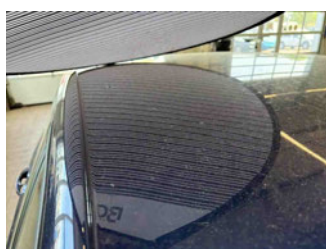5 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren**6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen****7 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren****8 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen****9 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen****10 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken**


11 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen




12 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen



13 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

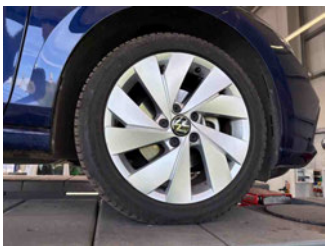

14 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

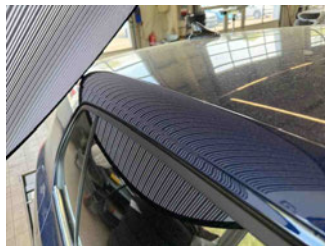

15 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Auslieferung auf Sommerreifen- Rückgabe auf Allwetterreifen

