

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002059184

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VECYHT2NJ746455		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	11/2027
Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E 1.5 D Edition	Laufleistung abgelesen	125.668 km
Erstzulassung	22.11.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	2 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	2 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	4 mm
Reservebereifung: Fehlteil					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
○ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 13.04.2026 bei km 123.683.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck rechts	Ja	
Stoßfänger hinten	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Ja	
Stoßfänger vorne	Ja	
Frontscheibe	Ja	

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

– Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiobedienung am Lenkrad	Bordcomputer
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (3,5 Zoll)	Getriebe 6-Gang
Heckklappe verglast	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
Nebelscheinwerfer	Parkpilotsystem hinten
Radstand 2785 mm	Radvollabdeckungen
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür links mit Fenster
Schiebetür rechts mit Fenster	Seitenairbag vorn
Stahlfelgen 6,5x16	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem Multimedia	6 Lautsprecher
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	Sitzlehne vorn rechts klappbar

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	335,60 €	167,80 €
Nebelscheinwerfer Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	295,75 €	295,75 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23)	761,87 €	420,82 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 39, Bild 40)	570,94 €	285,47 €
Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 41)	85,46 €	42,73 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts Fensterheber, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 16, Bild 17)	159,52 €	159,52 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)	561,02 €	280,51 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	371,09 €	185,55 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten rechts, fehlt, ersetzen (Bild 34)	29,39 €	29,39 €
Radkappe(n) hinten links, fehlt, ersetzen (Bild 29)	29,39 €	29,39 €
Reifen vorn links und rechts, einseitig abgefahren und Untermaß, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	326,70 €	326,70 €
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 21)	78,40 €	78,40 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	703,41 €	703,41 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	531,28 €	265,64 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 45)	47,86 €	47,86 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 42, Bild 43, Bild 44)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	239,28 €	239,28 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.446,00 €
Minderwert	3.877,26 €
Händlereinkaufspreis	4.050,00 €
Händlerverkaufspreis	5.025,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

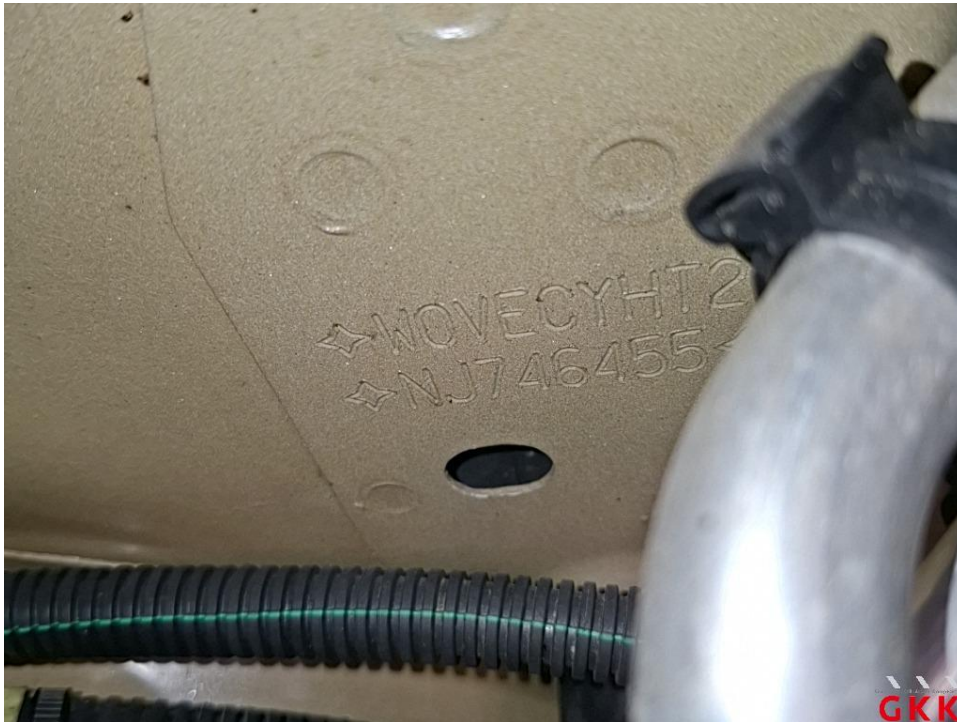


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

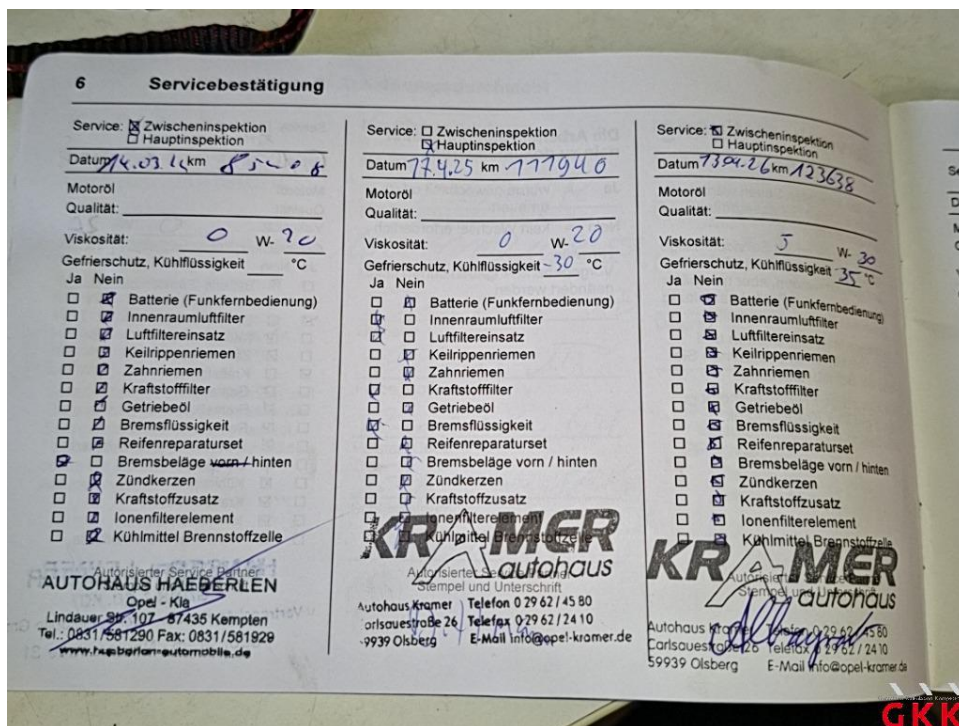


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen



Bild 16 Tür vorne rechts, Fensterheber, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne rechts, Fensterheber, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 18 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren und Untermaß, ersetzen



Bild 20 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

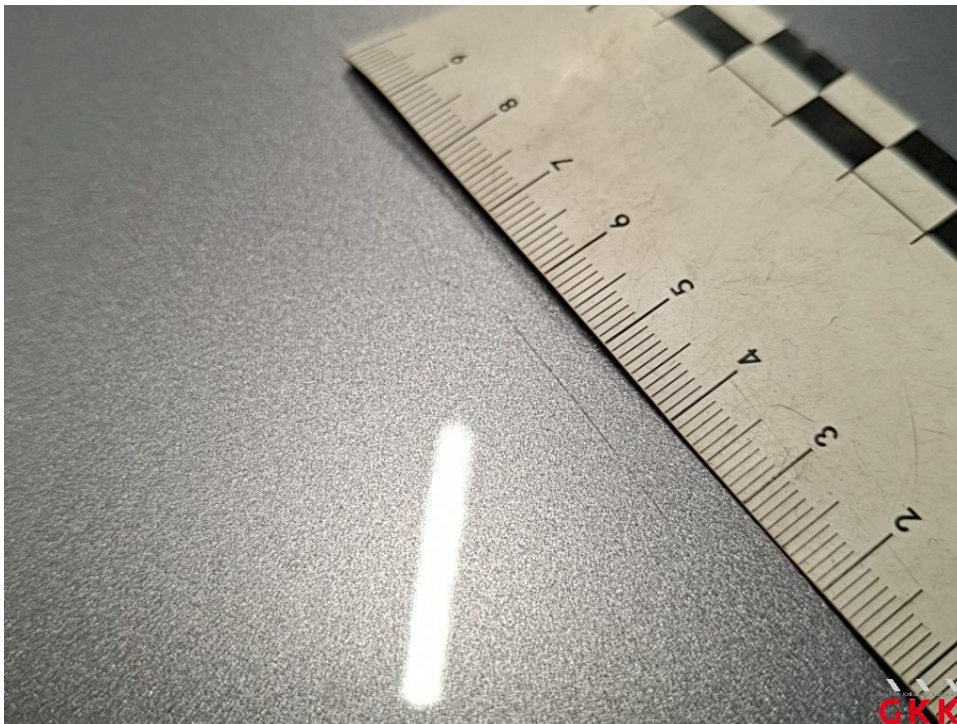


Bild 22 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen



Bild 28 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Radkappe(n), hinten links, fehlt, ersetzen



Bild 30 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

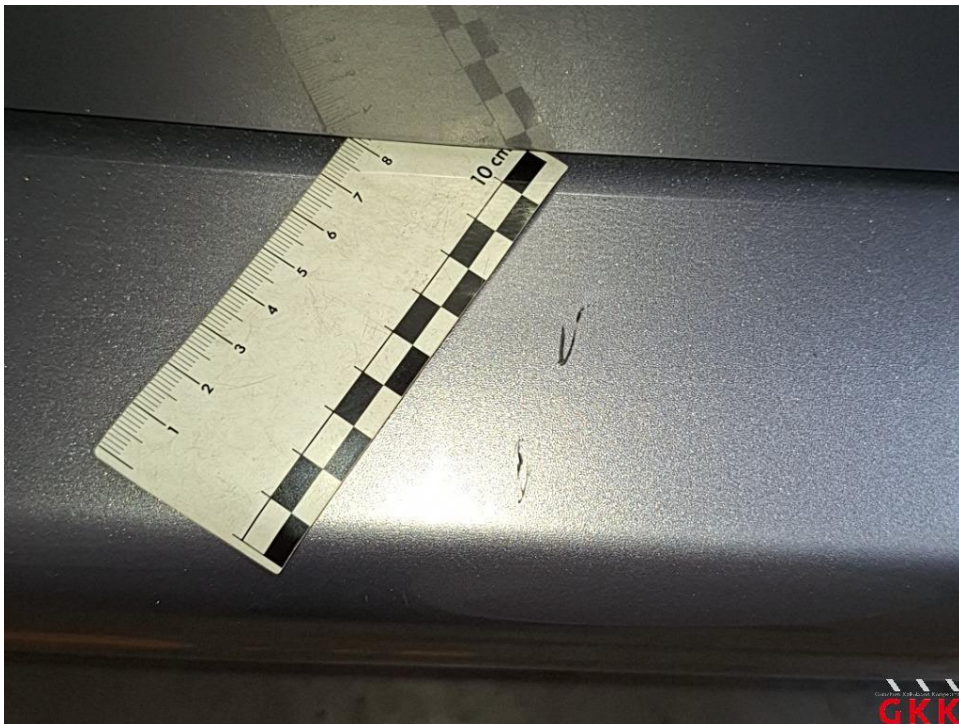


Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34 Radkappe(n), hinten rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Nebelscheinwerfer, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 36 Nebelscheinwerfer, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger vorne, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38 Stoßfänger vorne, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 40 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41 Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 42 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 43 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 44 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 45 Kombiinstrument Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen