

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002462520
Besichtigt am: 15.05.2026 10:56
Berichts-Nr: 10625689
FIN: WAUZZZFY8N2079781



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

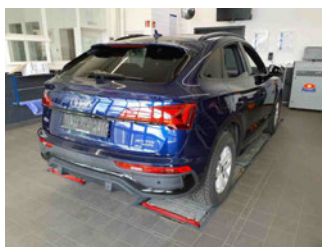

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYS
Erstzulassungsdatum:	18.07.2022
Laufleistung:	65.002 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	13.05.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	65.001 km
Restlauf bis Service:	14.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachspoiler
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Micrometallic silber
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Anhängevorrichtung	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Parken	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi active lane assist	Federung Standard
Audi adaptive cruise control	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Becherhalter	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung elektrisch betätigt
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter 70 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Trennwand
Ladeboden	Ohne Trittstufe
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Warnleuchten
LED-Scheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Optikpaket schwarz
Linkslenker	Panorama-Glasdach
Mild-Hybrid	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	quattro mit ultra Technologie
Nicht Heissland	Räder der Serie
Nichtraucherausführung	Räder, 10-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 235/65 R17
Normalsitze vorn	Räder, 5-Arm-Turbine, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Radschrauben Standard
Ohne Belederung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Car2X	Reifen 235/60 R18 103W
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifenreparaturset
Ohne Feuerlöscher	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Garagentoröffner	Rücksitzbank plus
Ohne Gefahrenalarmsystem	S tronic (für Allrad)
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne integriertes Mautsystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Kennzeichenträger vorn	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kompensor	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Ladedose	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Serienqualität



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportfahrwerk

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Typprüfand Deutschland

Umgebungskameras

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2079781

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

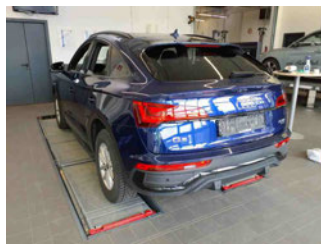

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

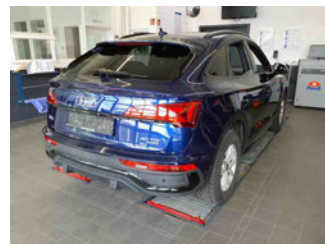

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

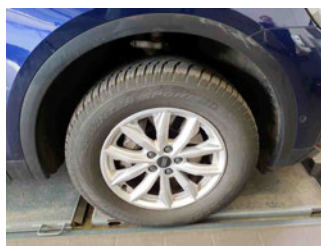

Räder - Rad montiert vorne rechts

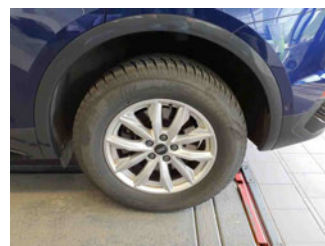

Räder - Rad montiert hinten links

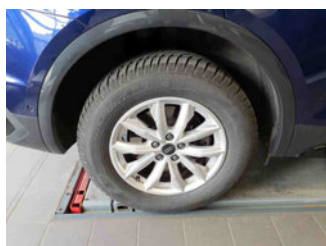

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

Kommentar





Ladekante

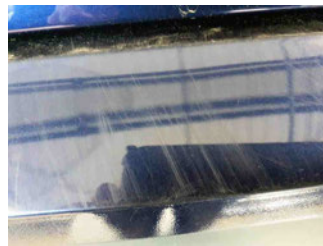

4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

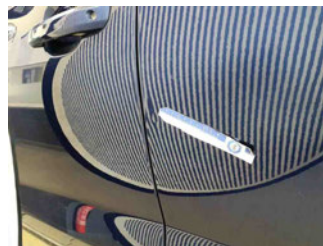

5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

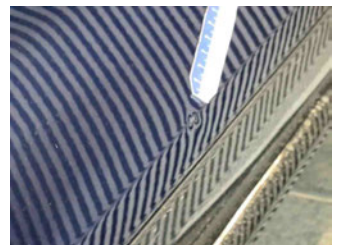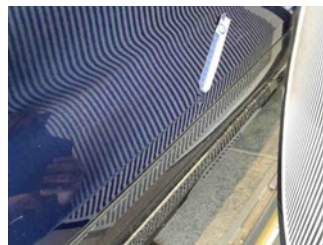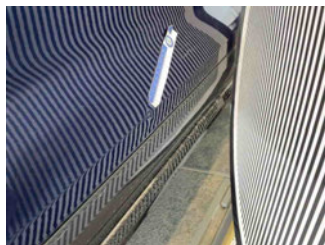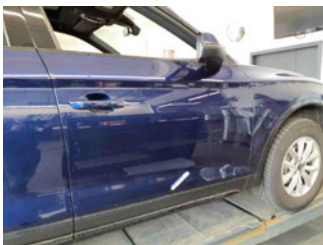

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10625689
vom: 19.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

keine sicherheitsrelevante Beschädigung

