

Zustandsbericht

Protokollnummer:

46601644

Auftrags-Nr / Referenz:

18114997_1

Besichtigungsdatum:

07.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG		
Kennzeichen	D-M 410	Fahrgestellnummer	VSSZZZKM0RR056738
Erstzulassung	03.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	19.975 km
HSN/TSN	7593 / ARC 00165	Kraftstoffart	Benzin
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Midnight Black	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	110 kW	Nächste HU	07/2027
Hubraum	1.498 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	234 Tag(e)
Letzte Wartung	02/2026 bei 15.982 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.980 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18114997_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	245/45 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach in den Türen
Airbag: Airbags (7) - Airbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag-Deaktivierung) - Center -Airbag - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG)
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
Bremslicht, drittes im Heckklappe integriert
Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung
CUPRA Drive Profile - Fahrprofile können individuell gewählt werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung und Gasannahme Fahrwerksregelung (bei DCC),und Schaltkennlinie (bei DSG)
Dachreling in Glossy Black
Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten - Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Einparkhilfe - ultraschall, hinten
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und) und Antriebs -Schlupf-Regelung (ASR)
Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion
Fernlichtassistent
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibewischer
Kessy Advanced und Keyless GO - (Motor Start/Stop Knopf) - Schlüssellooses Schließ- und Öffnungssystem
Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten
Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black
Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad
Lenkrad: Lenkrad beheizbar
Leseleuchten vorne und hinten
Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorne
Müdigkeitserkennung
Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ottopartikelfilter
Paket: Licht- und Sicht - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion
Paket: Voll-LED-Paket - Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED Heckleuchten - Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel - Blinker hinten mit dynamischer LED-Technologie - Infinite Light; Dynamisches LED-Lichtband am Heck - Lichtprojektion zur Begrüßung unter den Außenspiegeln - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radio: Media System Plus - Audiosystem mit 10" Farb- Touchscreen - Sprachsteuerung - Navigationssystem
Radiozubehör: 7 Lautsprecher
Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming
Radiozubehör: CUPRA CONNECT vorbereitet für die Aktivierung der Dienstpakete Sicherheit/Assistenz und Fernzugriff
Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion)
Reifenkontrollanzeige
Räder: Tyre fit
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
Servotronic
Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: CUPRA Sportsitze vorne in "Sharp Textil"
Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts inkl. Top Thether Verankerungspunkte
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung
Spurhalteassistent
Start-Stopp-System
Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum
Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum
Verzurrösen im Gepäckraum
Virtual Cockpit Volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 TFT Display
Wegfahrsperre, elektronisch
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger
Dachhimmel in Schwarz
Heckklappe elektrisch betätigt - Öffnung & Schließung inkl. sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (Virtuelles Pedal) - Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum
Lackierung: Metallic
Paket: Fahrassistenz-Paket L - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist
Paket: Winter
Panorama-Glas-Schiebedach elektrisch mit Sonnenschutzjalousie
Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Black/Silver, glanzgedreht 8J x 19", Reifen 245/40 R 19
Rückfahrkamera
Smart Ambient Light - Umlaufende Ambientebeleuchtung im Innenraum - Welcome Zeremonie - Zusammenspiel mit Assistenzsystemen und Drive Profile

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos

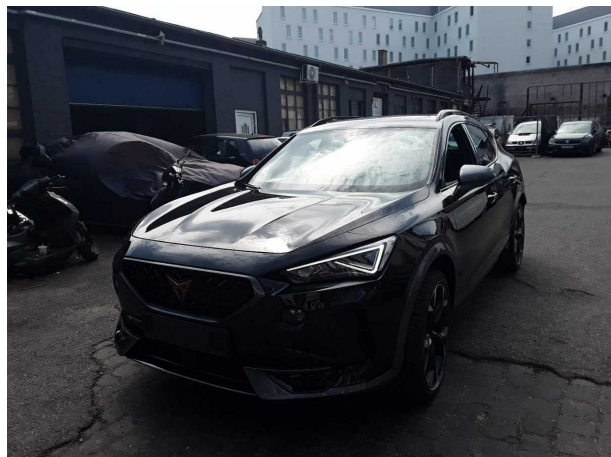


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Instrumententafel

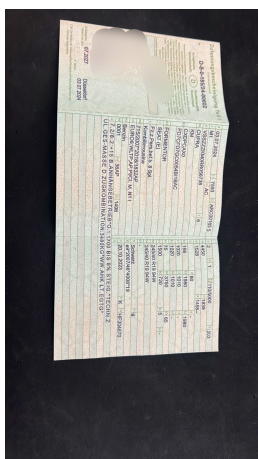


Abbildung 15: zb1



Abbildung 16: zb1

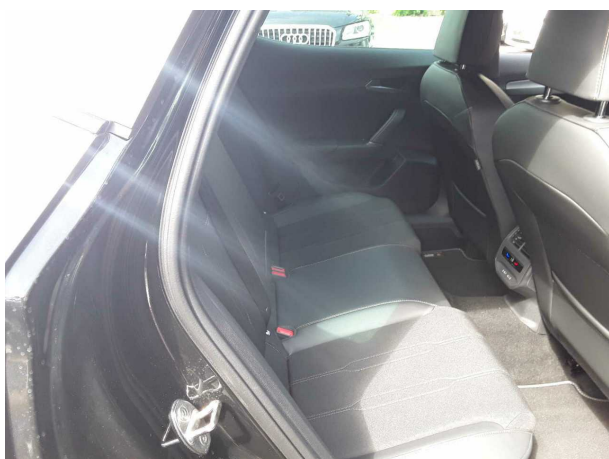


Abbildung 17: Innenraum hinten



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung

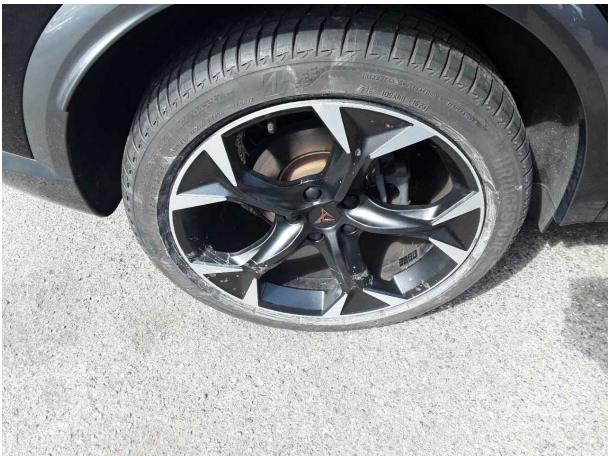


Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 23: bild

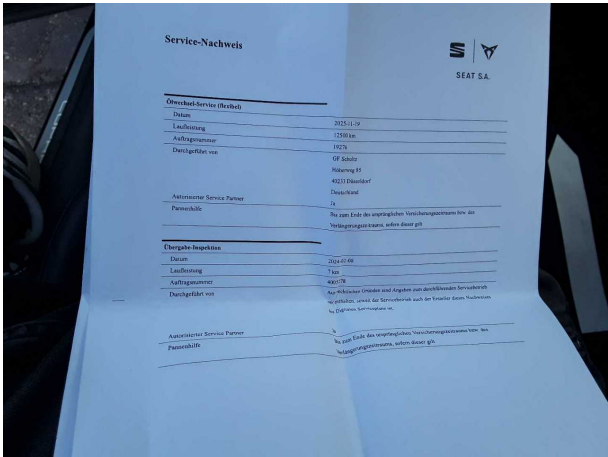


Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

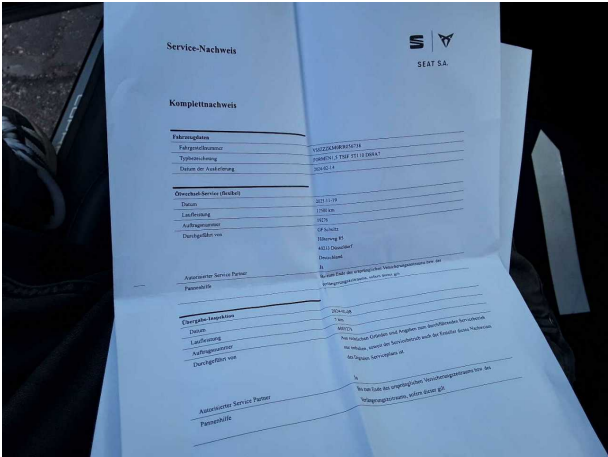


Abbildung 25: Sonstiges

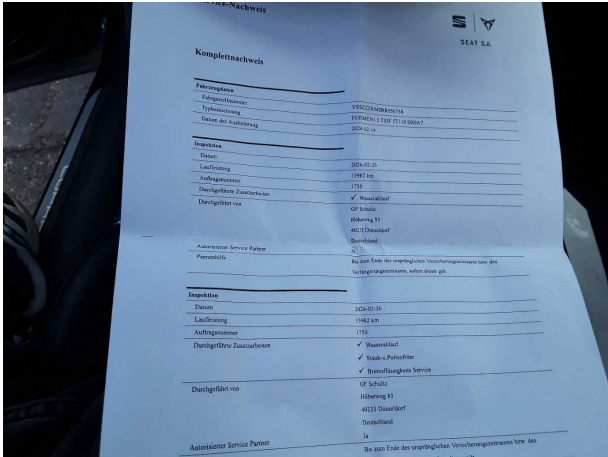


Abbildung 26: Sonstiges