


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002313598
Besichtigt am: 10.02.2026 14:02
Berichts-Nr: 10019256
FIN: WAUZZZF2XPN018834

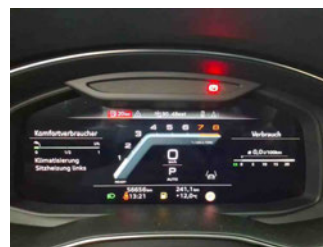Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	24.02.2023
Laufleistung:	56.656 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	design
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Dispomodell 4
GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablagepaket	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket	Fernlichtassistent
Anhängevorrichtung	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 22 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein- /mehrfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersicherheits-Paket
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Ladedose
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kopfstützen vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ladeboden	Ohne Nachtsichtsystem
Ländergruppe A	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Leder Milano	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Heckleuchten	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Scheinwerfer	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Trennwand
Manuell betätigte Türen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Vorkonditionierung
Mild-Hybrid	Ohne Wandhalterung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zentrale Bedieneinheit
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zus.Warnleuchten
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne AdBlue-Tank	Panorama-Glasdach
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Progressivlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne Car2X	Räder der Serie
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Frontspoiler	Reifen 245/45 R 19
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Head-up-Display	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfand Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
5	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
7	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Fenster Seitenscheibe hinten links	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Türscheibe hinten links	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Türscheibe hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	432,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	193,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	200,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	196,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF2XPN018834

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

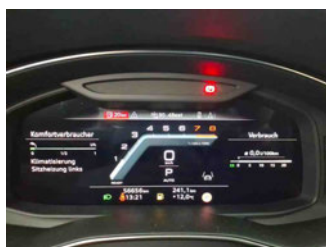


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

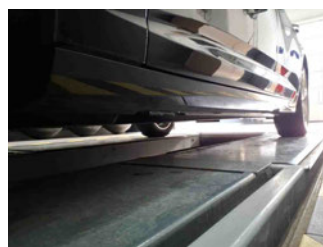

Seitenansicht - Schweller links

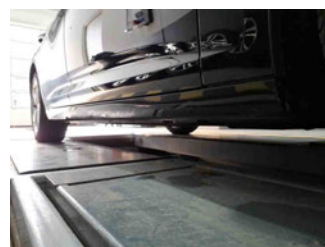


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

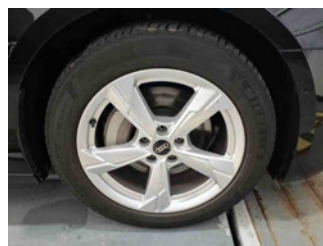

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

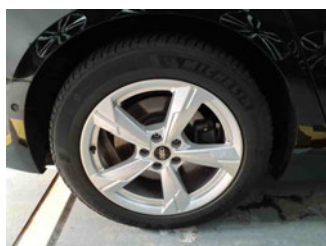

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

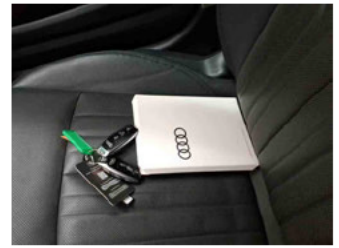


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

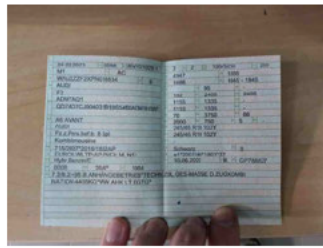

Fahrzeug - abgegebene ZB1

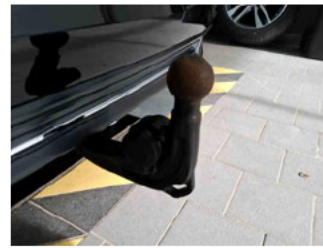

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

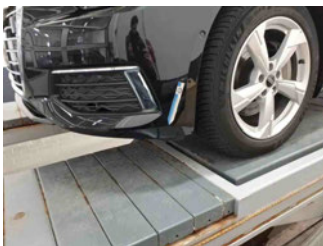


2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

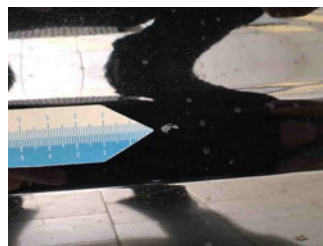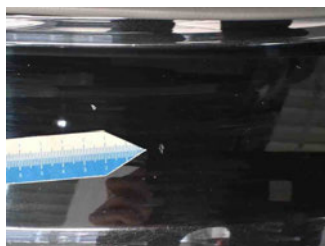

3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen

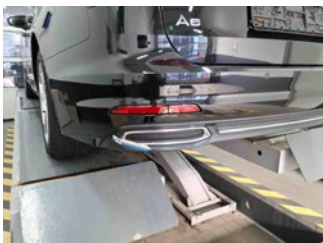

5 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

6 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren

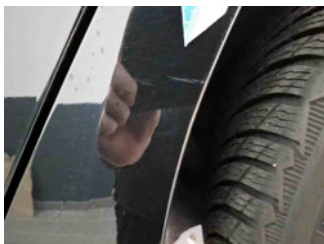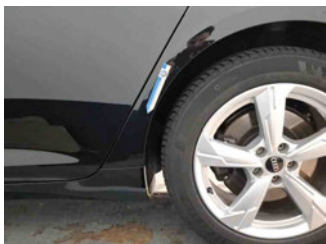

7 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Polieren


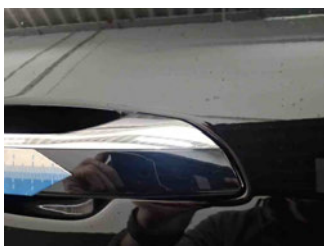


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

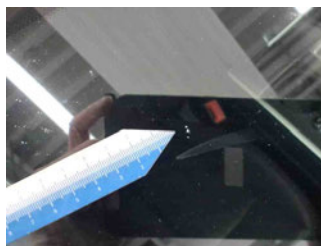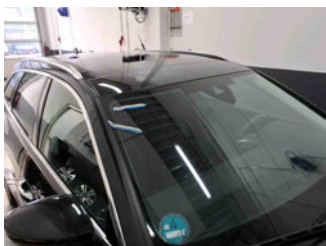

3 - Fenster Seitenscheibe hinten links - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

4 - Türscheibe hinten links - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

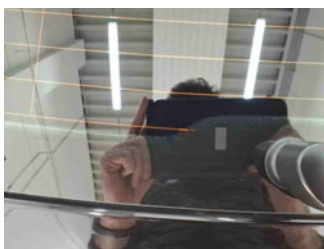

6 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10019256
vom: 10.02.2026

9 - Türscheibe hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

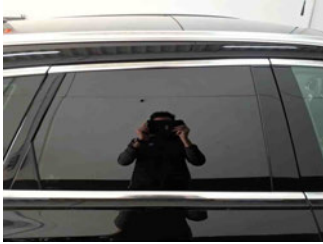

10 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

