

Expertise

Hersteller: Land Rover	FIN: SALZA2BN5PH220800
Modell: Range Rover Evoque	Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Evoque

Fahrgestellnummer SALZA2BN5PH220800

Laufleistung (abgelesen) 100.025 km

Erstzulassung 19.04.2023

Letzte Zulassung 19.04.2023

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 04/2026

Leistung / Hubraum 120 kw / 1.998 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Braun Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung am / bei	03/2025 bei 66.591 km		
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AKB 00027		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.490 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm
2)	235/50 R20 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	800,00 €	800,00 €
	Summe (netto)		800,00 €	800,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mikrosteinschläge) - Steinschlag	0,00 €	0,00 €
	Summe (netto)		0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	22.000,00 €	4.180,00 €	26.180,00 €
Verkaufswert	24.500,00 €	4.655,00 €	29.155,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 17.04.2026

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe

Lackschichtdickenmessung

Dach	122 µm	Kotflügel links	82 µm
Kotflügel rechts	180 µm	Motorhaube	131 µm
Schweller links	50 µm	Schweller rechts	57 µm
Seitenwand links	110 µm	Seitenwand rechts	182 µm
Tür hinten links	115 µm	Tür hinten rechts	171 µm
Tür vorne links	114 µm	Tür vorne rechts	180 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Motorraum

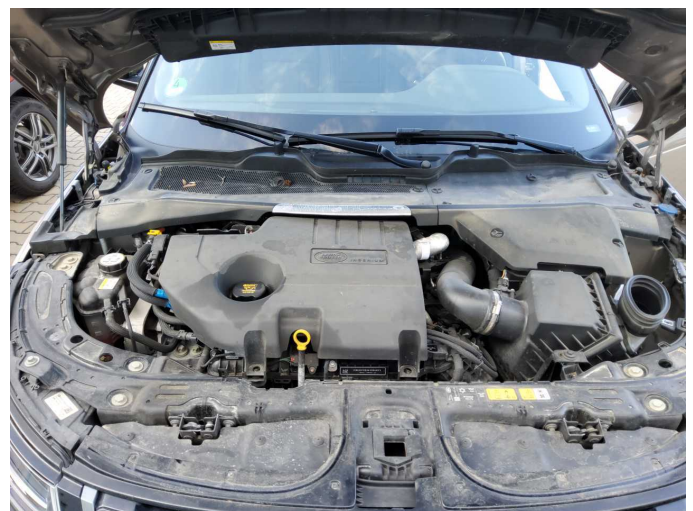


Abbildung 18: Motorraum



Abbildung 19: Schweller



Abbildung 20: Schweller



Abbildung 21: Schweller



Abbildung 22: Schweller



Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Laderaum



Abbildung 25: Dokumente

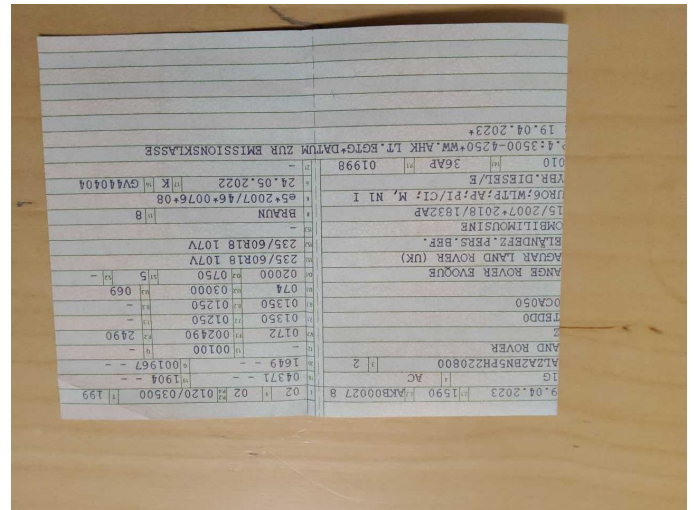


Abbildung 26: Dokumente

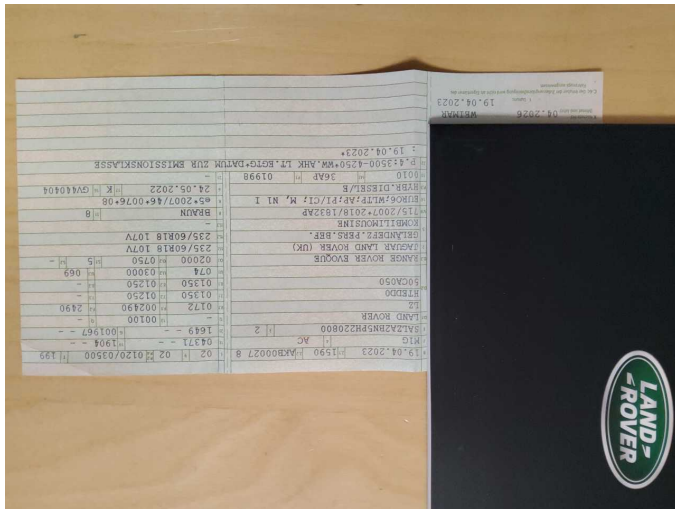


Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: FIN



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mikrosteinschläge) - Steinschlag



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mikrosteinschläge) - Steinschlag



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Kotflügel rechts: 180 µm



Kotflügel rechts: 180 µm



Seitenwand rechts: 182 µm



Seitenwand rechts: 182 µm



Tür hinten rechts: 171 µm



Tür hinten rechts: 171 µm



Tür vorne rechts: 180 µm



Tür vorne rechts: 180 µm