

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002462527
Besichtigt am: 21.05.2026 12:43
Berichts-Nr: 10653237
FIN: WVVZZZ3CZPE038943

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	14.04.2023
Laufleistung:	105.446 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Business	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel in Mistralgrau	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kindersicherung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Ersatz		Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückenlehnenbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Heckklappe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	Lackieren
7	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
9	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
10	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
11	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	204,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	767,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE038943

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

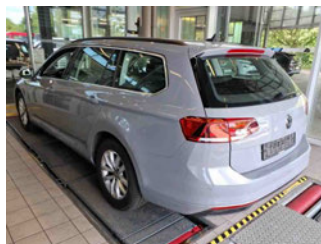

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

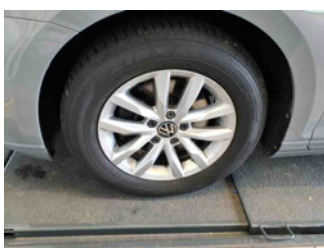


Räder - Rad montiert vorne
links

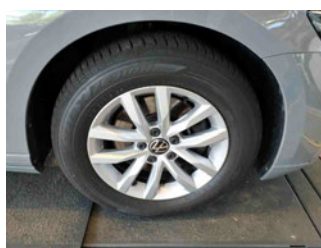

Räder - Rad montiert vorne
rechts

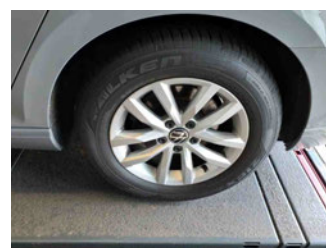

Räder - Rad montiert hinten
links

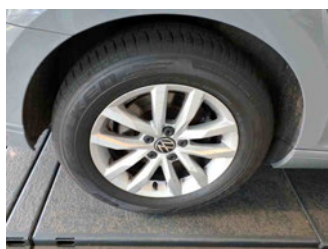

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Rückenlehnenbezug vorne links - Riss - Ersetzen



2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Heckklappe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

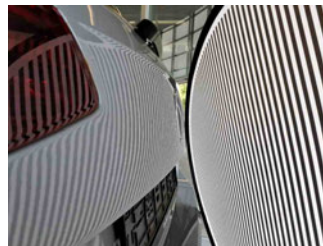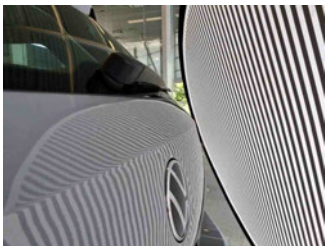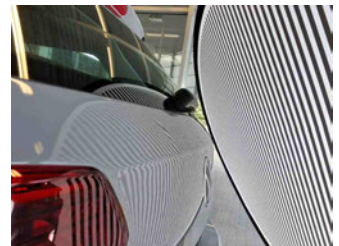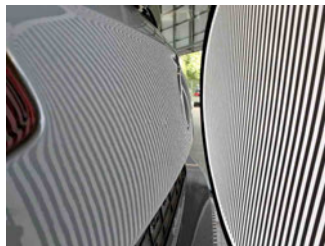


4 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - Lackieren

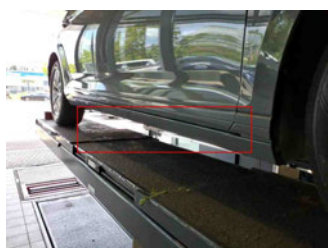

7 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026



8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



9 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



10 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

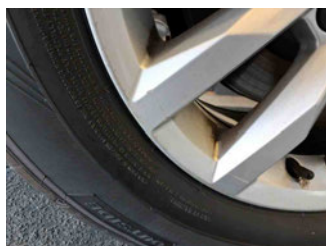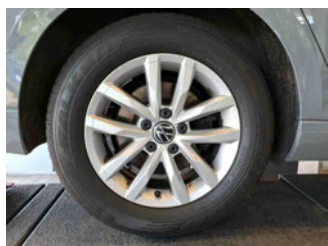

11 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653237
vom: 21.05.2026

12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

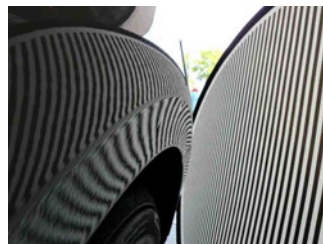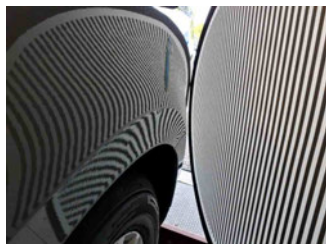

13 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

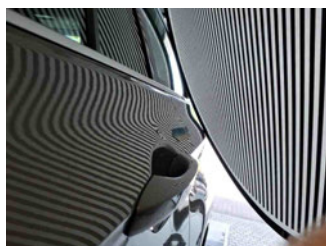

14 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

