



Wertgutachten

Protokollnummer:
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum:
Sachverständiger:
Besichtigung durch

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1V3KBFZ0SP746315
Erstzulassung	24.10.2024	Laufleistung (abgelesen)	63.731 km
HSN/TSN	2222 / BOW 58498	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	125 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	22.500 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	9mm / 9mm	i.O.
2	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K



Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H11 Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
2	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern	96,00 €
3	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	165,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten rechts (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	241,00 €
5	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren	250,00 €
6	Karosserie	Eckbeplankung links - verformt - instandsetzen und lackieren	379,00 €
7	Motorhaube	Kühlergrill (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	452,00 €
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verkratzt / verschürft - erneuern	622,00 €
9	Seitenwand rechts	Seitenwand (Nicht messbar/ Mehrkosten können entstehen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	860,00 €
10	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	1.190,00 €
11	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern	1.519,00 €
Summe (netto)			5.860,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €



Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, nicht fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.860,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.860,00 €
Mwst. (19%)	1.113,40 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	6.973,40 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	5.000 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Frontscheibe

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: FIN

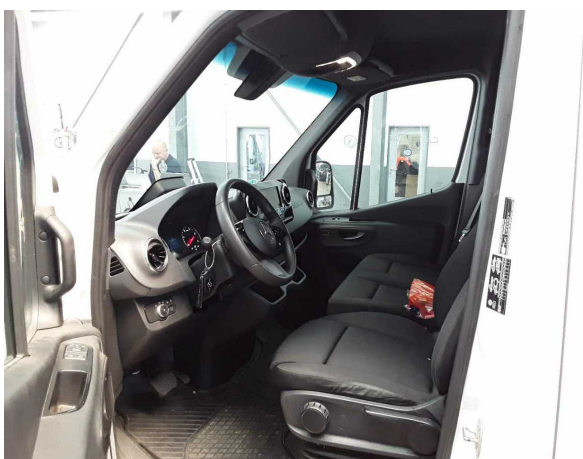


Abbildung 17: Innenraum

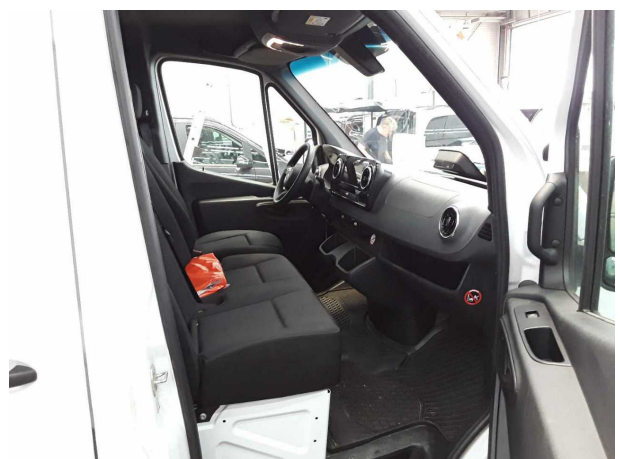


Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum

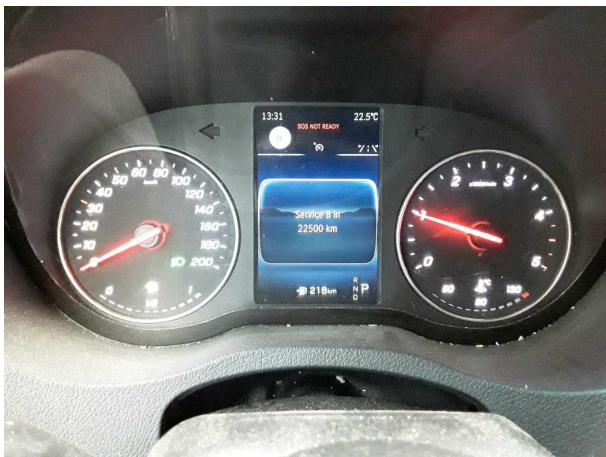


Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument

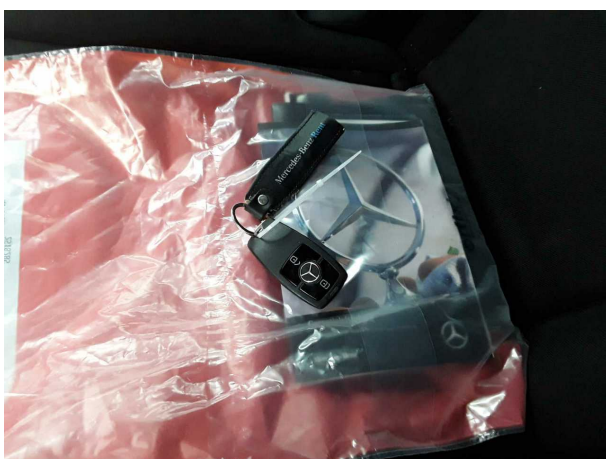


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

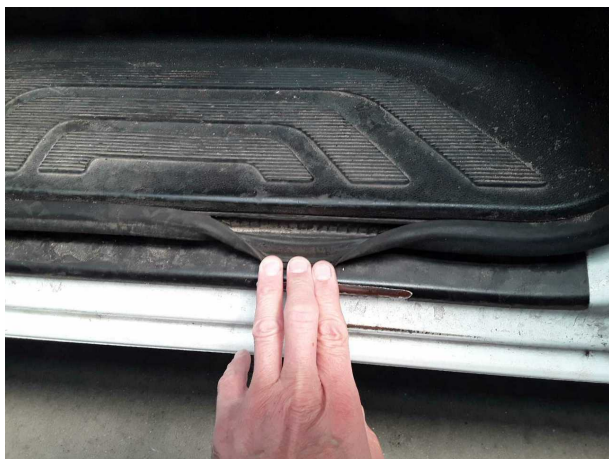


Abbildung 28: Sonstiges

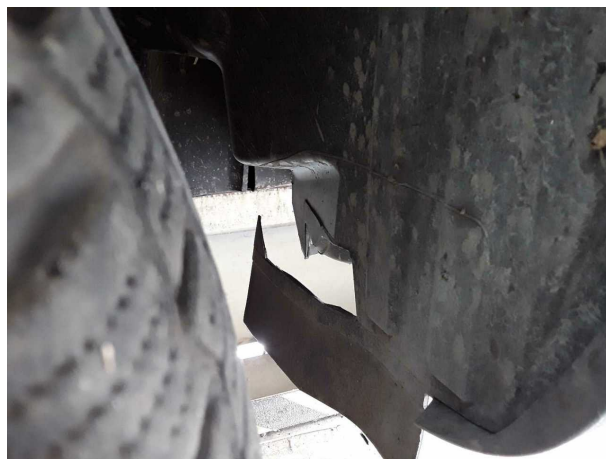


Abbildung 29: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern

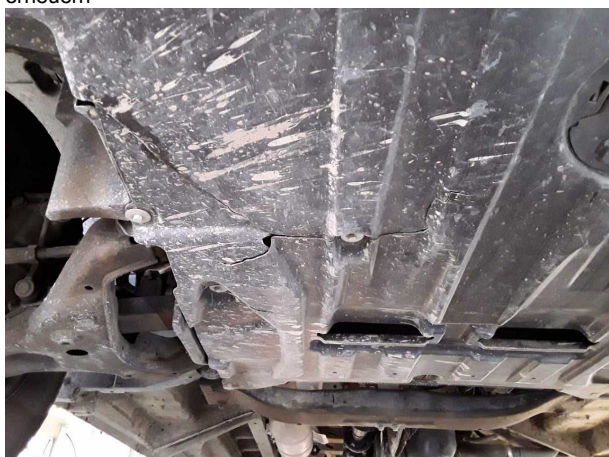

Beschädigung #3: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern

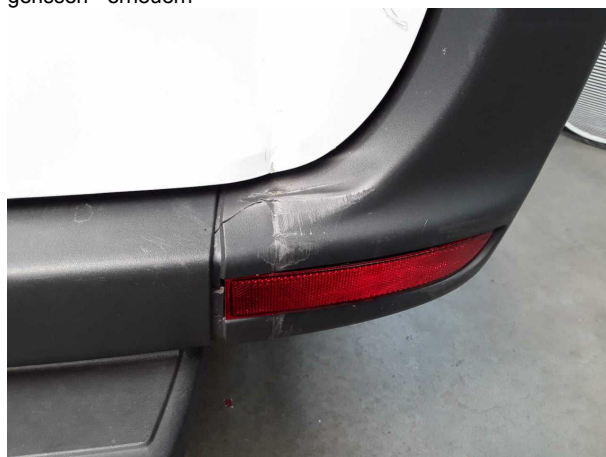

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern

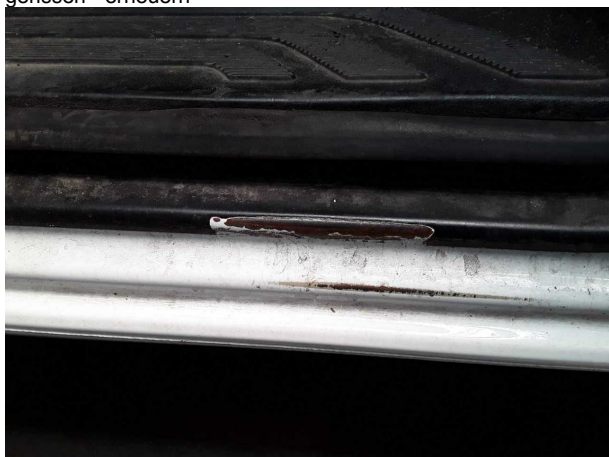

Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Eckbeplankung links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Eckbeplankung links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Kühlergrill (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Motorhaube: Kühlergrill (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verkratzt / verschürft - erneuern

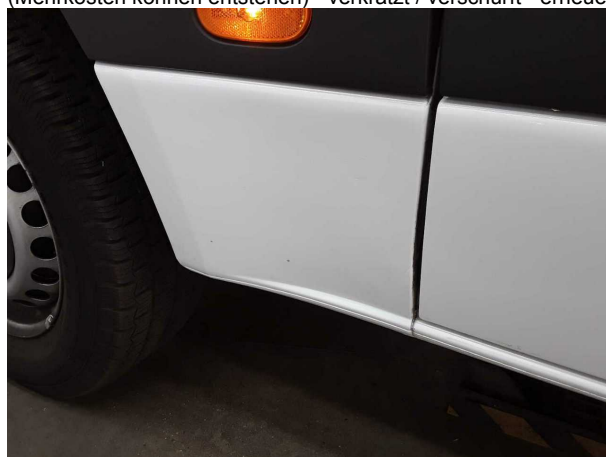


Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Nicht messbar/ Mehrkosten können entstehen) - nicht fachgerecht



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand (Nicht messbar/ Mehrkosten können entstehen) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

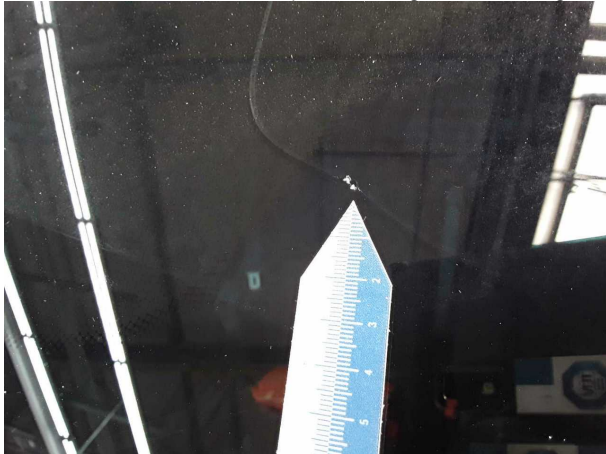

Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern