

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002428313
Besichtigt am:	30.04.2026 15:29
Berichts-Nr:	10546047
FIN:	WAUZZZF30N1071815



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOV
Erstzulassungsdatum:	18.02.2022
Laufleistung:	55.631 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	17.11.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	49.297 km
Restlauf bis Service:	8.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	--
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe hinten
Abwahl Spurwechselwarnung	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwicklung Serie	Elektromechanische Parkbremse
advanced	Elektromechanische Servolenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Akzentflächen schwarz glänzend	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi AG	Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi connect Notruf & Service	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus)	Folienbeklebung
Audi pre sense basic	Frontantrieb
Audi pre sense front	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Grundausstattung
Berganfahrassistent	Heckleuchten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bluetooth-Schnittstelle	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Selbstabholer
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlage Micrometallic silber	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Digitales Kombiinstrument	Kindersicherheits-Paket
Doppelton-Signalhorn	Kindersicherung elektrisch betätigt
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
	Komfortfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Kompensor
Komfortpaket	Ohne Lade-Dock
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Logoprojektion
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion	Ohne Mode3 Ladekabel
Leuchtweitenregulierung,autom.statisch	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Licht-/Regensensor	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
MMI Radio plus	Ohne Spurwechselassistent
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Steckdose
Motorabdeckung	Ohne Trennwand
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlussleuchten	Ohne Wandhalterung
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Y-Speichen, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Audi connect Navigation & Infotainment	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Belederung	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzbank plus
Ohne Feuerlöscher	Schaltgetriebe
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)	Scheinwerfer
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne	Seitliche Dekorfolien



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx17 Winterreifen 215/65 R17

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Stoff Argument

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Basic (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfand Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
8	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF30N1071815

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(30.04.2026 15:29) Schaden am Stoßfänger hinten Verbundarbeit

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

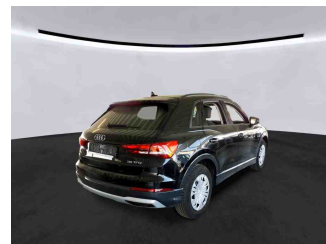


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

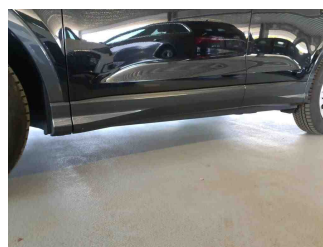

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

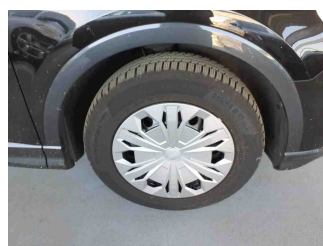

Räder - Rad montiert vorne
rechts

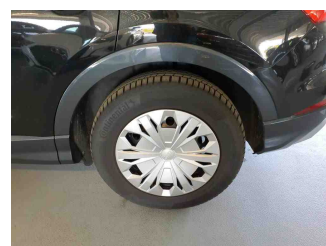

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4

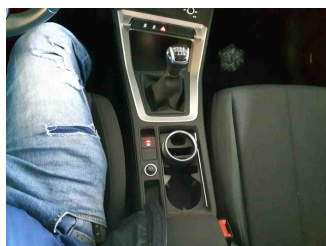


Innenraum - Mittelkonsole

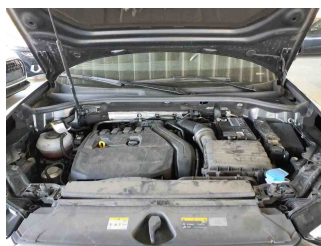

Fahrzeug - Motorraum offen

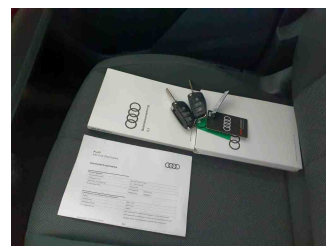


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

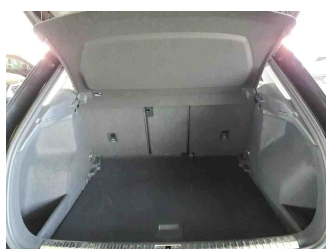


Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug

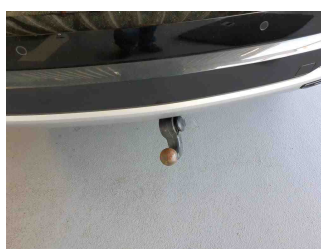


Equipment - Anhängerkupplung

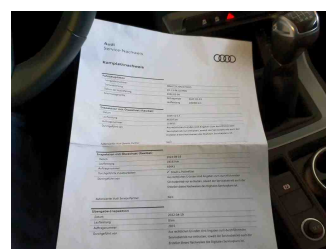


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

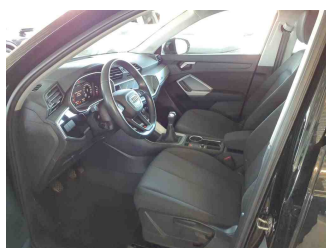

Innenraum - vorne

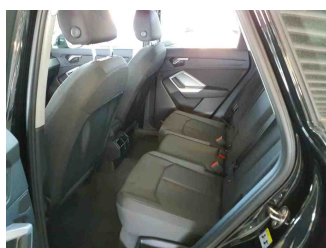


Innenraum - hinten

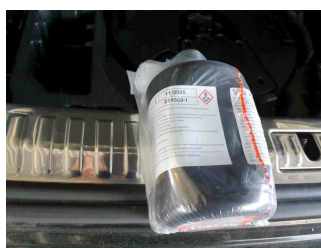

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

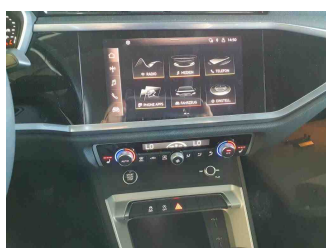

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

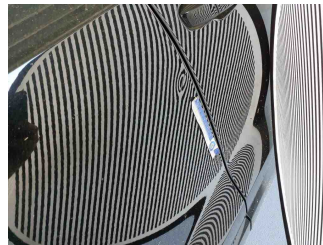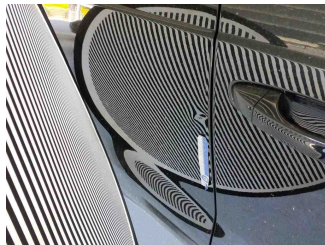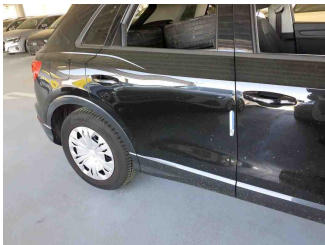

3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

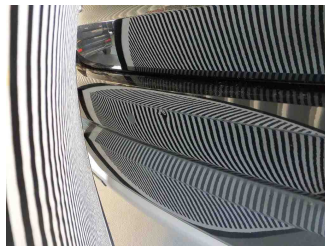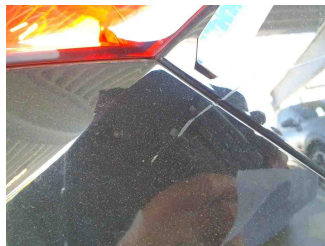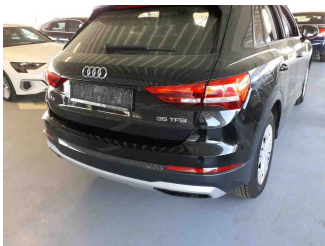





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10546047
vom: 05.05.2026

4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

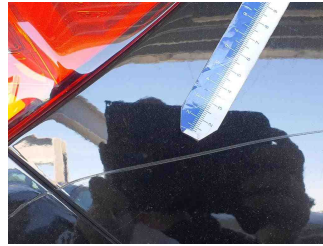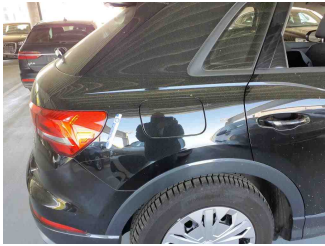

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen

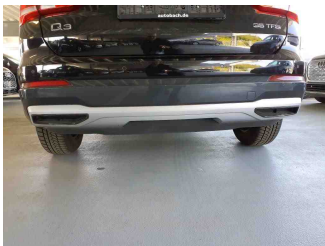

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Ecke rechts unten



8 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

