

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 169kW Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	DH -QK 0002	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD811BPJ272436
Vertrags-Nummer:	76882086	Erstzulassung:	11.06.2024
Internes KZ:	15132261	Kilometer-Stand:	76484
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 169kW Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang

Lackierung: Atlas White Uni

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **35.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19-Zoll-Leichtmetallfelgen	798,32
Atlas White Uni	0,00
Krell Soundsystem mit 8 Lautsprechern, inkl. Subwoofer und Verstärker	420,17
Stoff Schwarz	0,00
Uni Sonderfarbe (Atlas White)	252,10

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **36.554,62**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **43.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 169kW Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	169 / 230	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	135
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,900	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,0000
Leergewicht (kg):	1639	zul. Gewicht (kg):	2175

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76882086
Amtliches Kennzeichen: DH -QK 0002
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 169kW Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
17.05.2026	9059998735	Eigenverschulden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76882086
Amtliches Kennzeichen: DH -QK 0002
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 169kW Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	12.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	19.06.2026
Referenznummern	0031202593 - 0076882086

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	DH-QK 2	Fzg.-Ident.-Nummer	TMAJD811BPJ272436
Fabrikat	Hyundai	1. Zulassung	11.06.2024
Typ	Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Trend	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Atlas Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	76.488 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 169 KW
Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/50 R19 103W M+S	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/50 R19 103W M+S	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103W M+S	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103W M+S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 27.11.2025 bei km 59.829.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden vorne rechts. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Die montierten Allwetterreifen vorn links und rechts sind nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|-----------------|
| ✓ | 19-Zoll-Leichtmetallfelgen | ✓ | Atlas White Uni |
| ✓ | Krell Soundsystem mit 8 Lautsprechern, inkl. Subwoofer und Verstärker | ✓ | Stoff Schwarz |
| ✓ | Uni Sonderfarbe (Atlas White) | | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	145,80 €	145,80 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1358,42 €	1358,42 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Dach Holm links, beschädigt, kalt drücken (Bild 25, Bild 26)	63,00 €	63,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 27)	464,00 €	464,00 €
Reifenreparaturset Füllkompressor, fehlt, ersetzen (Bild 13)	144,70 €	144,70 €
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen	130,00 €	130,00 €
Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1872,73 €	1872,73 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.178,65 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	4.178,65 €
Händlereinkaufspreis	12.000,00 €
Händlerverkaufspreis	13.875,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

 Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

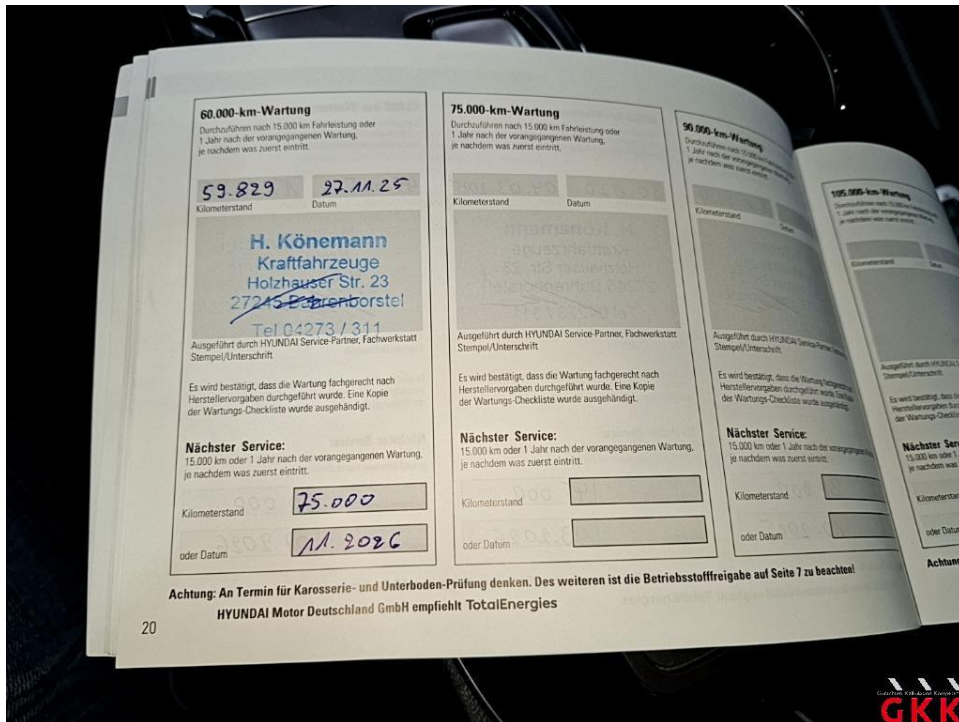


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

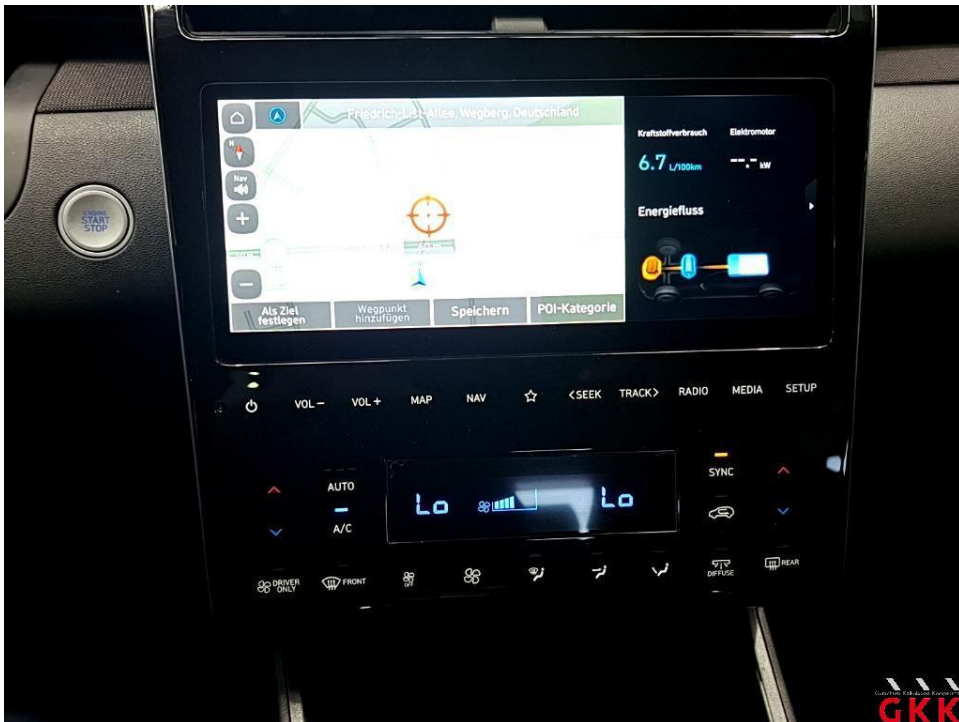


Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifenreparaturset, Füllkompressor, fehlt, ersetzen



Bild 14. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

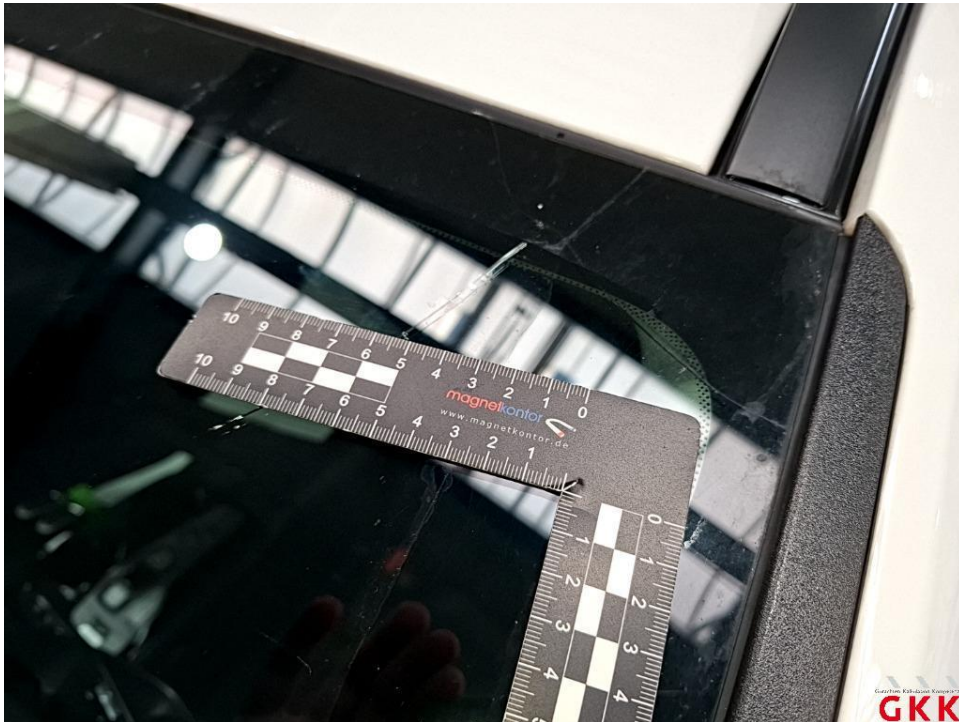


Bild 20. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

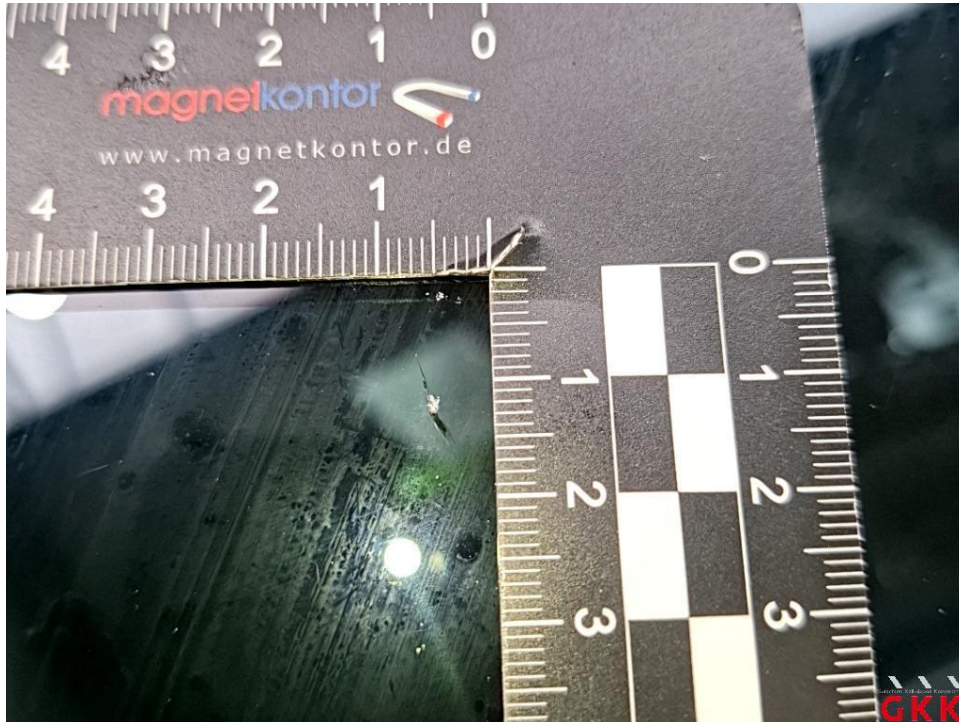


Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 22. Motorhaube, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

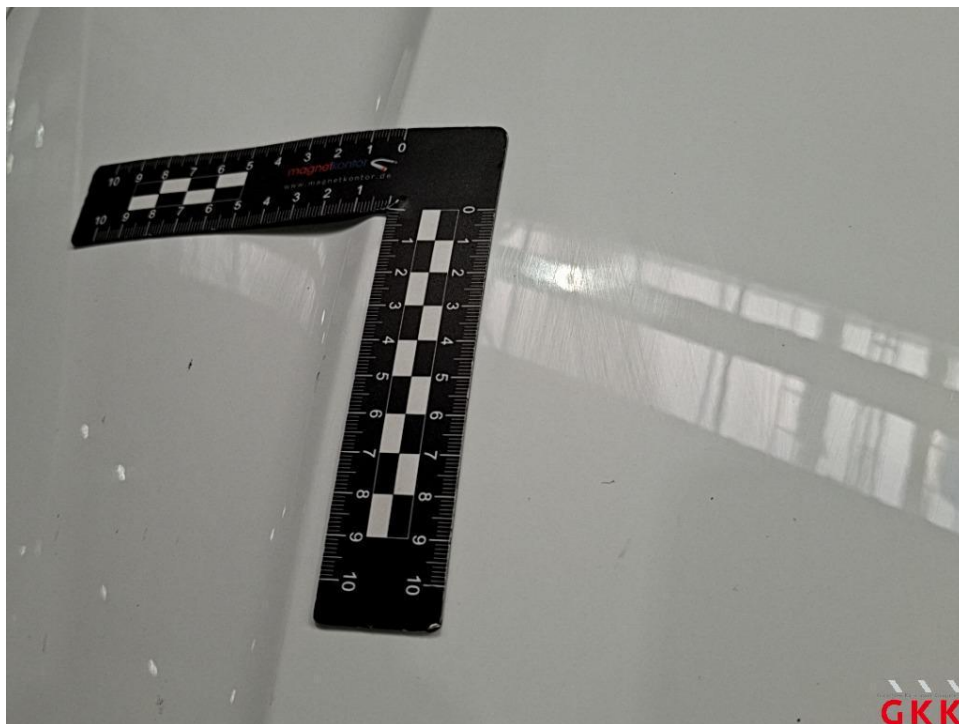


Bild 23. Motorhaube, verkratzt, Smartrepair

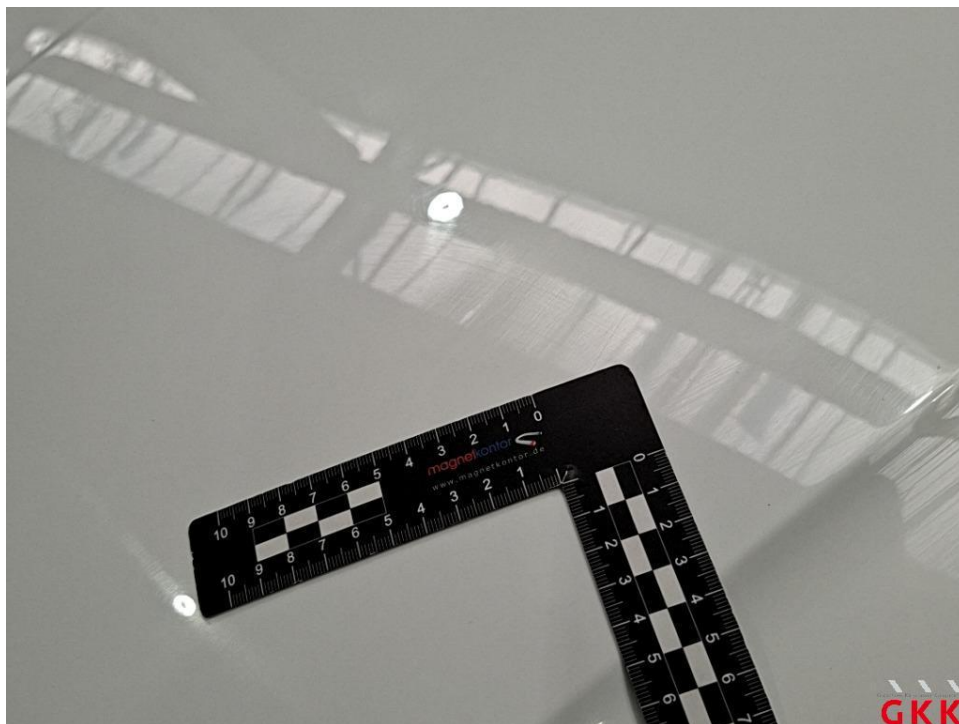


Bild 24. Motorhaube, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken



Bild 26. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27. Reifen, vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen