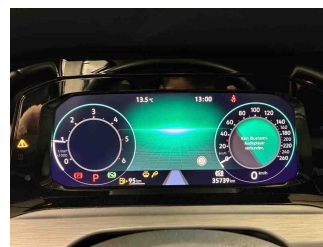


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002452943
Besichtigt am: 15.05.2026 13:17
Berichts-Nr: 10611653
FIN: WVVZZZCD9RW201261

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNX
Erstzulassungsdatum:	23.04.2024
Laufleistung:	35.739 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelement hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Rückleuchten

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 1

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne Alcohol Interlock

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dachreling

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Speedlimiter (LIM)

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R 18

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD9RW201261

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

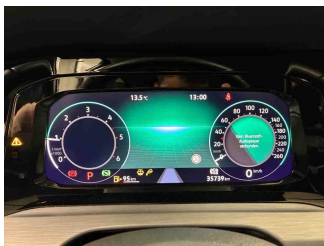

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

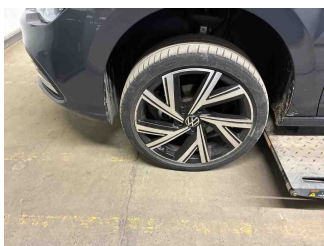


Räder - Rad montiert vorne
links

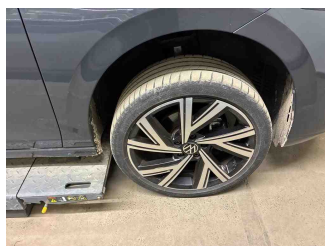


Räder - Rad montiert vorne
rechts

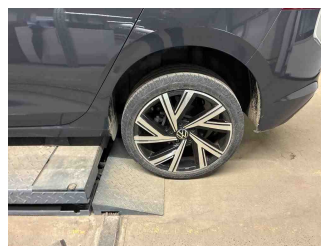


Räder - Rad montiert hinten
links

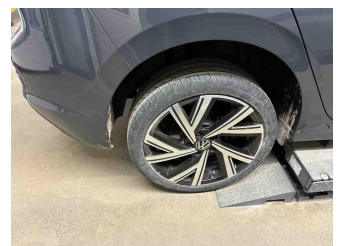


Räder - Rad montiert hinten
rechts

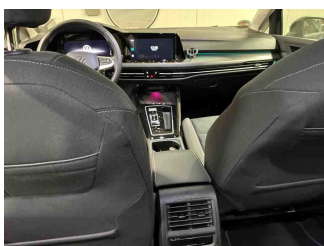

Innenraum - Mittelkonsole

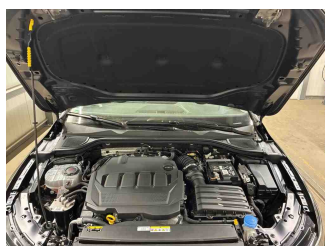

Fahrzeug - Motorraum offen

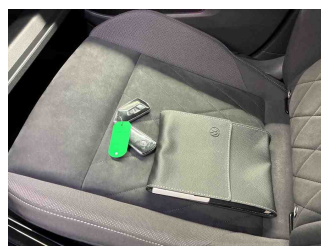

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10611653
vom: 15.05.2026

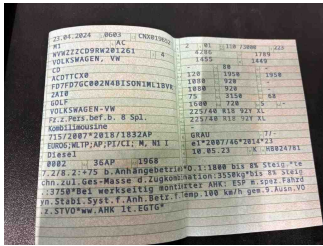

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

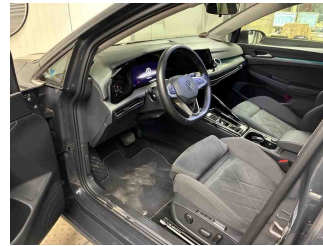


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

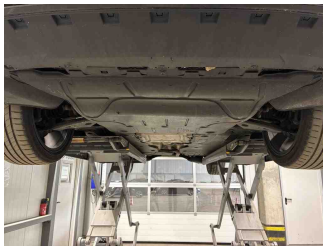

Unterbodenscan

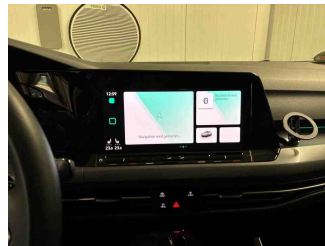

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

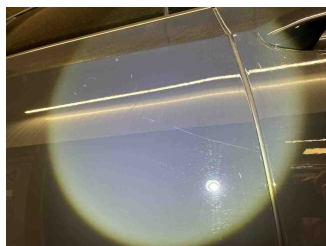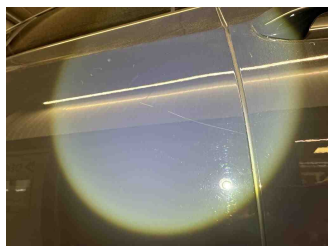

3 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen


Kommentar

Reifen auf der Hinterachse älter als Erstzulassung des Fahrzeuges. 2x erneuern.




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

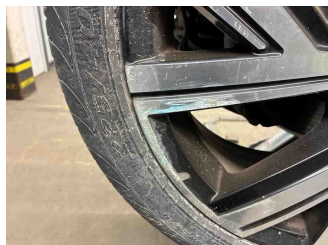

6 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

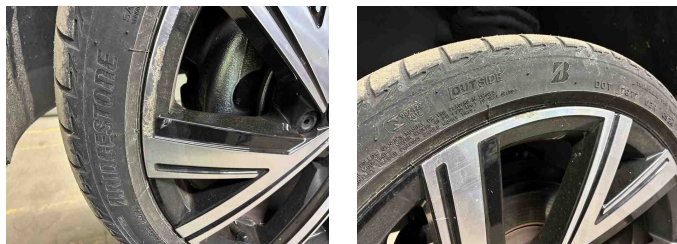

7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

