

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	26.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.06.2026
Referenznummern	0002058995

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPNY39774		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Chroma Blau / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	05/2027
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.0 EcoBoost Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	39.363 km
Erstzulassung	17.05.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 74 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Chromeingassung Seitenscheiben		Dachhimmel Stoff	
Dachreling (Aluminium)		Dachspoiler Wagenfarbe	
Dimmer Instrumentenbeleuchtung		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Farbdisplay für Bordcomputer	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung		FordPass Connect inkl. eCall	
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf		Fußmatten Teppich	
Fußmatten Velours - vorn		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Mittelkonsole Premium	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Getränkehalter vorn	
Modellpflege		Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer LED	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Schaltpunktanzeige	
Scheinwerfer LED		Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	
Heckleuchten LED		Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zylinderabschaltung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
Ford SYNC 3 mit Navigation	✓	Farbdisplay (8 Zoll)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Metallic-Lackierung	✓
Rückfahrkamera	✓	Winter-Paket	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)	920,28 €	598,18 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.561,13 €
Minderwert	1.239,03 €
Händlereinkaufspreis	8.150,00 €
Händlerverkaufspreis	9.600,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 11.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

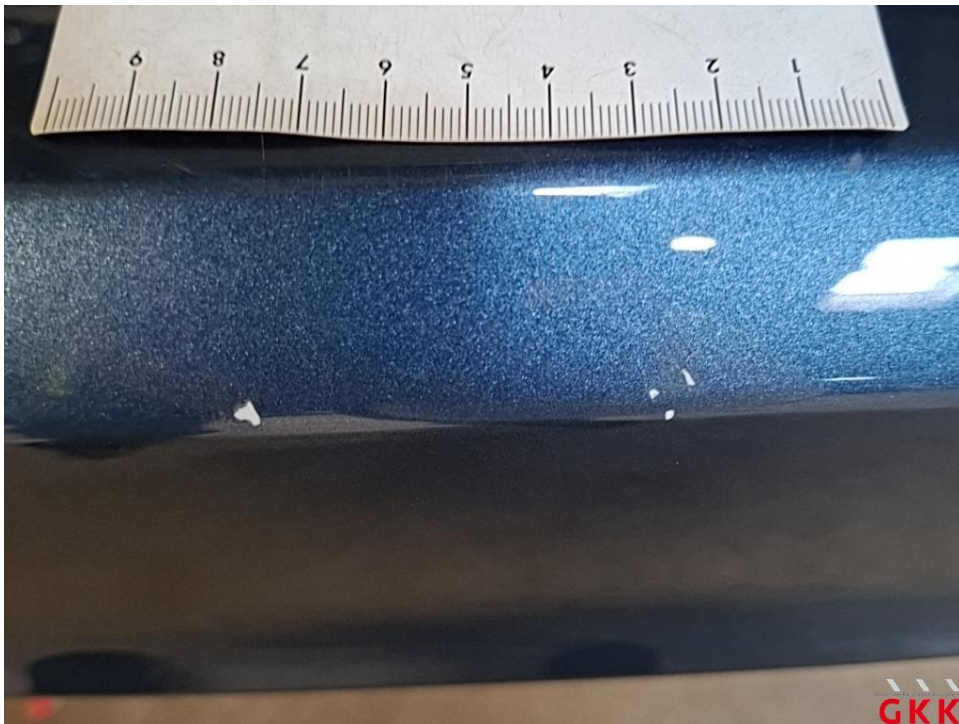


Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren