

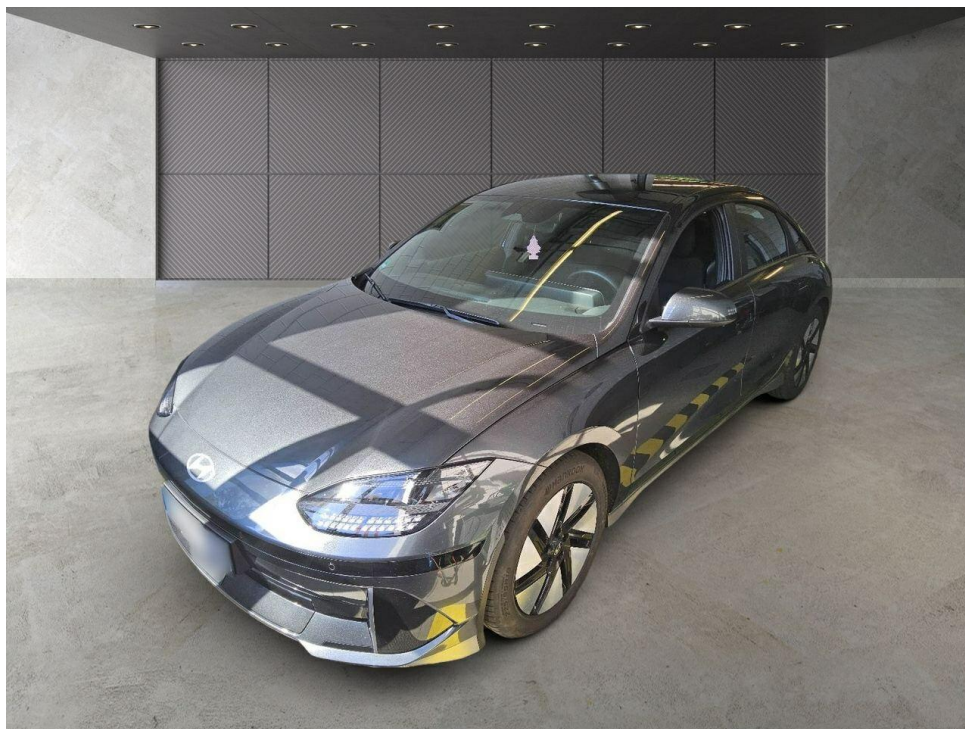


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

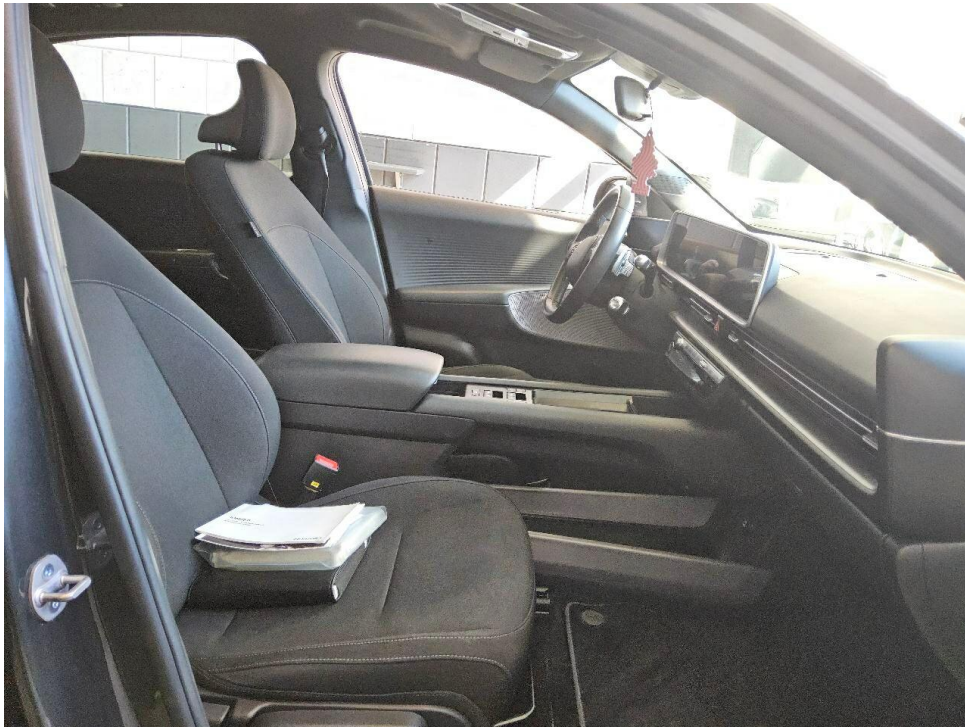


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

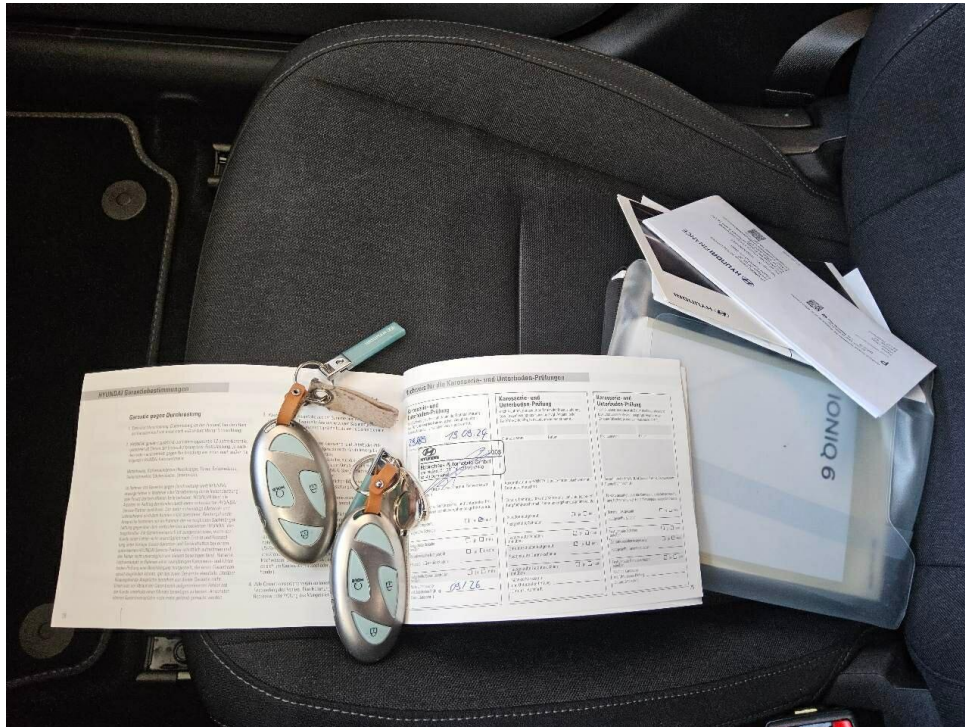


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair

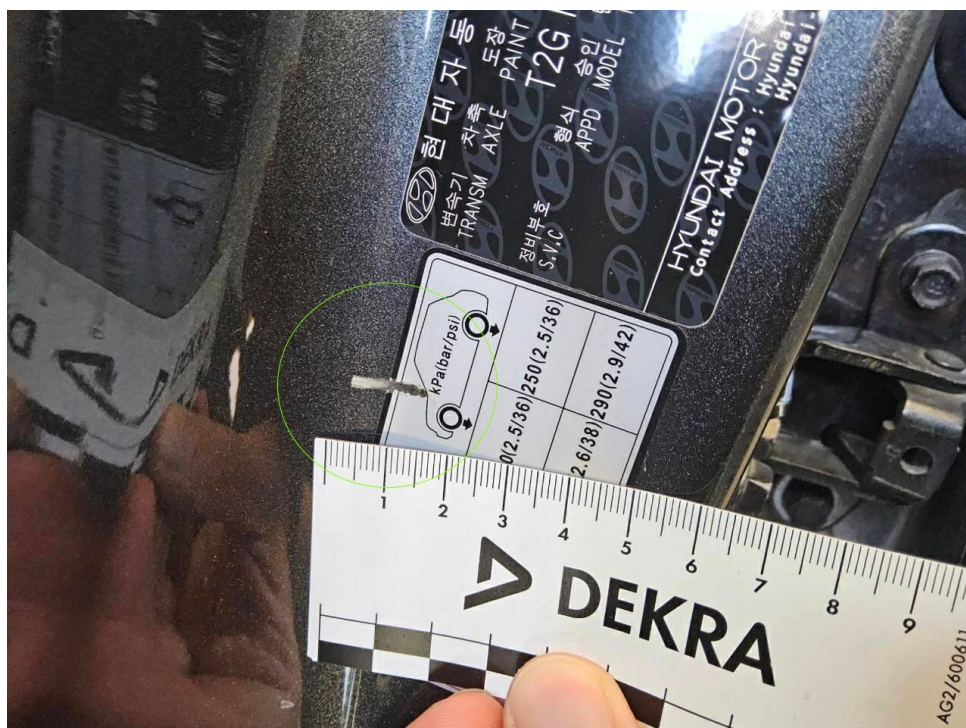


Bild 8 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 9 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 10 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 11 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken

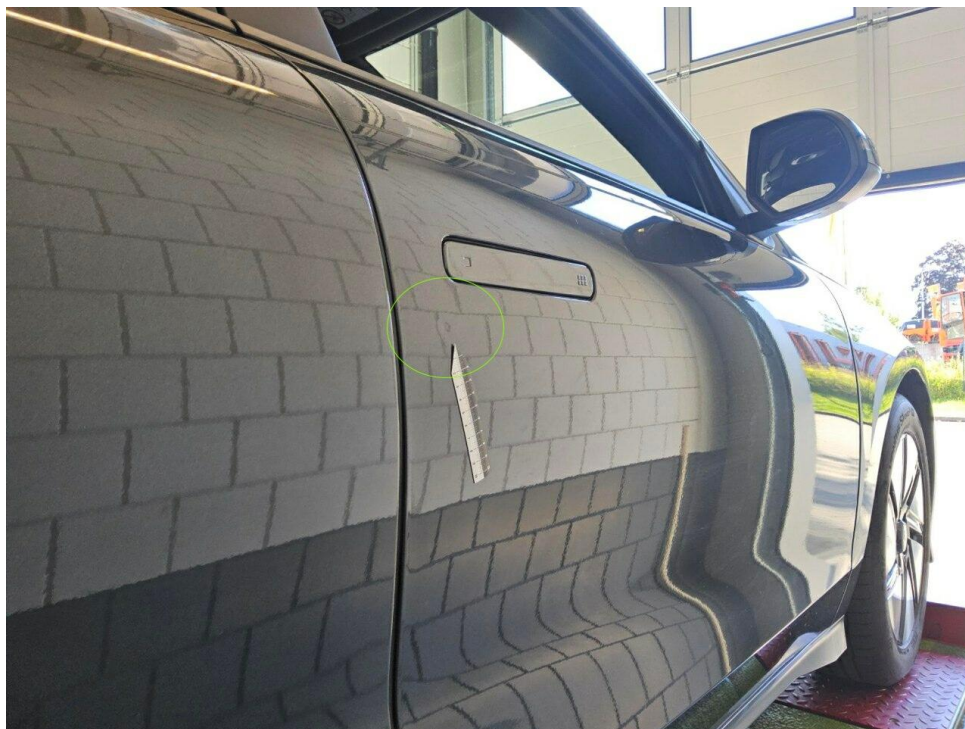


Bild 12 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 13 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

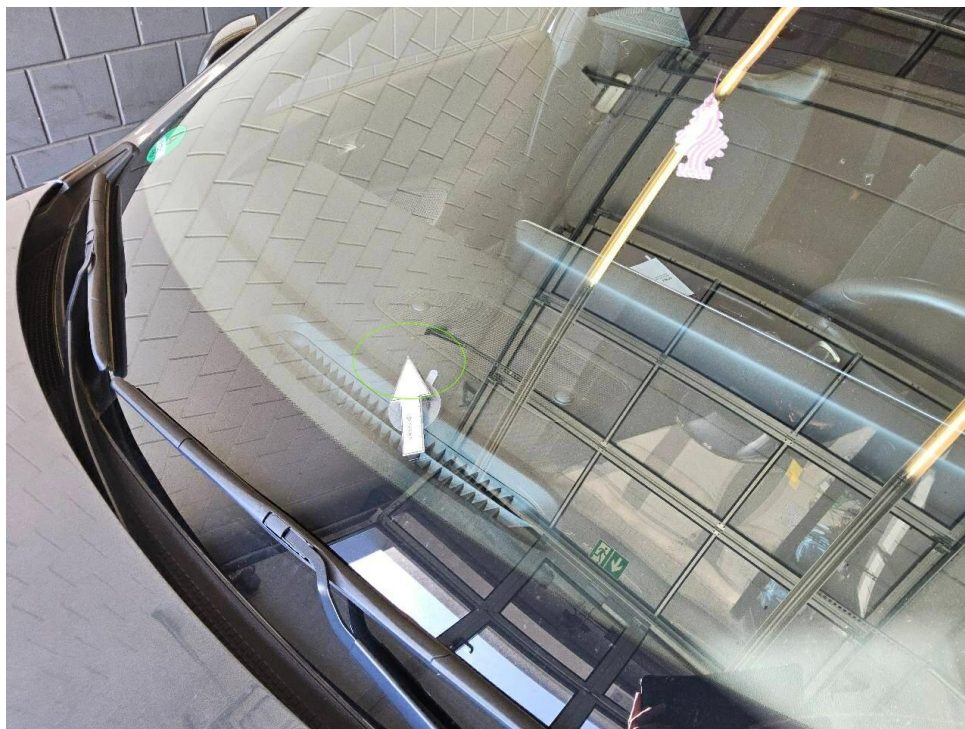


Bild 16 : Windschutzscheibe Steinschlag

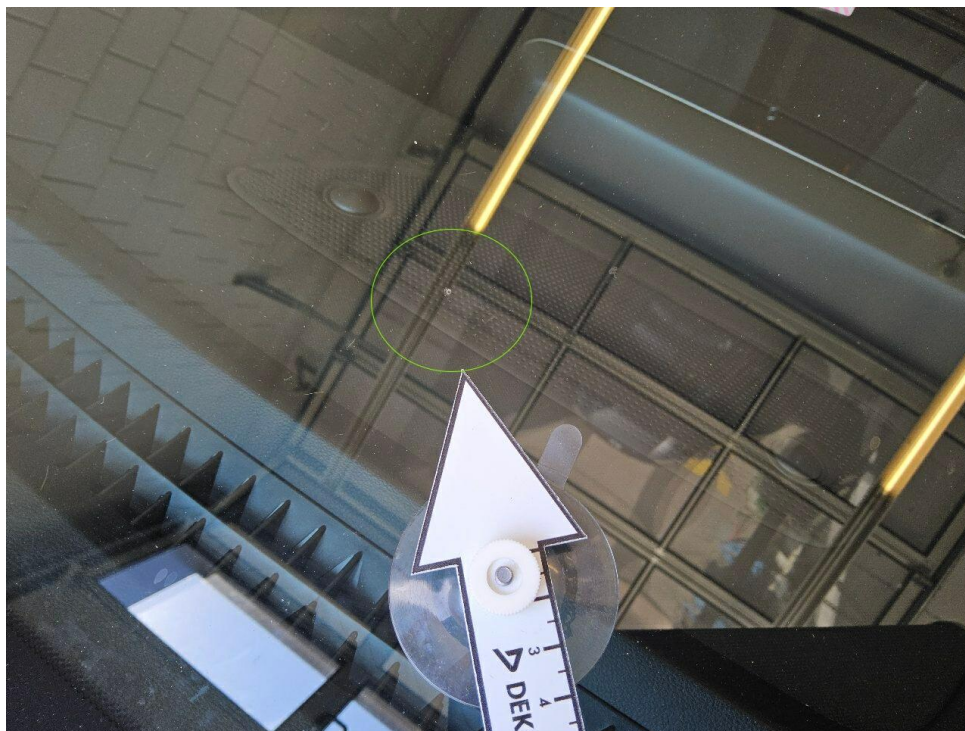


Bild 17 : Windschutzscheibe Steinschlag

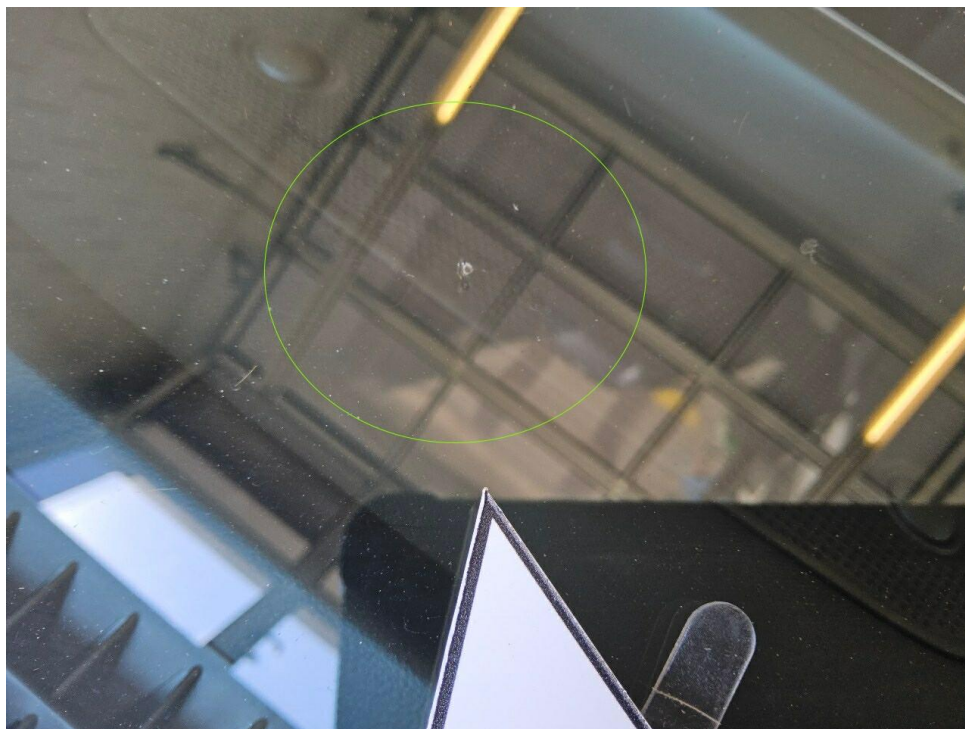


Bild 18 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 19 : Felge Hinten Rechts Verschrammt



Bild 20 : Felge Hinten Rechts Verschrammt



Bild 21 : Felge Hinten Rechts Verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Maximilian Volker Jancen
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
DO BY2209
FIN
KMHM241B6PA030543

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
08.06.2026, per Mail.
22.06.2026, 09:45 Uhr, durch Herrn Maximilian Volker Jancen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
30.05.2026
Vertragsnummer 13080172
Auftragsnummer ELSRM004708
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller
Aufbauart
Sitzplätze
HSN / TSN
Km-Stand abgelesen

20.06.2023
HYUNDAI
Limousine
5
8252 / ALC
59627

Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.
Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Schlüssel-Nr.
Nächste HU §29 StVZO

PKW
IONIQ 6 53 kWh
5
KMHM241B6PA030543
10342594
06 / 2026

Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	37	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / T2G
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	43.900 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (36 Mon): VO			28.450 EUR

Serienausstattung

Serie: Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüsse (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	28.450 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
bis Wartung verbleiben:	262 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 59627 Kateg.: 32 = 43200 Diff. = -16427
 BZ2K = -4.54976 (AS = 0.694562 BS = -0.009977) **-1.294 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7, 8, 9, 10)	62	voll	-62
2. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 13, 14)	62	voll	-62
3. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 11, 12)	62	voll	-62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	186		-186 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Steinschlag, (Bild 16, 17,
18)
 Felge Hinten Rechts Verschrammt, (Bild 19,
20, 21)
 Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
 Gebrauchsspur (Bild 15)

Zwischenwert 2 **26.970 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-360 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	471 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 6 mm SO	-39 EUR
vorne rechts 6 mm SO	-39 EUR
hinten links 6 mm SO	-39 EUR
hinten rechts 6 mm SO	-39 EUR
Legende S/ Sommer /O Original	-45 EUR

Zwischenwert 3 **26.925 EUR**

Zwischenwert 4 **26.925 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 22.984,00 EUR WD= 3.942,00 EUR VK= 26.926,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	19.327,73 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.672,27 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	23.000,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	22.647,06 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.302,94 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	26.950,00 EUR

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Maximilian Volker Jancen
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DO BY2209

FIN

KMHM241B6PA030543

Vertragsnummer	13080172
Auftragsnummer	ELSRM004708
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	22.06.2026 um 09:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.327,73 EUR	23.000,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.647,06 EUR	26.950,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.06.2026 um 09:45 Uhr durch Herrn Maximilian Volker Jancen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Yüksel Dr. Onay, Kersseboemweg 1, 44379 Dortmund
DO BY2209
20.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CE / IONIQ 6 53 kWh
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / ALC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241B6PA030543
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	T2G
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	37 kW
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	59.627

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev FRS /O		6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stop Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüsse (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 262 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7, 8, 9, 10); Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 13, 14); Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 11, 12);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Windschutzscheibe Steinschlag, (Bild 16, 17, 18); Felge Hinten Rechts Verschrammt, (Bild 19, 20, 21); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.