

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002361796
Besichtigt am: 13.03.2026 11:29
Berichts-Nr: 10220196
FIN: TMBER9NW4P3061132



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	07.02.2023
Laufleistung:	136.609 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Durchladefunktion bei Beifahrersitz (nur LL)
4 Türen	Ebener Ladeboden hinten
6-Gang-Schaltgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorne + hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Adaptiv cruise control mit Speedlimiter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
AM TOUR DE	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ambientebeleuchtung Wei~	Fahrerkniefairbag
Ambition	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Basis LED SBBR Leuchte	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Fußmatten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Black Piano	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bluetooth	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachse "Standard"
Care connect 1 Jahr	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Crew Protect Assist	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom
Dachhimmel grau	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Kofferraumnetz
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen für Vordersitze, höheneinstellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Lange Hesckscheibe mit Spoiler	Ohne Navigationsgerät
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Seitenschutzleiste
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Licht & Sicht	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mirror Link	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Blende	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem	Pannen-Set
Mit Regenschirm	Radio Bolero 8"
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box" + 2 USB hinten (nur laden)	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 3	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 205/50 R17 89V
Multifunktionsanzeige Maxidot	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer	Reise
Nicht Heissland	Remote Access / Proaktiver Dienst
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne "drive select"	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Abfalleimer	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Berganfahrassistent	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Servolenkung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
	Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spaceback
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Version Standard plus
Voll LED Hauptscheinwerfer
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/50 R 17 93 W	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/50 R 17 93 W	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/50 R 17 93 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/50 R 17 93 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Motorhaube	Verdreht	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
9	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
10	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
11	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
12	Bodenteppich	Verbrannt	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlergrill	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER9NW4P3061132

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

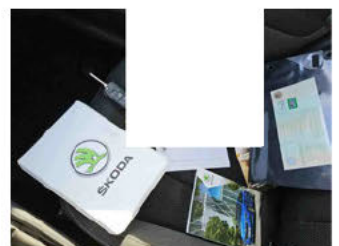

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

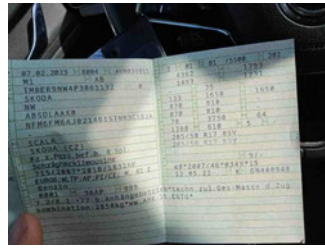

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Motorhaube - Verdreht - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

Raucherfahrzeug

9 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



10 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



11 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



12 - Bodenteppich - Verbrannt - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kühlergrill - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

