

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002493675
Besichtigt am: 15.06.2026 09:04
Berichts-Nr: 10794867
FIN: VSSZZZKL4RR103812



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASP
Erstzulassungsdatum:	17.06.2024
Laufleistung:	47.694 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einparkhilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fernlichtassistent
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Greenhouse in Schwarz
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Dekor-Einlagen für Konsole	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drei.-Automatikgurte vorn	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drive Profile: Adaptive Fahrwerksregelung DCC + Progressivlenkung	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Dynamiklenkung	Klimakomfortscheibe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

Komfort-Sportausstattung Leon	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Navigationsgerät
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelscheinwerfer	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelschlussleuchte	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalsitze vorn	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängdevorrichtung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pan-European-eCall
Ohne Car2X	Pannens-Set
Ohne CD/DVD für Navigation	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne connect Paket 1	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rechtsverkehr
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving M (in Kombination mit Radio)
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondersteuerung
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: beheizbare Vordersitze
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 W	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Dach	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
6	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen hinten rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL4RR103812

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

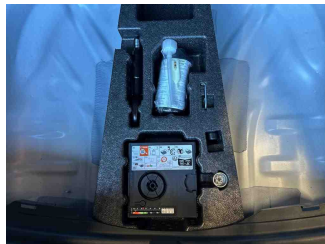

Equipment - Bordwerkzeug

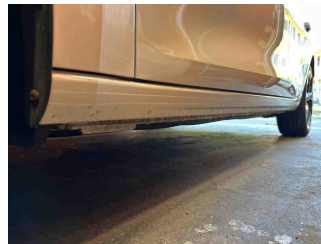

Seitenansicht - Schweller links

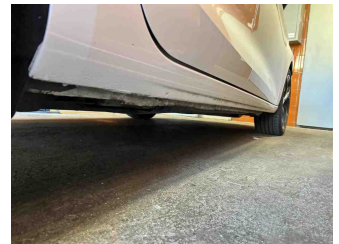

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

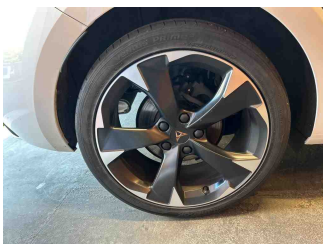


Räder - Rad montiert hinten
rechts

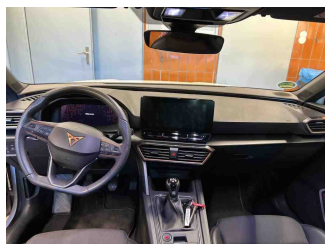

Innenraum - Mittelkonsole

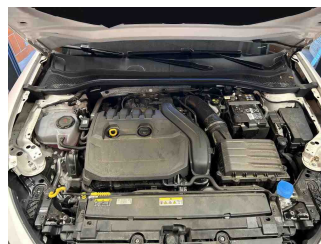

Fahrzeug - Motorraum offen

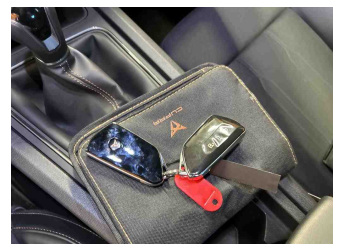

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10794867
vom: 15.06.2026



Innenraum - Kofferraum

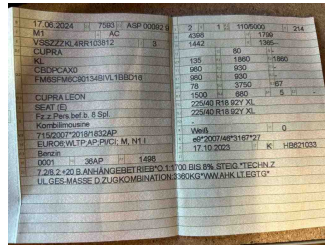


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

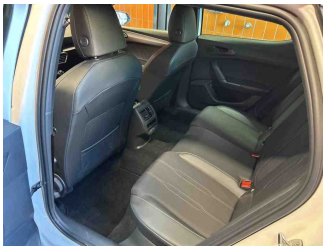

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Dach - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung

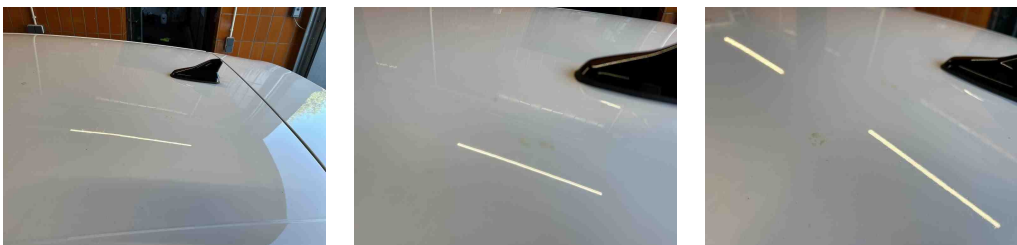


6 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

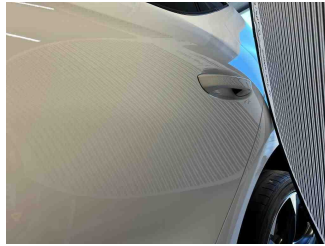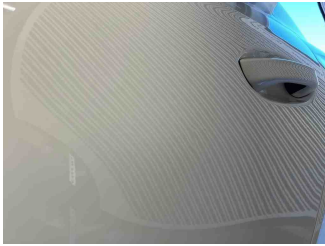

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

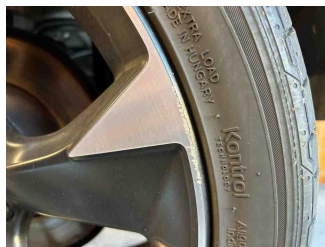

2 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Felgenschutz leicht abgetragen
-----------	--------------------------------

