



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46472759
Auftrags-Nr / Referenz: 20679319
Besichtigungsdatum: 30.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Performance Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK2PB150860
Erstzulassung	26.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	49.194 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52096336	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Tiefergelegt
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik



Bezeichnung
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Leichtmetallpedale
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 21-Zoll Überturbine-Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts (Kein Bestandteil der Ausstattung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - 2.Radsatz (Räder: 21-Zoll Überturbine-Felgen)
Summe (netto)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Radsatz ist kein Teil der Ausstattungsliste.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

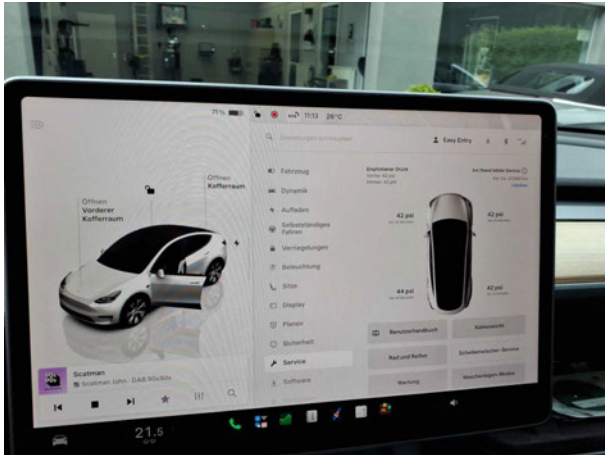


Abbildung 7: Kombiinstrument

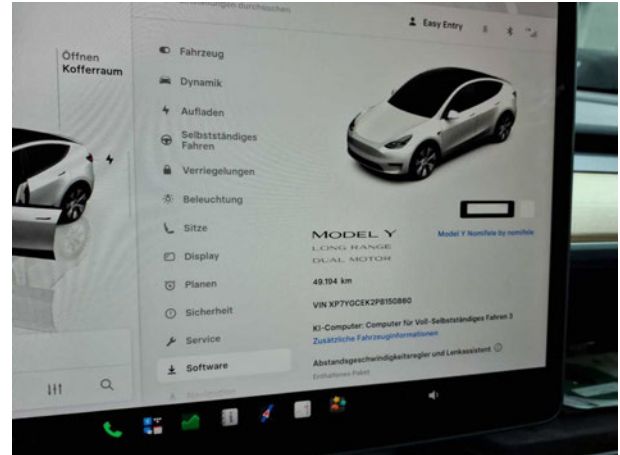


Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

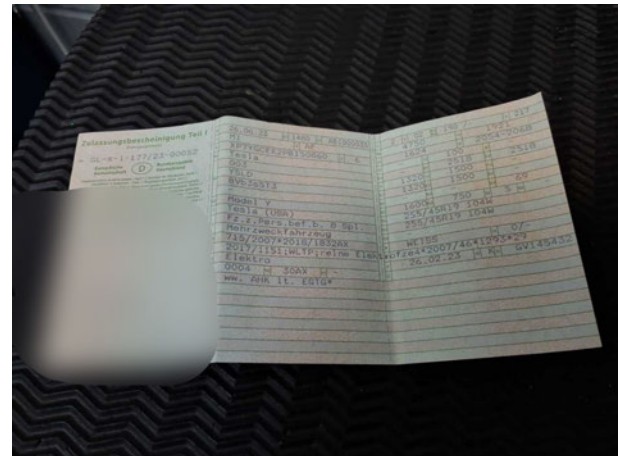


Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen

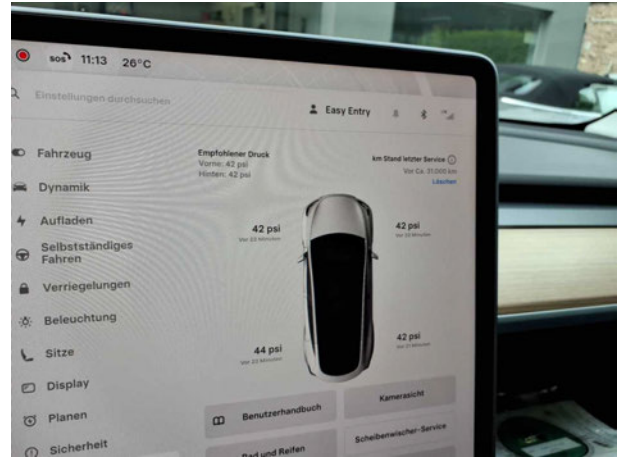


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts