

Expertise

Protokollnummer:
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum:
Sachverständiger:
Besichtigt durch:

Hersteller: Land Rover

FIN: SALCA2BN3PH328144

Modell: Discovery Sport

Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Discovery Sport

Fahrgestellnummer SALCA2BN3PH328144

Laufleistung (abgelesen) 83.325 km

Erstzulassung 06.02.2023

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 02/2026

Leistung / Hubraum 150 kw / 1.998 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Weiß

Türen / Sitze 5 /

Polsterfarbe

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	14.300 km
Letzte Wartung am / bei	06/2025 bei 63.640 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AKN 00098		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.590 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	235/50 R20 104Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 12/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefach in der Mittelkonsole
- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite Beifahrerairbag abschaltbar
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrlilfe
- Bremsleuchte dritte
- Dach: Metaldach
- Dekor: Shadow Aluminium
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektromechanische Servolenkung (EPAS), geschwindigkeitsabhängig
- Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- ISOFIX-Befestigungspunkte für Beifahrersitz
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (2-Zonen) mit Lüftungsdüsen - in der 2. Sitzreihe
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Navigation: Pivi-Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre) - 10" Touchscreen - Digitales Radio (DAB+) - Neu entworfene Oberfläche - Sprachsteuerung "Hey Land Rover" - Persönliches Aktivierungswort - Schnellstart - Künstliche Intelligenz - Neue, intelligente Navigation - 2D- und 3D-Karten mit automatischen Aktualisierungen - Online-Suche mit Erfahrungsberichten und Bewertungen
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Polster: DuoLeder
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: 10" Touchscreen
- Radiozubehör: 1x USB-Anschluss
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rückfahrkamera
- Schaltwippen am Lenkrad in mattem Chrom
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- ABS inkl. elektronischer Traktionskontrolle (ETC) inkl. Bremskraftverteiler (EBD)
- Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb permanent mit Efficient Driveline
- Analoge Rundinstrumente mit 7" TFT-Bordcomputer
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar mit Memory - Funktion - Abblendautomatik und Umfeldbeleuchtung
- Dach in Wagenfarbe
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Dieselpartikelfilter
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten vorne aus Aluminium, mit R-Dynamic-Schriftzug
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fußgänger-Schutzsystem - Airbag aussen, unterhalb der Windschutzscheibe
- Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe
- Heckscheibenheizung
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kollisionswarnsystem Monitor
- Kopfstützen, vorn
- Lackierung: Uni ohne Dach in Kontrastfarbe
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenksäule manuell verstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Black Pack Das Black Pack umfasst folgende Änderungen in Narvik Black: - Außenspiegelkappen - Heckklappenabschussleiste (nur für R-Dynamic) - Kühlergrill - Schriftzug auf Motorhaube und Heckklappe - Untere Stoßfänger vorne und hinten
- Paket: Online Pack mit Datentarif - Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich - beinhaltet Amazon Alexa
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5076 Satin Dark Grey All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20
- Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement

- Sitze: Rückbank, im Verhältnis 60:40 teilbar - nicht verschiebbar
- Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln
- Sportliche Edelstahlpedale
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Steckdosen 12V-Anschluss an der Rückseite der Mittelkonsole
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Audiostreaming
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung für alle Türen, Tankdeckel und Heckklappe
- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch) mit Memory-Funktion - Beifahrersitz: 12 -fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung der Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Steckdosen 12 Volt im Laderaum
- Telefon: Android Auto, kabellos
- Telefon: Apple CarPlay, kabellos
- Terrain Response 2 Automatik
- Torque-Vectoring - Torque-Vectoring-System nutzt die Bremsanlage des Fahrzeugs, um das Antriebsmoment in Kurven stets optimal an alle vier Räder zu verteilen. Das verbessert Grip und Lenkverhalten und reduziert die Neigung zum Untersteuer
- Wegfahrsperre

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Motorhaube	Emblem - beschädigt - erneuern	20,00 €	20,00 €
2	Tür hinten links	Griff innen (Blende) - Kratzer - erneuern	30,00 €	30,00 €
3	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	80,00 €	80,00 €
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern	139,00 €	80,00 €
6	Kotflügel links	Radlauf (Blende) - Kratzer - lackieren	180,00 €	110,00 €
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unten) - Kratzer - lackieren	320,00 €	190,00 €
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (oben) - Kratzer - lackieren	420,00 €	250,00 €
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern	480,00 €	480,00 €
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	480,00 €	290,00 €
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	650,00 €	390,00 €
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	690,00 €	410,00 €
Summe (netto)			3.609,00 €	2.450,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung	80,00 €	80,00 €
Summe (netto)	80,00 €	80,00 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite links, fachgerecht repariert	167,61 €	1.676,10 €

Lackschichtdickenmessung

Dach	176 µm	Dachholm links	181 µm
Dachholm rechts	182 µm	Heckklappe/-tür	124 µm
Kotflügel links	122 µm	Kotflügel rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Seitenwand links	117 µm
Seitenwand rechts	119 µm	Tür hinten links	131 µm
Tür hinten rechts	126 µm	Tür vorne links	124 µm
Tür vorne rechts	124 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten

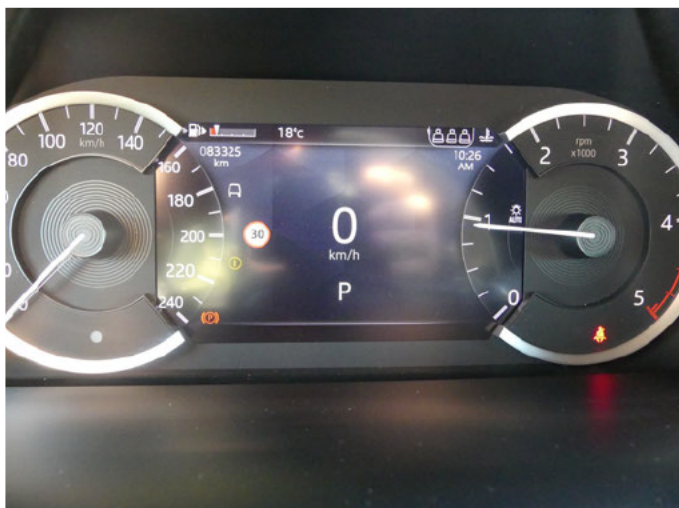


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel

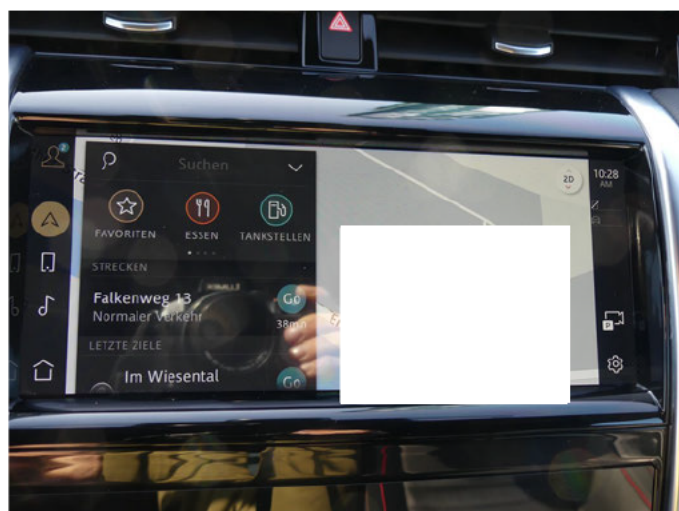


Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Montierte Bereifung

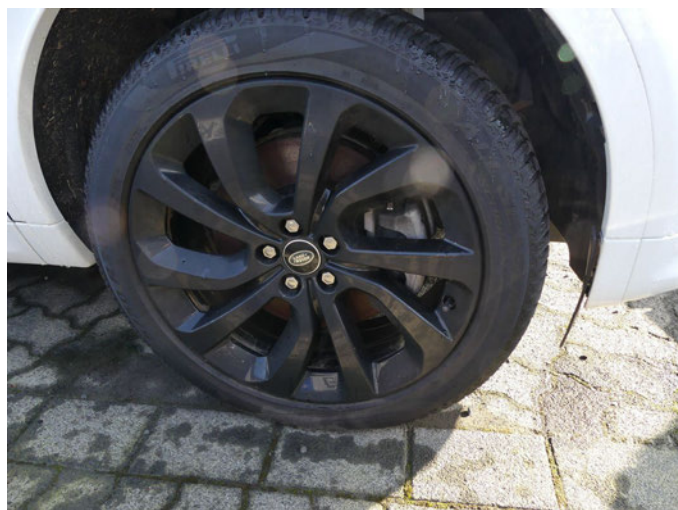


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Motorraum



Abbildung 18: Schweller



Abbildung 19: Schweller



Abbildung 20: Laderaum

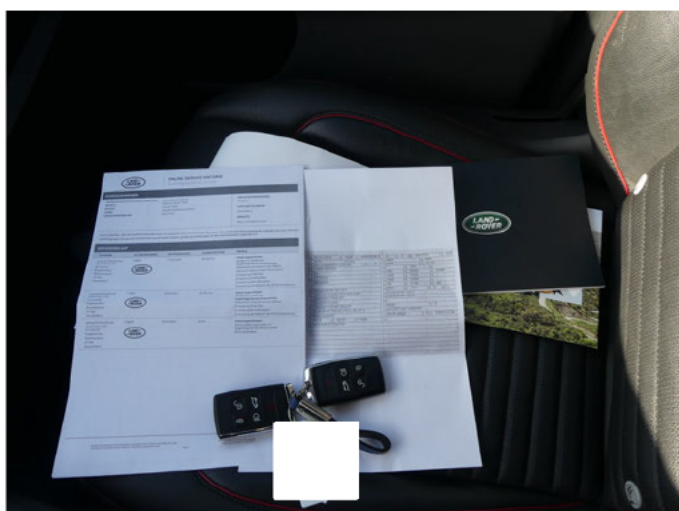


Abbildung 21: Dokumente

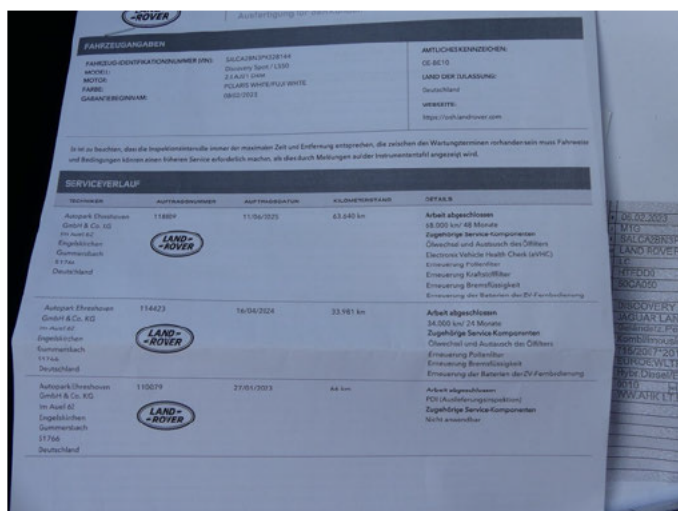


Abbildung 22: Dokumente

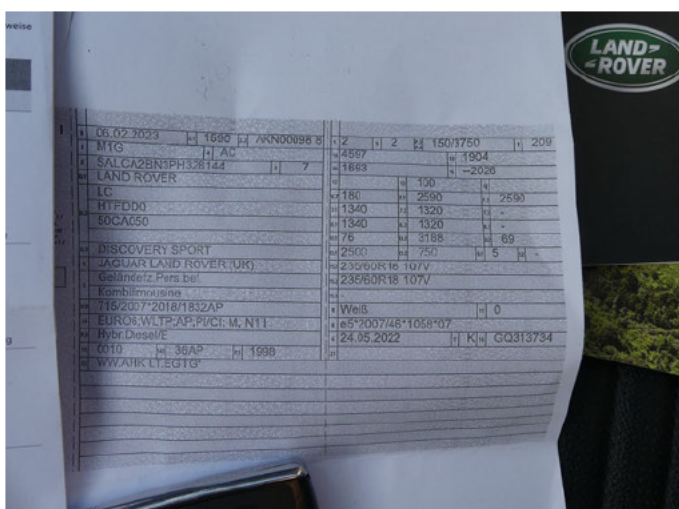


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: FIN



Abbildung 25: Sonstiges



Beschädigung 1: Motorhaube: Emblem - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Tür hinten links: Griff innen (Blende) - Kratzer - erneuern



Beschädigung 2: Tür hinten links: Griff innen (Blende) - Kratzer - erneuern



Beschädigung 3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel links: Radlauf (Blende) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: Kotflügel links: Radlauf (Blende) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unten) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unten) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (oben) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (oben) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (oben) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (oben) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Fehlteil 1: Heckbereich: Schlüssel Anhängerkupplung - fehlt - erneuern