



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WIT-CA 18E
Berichtsnummer :	0000000871252-DE926		
Referenznummer:	31041469		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81AFNU015856	Laufleistung abgelesen:	99362 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.08.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	08.10.2025 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Cyber Grey / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2027 / 03.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	93966 / 12.06.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 2 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 1.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 1.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dynamiq-Paket • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0) |
|---|---|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank verschiebbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Seitenschutzleisten schwarz • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Parkbremse elektrisch (EPB) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis zur Profiltiefe von Winterreifen/Ganzjahresreifen Gemäß gültigem Schadenskatalog sind Winterreifen mit einer Profiltiefe von ≤ 4 mm als verschlissen zu bewerten und auszutauschen. Eine weitere Nutzung stellt ein Sicherheitsrisiko dar und entspricht nicht den Anforderungen an verkehrssichere Bereifung.

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Instandsetzen und Lackieren	
2. Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Instandsetzen und Lackieren	
3. Außentürgriff Vorne - Rechts	Nicht In Ordnung	Erneuern	
4. Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair	
5. Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair	

- | | | | |
|----|---------------------------|------------|--------------|
| 6. | Felge Hinten - Links | Beschädigt | Smart Repair |
| 7. | Türeinstieg Vorne - Links | 2 Dellen | Smart Repair |



Karosserie innen

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|-----------|----------------------------|----------|
| 8. | Innenraum | Verschmutzt
(tierhaare) | Reinigen |



Sonstiges

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------|
| 9. | Reifen Hinten - Links | Beschädigt | Smart Repair |
| 10. | 4 Winterreifen | Nicht Verkehrssicher | Erneuern |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts




Hinten links



Kofferraum



Innen

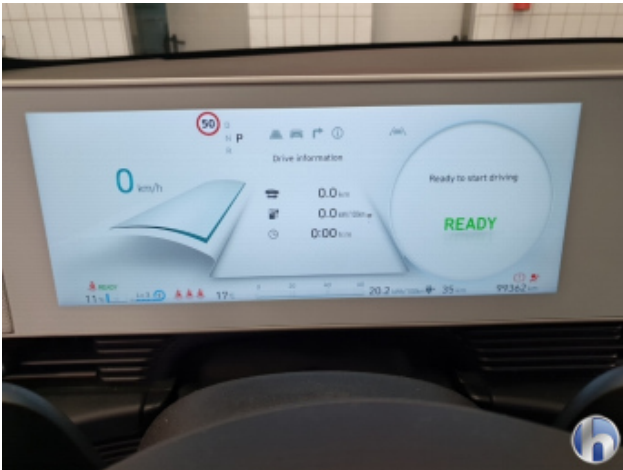


Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

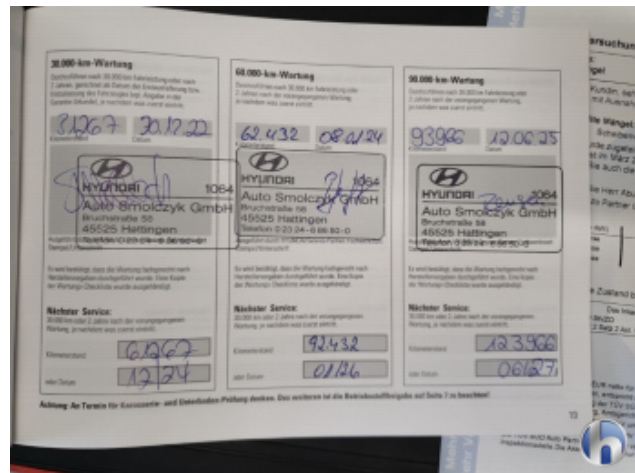

Serviceheft/Nachweis

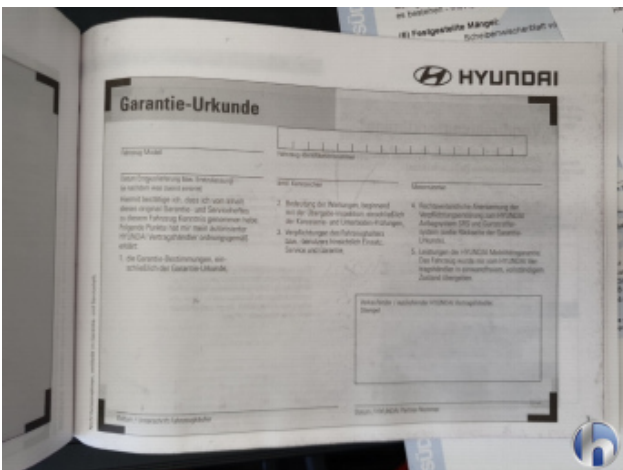

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Instandsetzen und Lackieren



3. Außentürgriff Vorne - Rechts
Nicht In Ordnung - Erneuern



3. Außentürgriff Vorne - Rechts
Nicht In Ordnung - Erneuern



3. Außentürgriff Vorne - Rechts
Nicht In Ordnung - Erneuern



4. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



4. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



4. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




6. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



7. Türeinstieg Vorne - Links
2 Dellen - Smart Repair

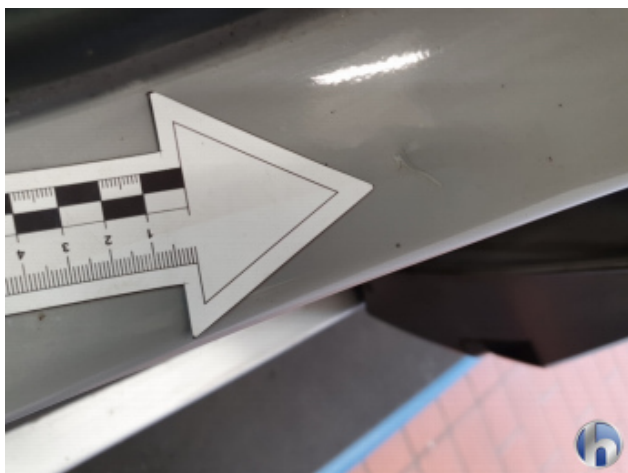

7. Türeinstieg Vorne - Links
2 Dellen - Smart Repair



7. Türeinstieg Vorne - Links
2 Dellen - Smart Repair



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt (tierhaare) - Reinigen



9. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



9. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



9. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



9. Reifen Hinten - Links

Beschädigt - Smart Repair