

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 308 PureTech 130 Allure Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -TM 0391	Fahrgestell-Nummer:	VR3FPHNSLMY551126
Vertrags-Nummer:	33482083	Erstzulassung:	15.02.2022
Internes KZ:	15070204	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 308 PureTech 130 Allure Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 25.588,24

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 25.588,24

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 308 PureTech 130 Allure Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1333	zul. Gewicht (kg):	1790

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33482083
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 0391
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 PureTech 130 Allure Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.01.2026	9059978315	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
09.11.2025	9059967968	Eigenverschulden	Dachsäule hinten C-Säule Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33482083
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 0391
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 PureTech 130 Allure Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.08.2024	55964	Inspektion und Wartung
05.08.2024	55964	Bremsflüssigkeitswechsel
14.02.2025	70644	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.04.2025	75750	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VR3FPHNSLMY551126

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.957 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	308	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	VR3FPHNSLMY551126	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	15.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - porös / rissig - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Reifen vorn - porös / rissig - erneuern
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	225/45 R17 94V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46162061
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	308	Laufleistung (abgelesen)	96.957 km
Fahrgestellnummer	VR3FPHNSLMY551126	Erstzulassung	15.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

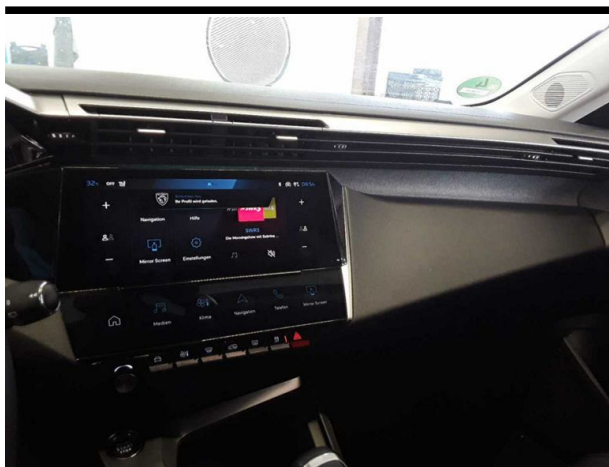


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

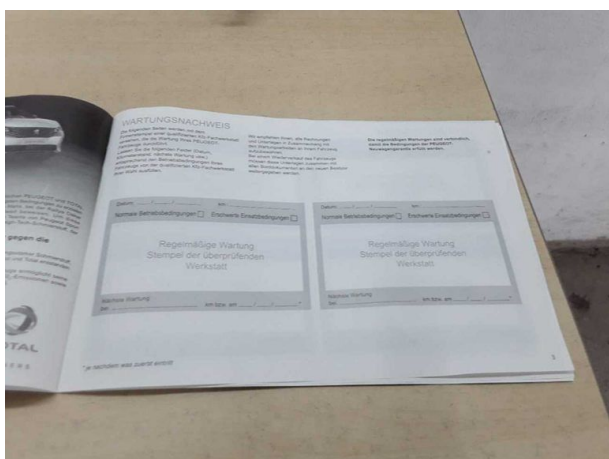


Abbildung 11: Sonstiges

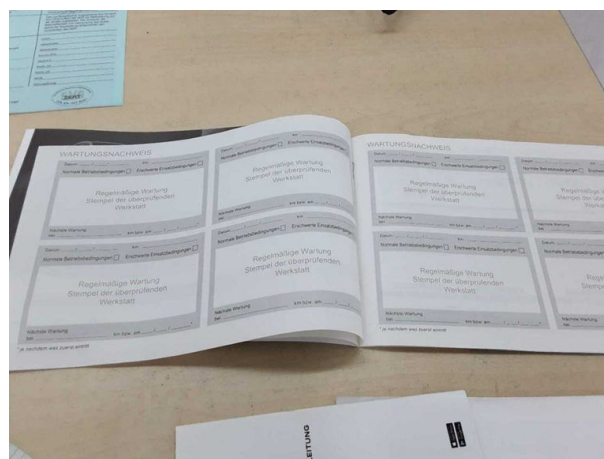


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

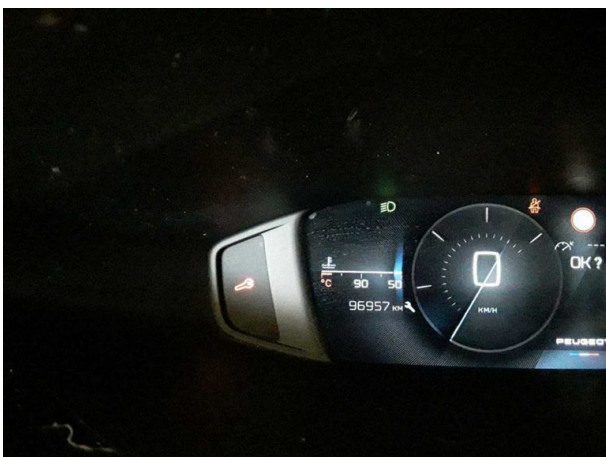


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

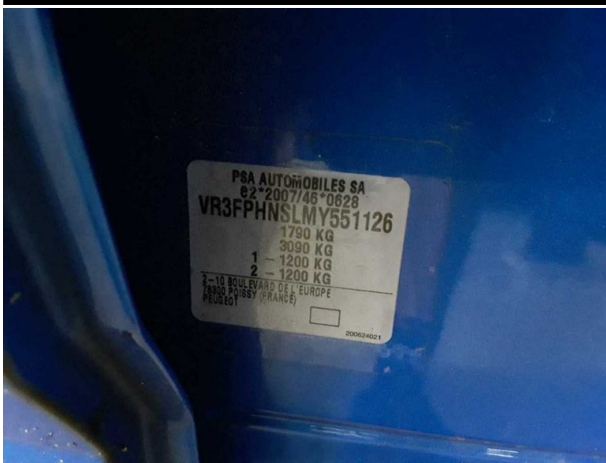


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - porös / rissig - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - porös / rissig - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

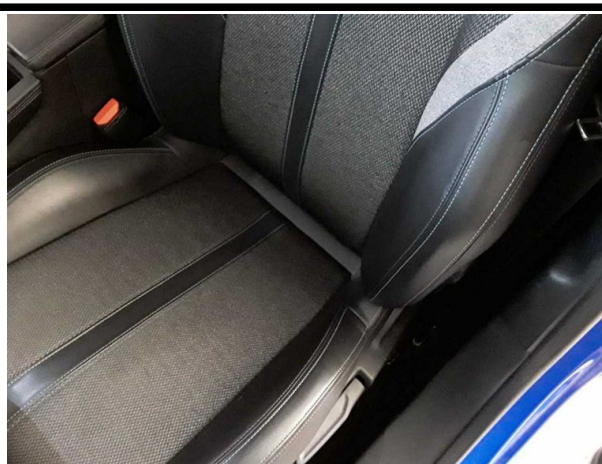

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung

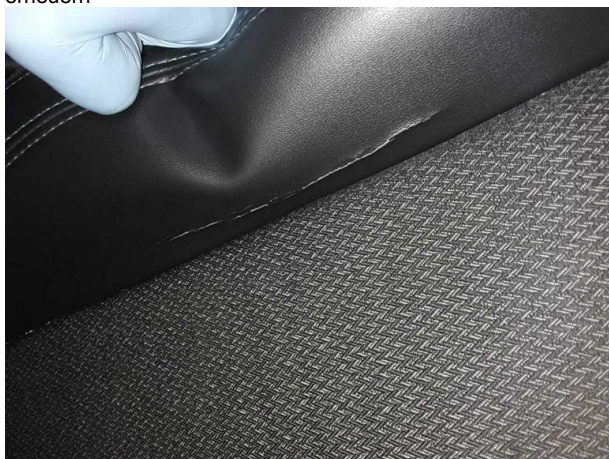

Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn - porös / rissig - erneuern

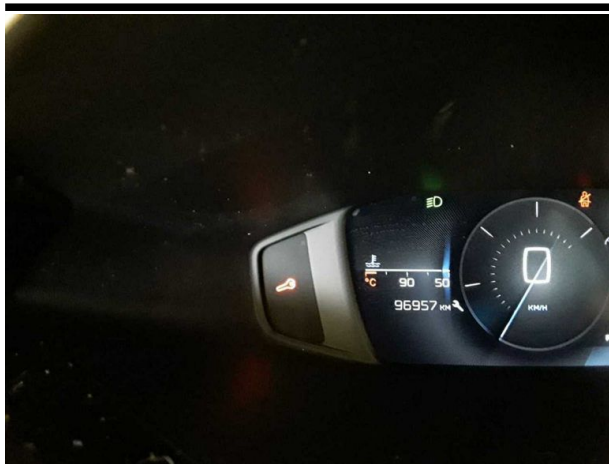

Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

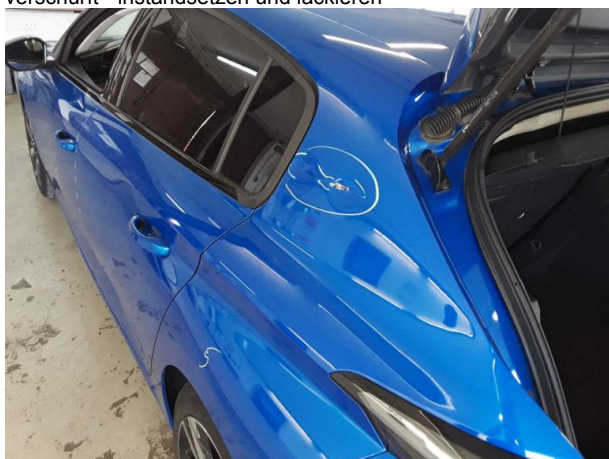

Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46162061
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VR3FPHNSLMY551126

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	96,957 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	
Type / Model	308	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	VR3FPHNSLMY551126	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	15 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Porous / cracked - No deduction
2	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
3	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
7	Wheel / tyres	Tyre - front - Porous / cracked - Replace
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Side - left, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94V	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	225/45 R17 94V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	225/45 R17 94V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46162061
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	sufficient
Type / Model	308	Mileage (Read)	96,957 km
Vehicle Identification number	VR3FPHNSLMY551126	First registration	15 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46162061
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

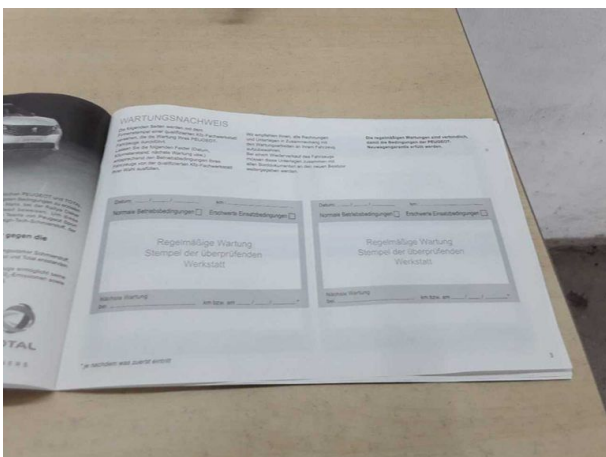


Figure 11: Misc.

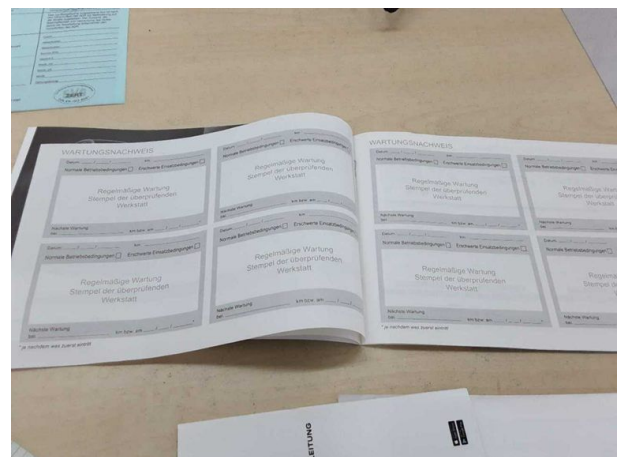


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

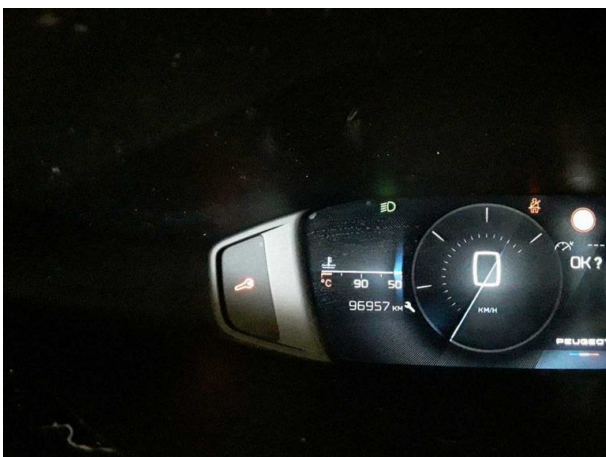


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

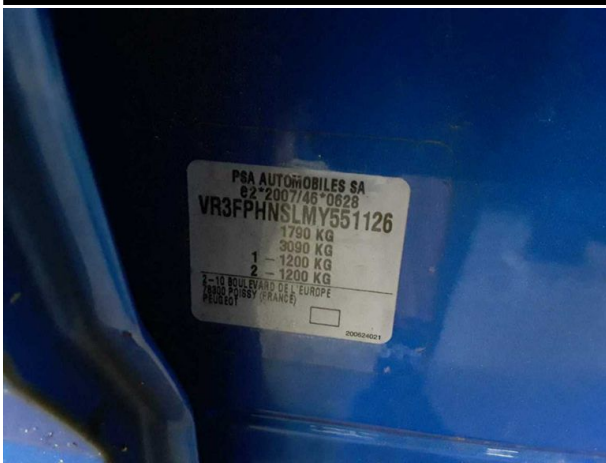


Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Porous / cracked - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Porous / cracked - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #3: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #3: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte... rodent - Replace



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value

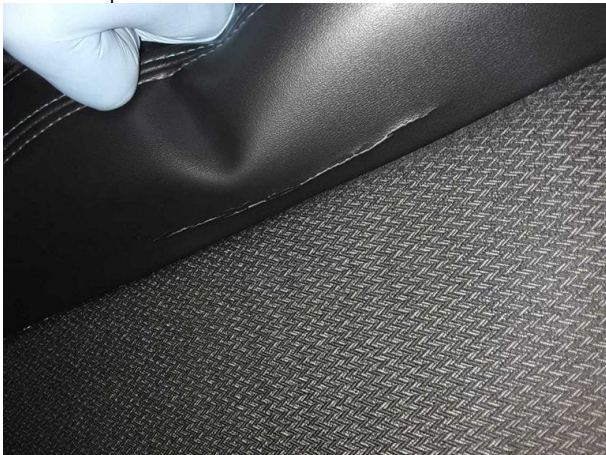

Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Wheel / tyres: Tyre - front - Porous / cracked - Replace



Damage #7: Wheel / tyres: Tyre - front - Porous / cracked - Replace



Damage #7: Wheel / tyres: Tyre - front - Porous / cracked - Replace



Damage #8: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46162061
Delivery date: 25 Jun 2026



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace