



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	DU -DD 0307E
Berichtsnummer :	0000000926928-DE613		
Referenznummer:	31195904		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481AFP5606571	Laufleistung abgelesen:	64453 km 23.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	19.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS) (ABP) AURORASCHWARZ MET
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	64369 / 17.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Vredestein	255/45/R20/105W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	255/45/R20/105W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	255/45/R20/105W 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	255/45/R20/105W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckklappenöffnung elektr. • HV-Batterie 77,4 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kindersicherung (sensorgesteuert)	• Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Heckantrieb • Ausstattung GT-LINE • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Solar-Reflect • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer • Keyless-Start • Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Pedale Aluminium • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbelüftung vorn • Sitze vorn mit Relax-Funktion • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Plus
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistent-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Design-Paket
LM-Felgen |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Keine feststellbar**

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:

-

-

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Türe hinten BfS nachlackiert Lackläufer

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage: Eingeschränkt geprüft



Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft



Lichtanlage: Eingeschränkt geprüft



Sonnendach/ Verdeck:

Nicht vorhanden



Bremsanlage: Eingeschränkt geprüft



Motorlauf:

Eingeschränkt geprüft



Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Hinten - Rechts	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Dach	Hagelschaden	Siehe Kalkulation

4.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
8.	Motorhaube	1 Delle	Sanft Instandsetzen
9.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Hutablage	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

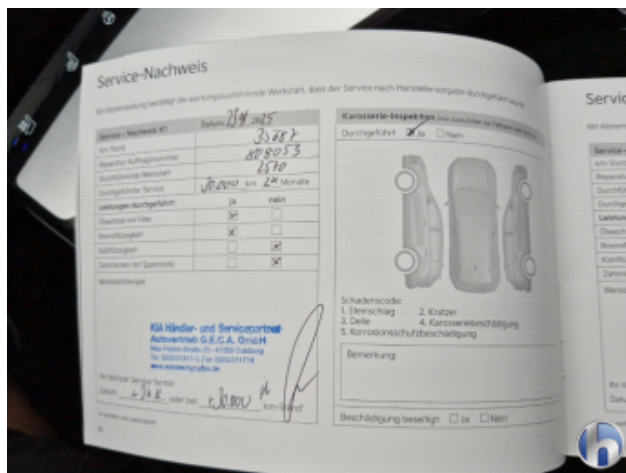

Serviceheft/Nachweis

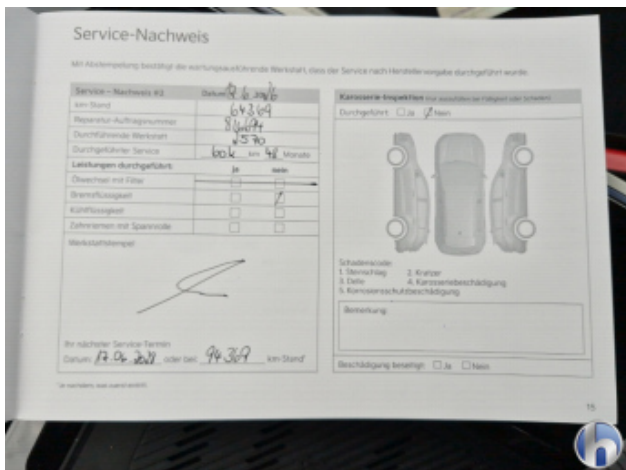

Serviceheft/Nachweis

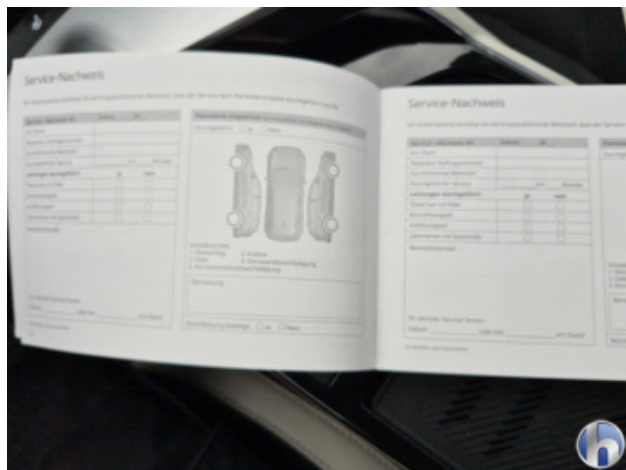

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation

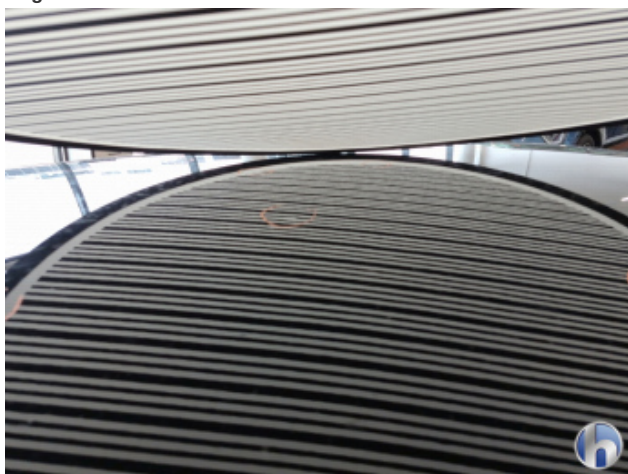

3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



3. Dach
Hagelschaden - Siehe Kalkulation



4. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



4. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



6. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



6. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



6. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair




8. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen




8. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair

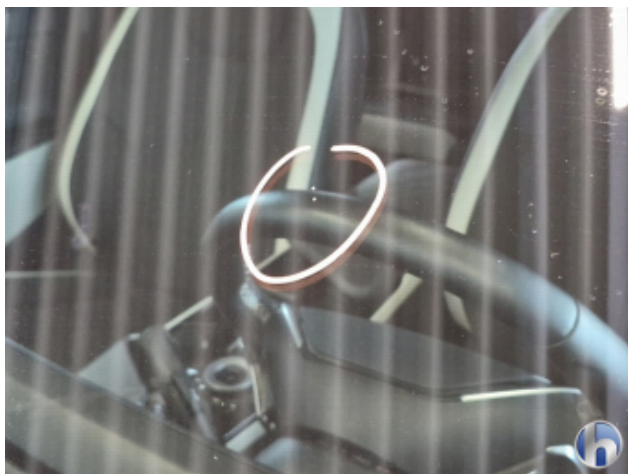

9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair

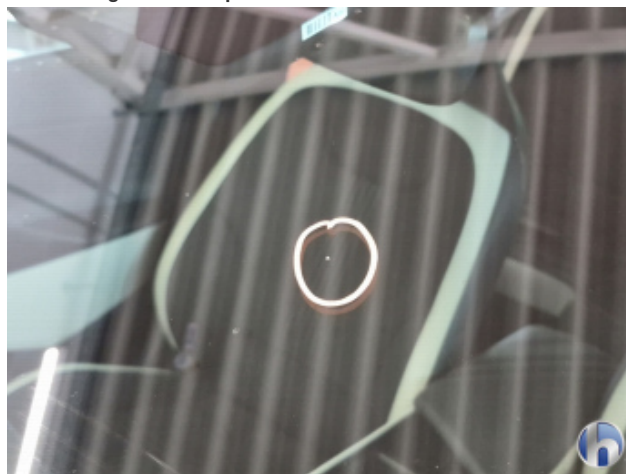

9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



10. Hutablage
Fehlt - Erneuern

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	DU -DD 0307E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC481AFP5606571
Vertrags-Nummer:	79966084	Erstzulassung:	19.06.2023
Internes KZ:	15093025	Kilometer-Stand:	64453
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Auroraschwarz Metallic

Polsterung: Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß Telefentyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.411,76**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assist-Plus Paket	1.504,20
Auroraschwarz Metallic	0,00
DESIGN-PAKET	579,83
Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß	0,00
Metalliclackierung	798,32

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **53.294,11**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **63.419,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 63.419,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 79966084
Amtliches Kennzeichen: DU -DD 0307E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.05.2025	9059945908	Fremdverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.10.2023	9059869443	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 79966084
Amtliches Kennzeichen: DU -DD 0307E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer