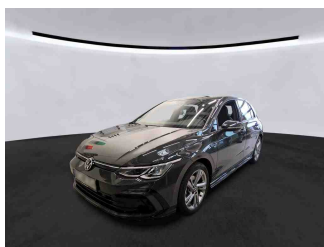
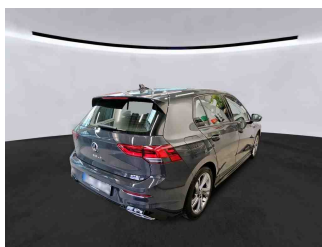
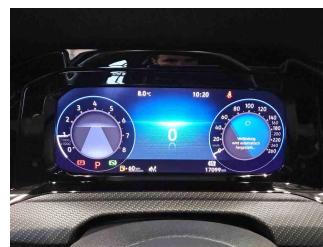


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002352522
Besichtigt am:	02.04.2026 12:09
Berichts-Nr:	10355932
FIN:	WVWZZZCDXRW196491

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNZ
Erstzulassungsdatum:	02.04.2024
Laufleistung:	17.099 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul Grau-Flintgrau/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3 Kopfstützen hinten	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4 Leichtmetallräder "Valencia" 7,5 J x 17 in Grau Metallic	Elektronische Differenzialsperre XDS
4+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l eTSI, 110 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Abgasnorm EU6 AP	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Autobahnlicht	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Bordwerkzeug	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Car2X	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dachhimmel	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Kurzheck
Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Doppelton-Signalhorn	

Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne UNECE CS&SU
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Motorenstart Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zus.Zierleisten
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Pedale in Edelstahl gebürstet
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Progressivlenkung
Normal-Lackierung	Radio "Composition"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Alcohol Interlock	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 225/45 R 17
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifenkontrollanzeige
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	R-Line Ausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Dachreling	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Lichtassistent	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rückbankplätze in Stoff "R-Line", -innenbahnen in "ArtVelours"
Ohne Mode3 Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Navigationsgerät	Sportfahrwerk
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator hinten
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stabilisator vorn
Ohne Sitzheizung	Standard-Klimazonen
Ohne Speedlimiter (LIM)	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling
Ohne Spurwechselassistent	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sportsitze vorn
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Kühlergrill	Gebrochen	Ersetzen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Einparkhilfe vorne	Beschädigt	Ersetzen
11	Heckspoiler	Deformiert	Ersetzen
12	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
13	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
14	Dach	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDXRW196491

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

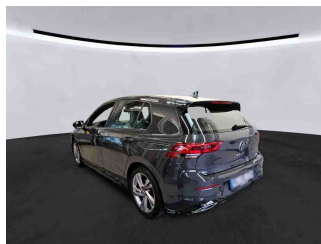


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

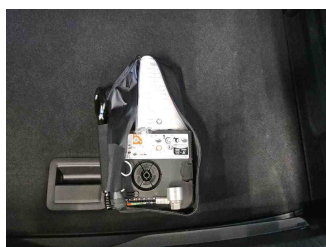

Equipment - Bordwerkzeug

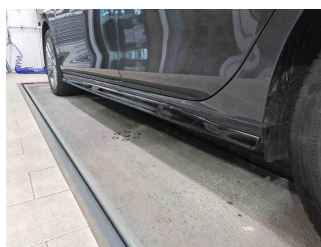


Seitenansicht - Schweller links

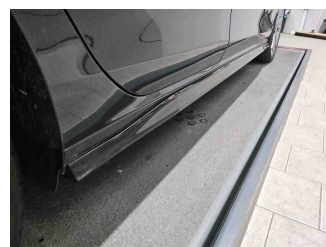

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

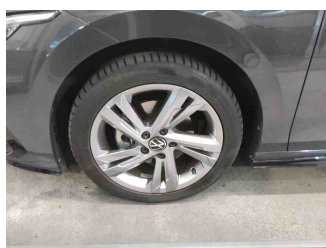


Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts

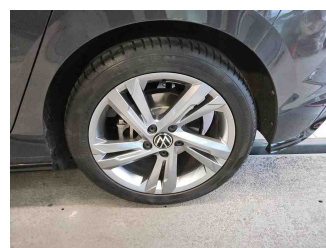


Räder - Rad montiert hinten
links

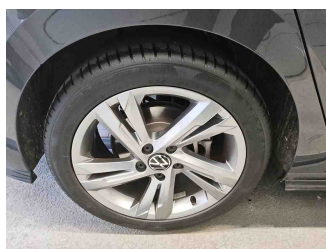


Räder - Rad montiert hinten
rechts

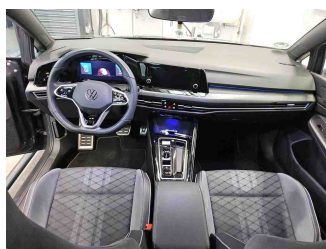

Innenraum - Mittelkonsole

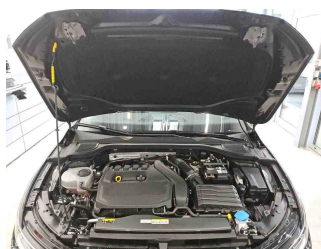

Fahrzeug - Motorraum offen

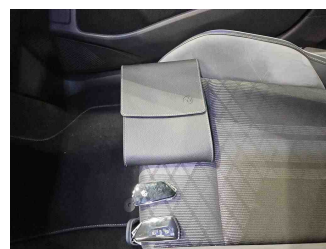

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10355932
vom: 02.04.2026




Innenraum - Kofferraum

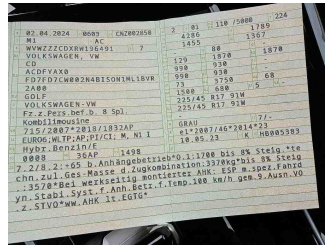


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

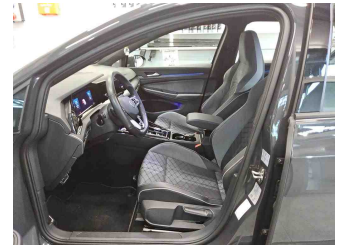

Innenraum - vorne

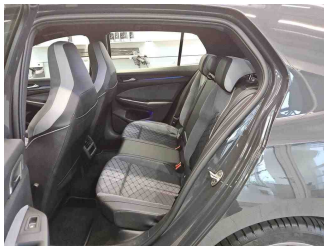

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos





WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren

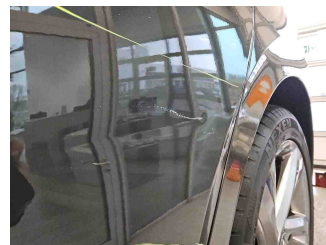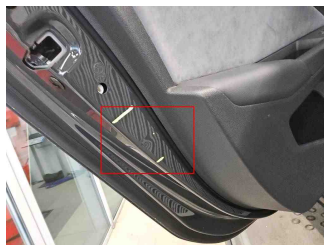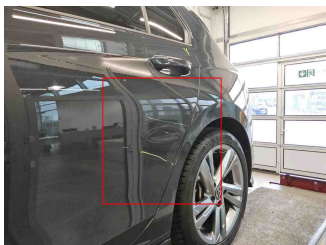

2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

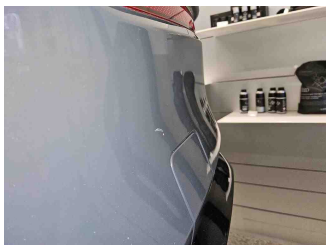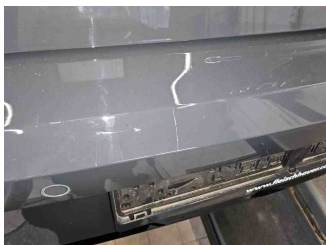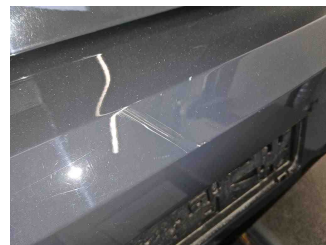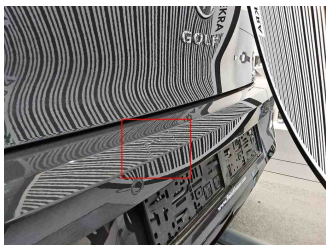

4 - Kühlergrill - Gebrochen - Ersetzen


Kommentar

Prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

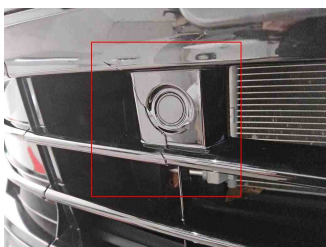


5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

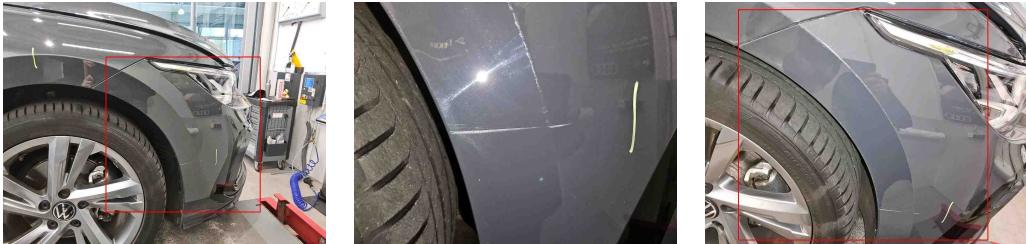

7 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

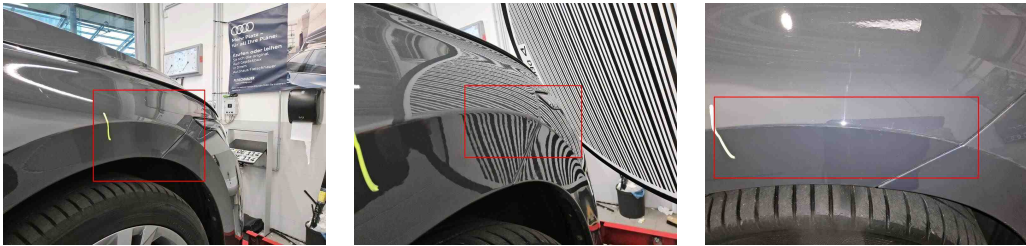

8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




10 - Einparkhilfe vorne - Beschädigt - Ersetzen





11 - Heckspoiler - Deformiert - Ersetzen

Kommentar	Heckspoiler links, eingerissen
-----------	--------------------------------

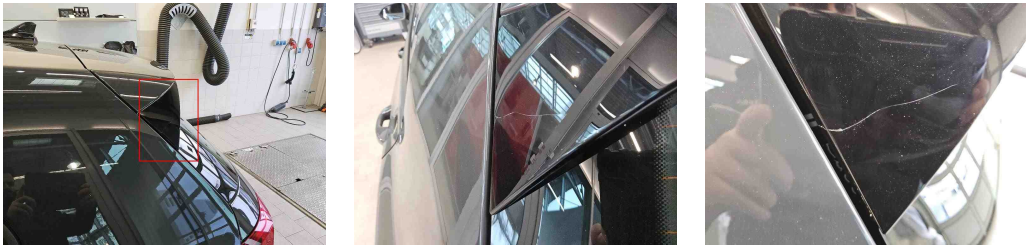

12 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair

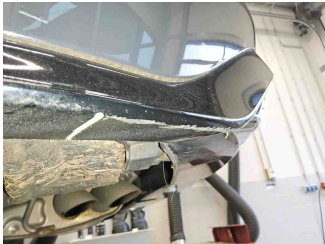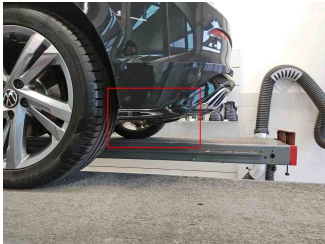

13 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



14 - Dach - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

