

Strasshof an der Nordbahn, am 07.01.2026

KUNDENMITTEILUNG

Betrifft Onel Corsa F Corsa GS
Deckungsart

Reparaturfirma
Besichtigung
Besichtigungsort

Fahrgestell-Nr. : VXXKUPHNSSP4231265
National-/Modellcode : 276728 / 1B
Amtl. Kennzeichen :
Erstzulassung : 28.09.2023
Tachostand : 34 430 km abgelesen
Alter : 28 Monate
Lackart/Farbe : 2S-UNI / weiß
Lackzustand : Optisch mittel

Hubraum/Leistung : 1 199 cm³ / 96,00 kW
Eigen-/Gesamtgew. : 1 233 kg / 1 650 kg
Sitzplätze : 5
Nächste § 57a Beg. : September 2026
Allgemeinzustand : Optisch mittel

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

1199CCM 96KW, 2 SCHLUESSEL FERNBED, 2-FARBEN-LACKIERUNG, 2-SCHICHT-UNI, AB 06.2023, ABGASNORM EURO 6.4, AKUSTIK VERBESSERT, A-SPIEGEL PREMIUM, AUFH KENNLINIE 3.1, AUSST STOFF BANDA, AUTOMATIKGETR ATN8, BILDSCHIRM DGT7C, BREMSANL AUTOMATISCH, BREMSSSCHEIBE V 283MM, DACHKONSOLE 3-LED, DAEMMUNG U MOTOR, DEKOR I SCHWARZ, DOPPELENDSTUECK AUSP, EINPARKHILFE V/H, ELEK ARCHITEK R3 ECO, ESP, FAHRERSITZ HOEHENVER, FELGEN 6,5J X 16 LM, FENSTERHEBER H ELEKT, FRONTSCH/REGENSENSOR, GESCHWINDIGK LESUNG, GESCHW-REGELANLAGE, GRILL V O MIT CHROM, HANDBREMSE ELEKTR, HECKSPOILER SPORT, HINTERACHSE 30000N.M, INNENSP ABBLENDAUTOM, KAELEMITTEL R1234YF, KEYLESS ENTRY/START, KLIMAANLAGE, KONDENS 20DM2 12MM, KRAFTST-BEH 44 LTR, KUEHLER 21DM2 21MM, LICHTMASCHINE 150A, LUFTFUEHR VERSTELLB, MITTELARMLEHNE, MOTORLUEFTER 140W, PEDALTRAEGER ALU, RADIO CONNECT NAV, RADIO WELLE 4, RADLAGER V 78MM, REIFEN 195/55 R16..H, RUECKLEUCHTEN LED, SCHEINWERFER ECO LED, SENSOR TOTERWINKEL, SERVOLENK ELEKT 90A, SPURASSISTENT AFIL, STABI V 21.5MM, STOP-START-ANLAGE, STOSSF V/H SPORT, TUERGRIFFE LACKIERT, VISIO PARK 1, VORWAERMER INNENRAUM, ZIERL A-TAFEL PALLAD, ZIERL F-RAHM SCHW GL.

Weitere Informationen

Fahrzeugbeschreibung:

Besichtigungsbedingungen	ja	nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche		X	

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl: 2	X		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber			X
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen			X
Allwetterräder	X		
	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Reserverad			X
Pannenset	X		

Vor-, Altschäden:

siehe optische Schäden.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 5,5 rechts: 5,5
2. Achse: Good Year / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 5,5 rechts: 5,5

Technik

Schadenbeschreibung:

Letzter Serviceeintrag vom 21.08.2024 bei 21.246 km - Service lt. Anzeige in 19.900 km oder in 10 Monaten.

Dach

Schadenbeschreibung:

Dellen und Beule am Dach.

Die detaillierte Aufstellung der beschädigten Teile geht aus der im Gutachten integrierten AUDATEX-Reparatur-Kalkulation hervor.

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
DACH INSTANDSETZEN	2351		5,00 2	49,00
			5,00	49,00
5,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				49,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
DACHANTENNE AUS-/EINBAUEN	560B 0910)	4,00 1	39,20
DACHVERKLEIDUNG LOESEN-BEFESTIGEN	9070 0210)	4,00 1	39,20
		8,00	78,40
8,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			78,40

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
DACH REP LACK STUFE III	2351		26,00	254,80	
LACKMATERIAL: 205,98					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	166,60	
VORBEREITUNG MEHRSCHICHT			1,00	9,80	
REPARATURLACKIERUNG					205,98
MATERIAL-KONSTANTE					56,80
AZT-MATERIAL-INDEX					102,88
MATERIAL-KONSTANTE MEHRSCHICHT					38,30
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	29,40	
			47,00	460,60	403,96
47,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					460,60
Lackmaterial					403,96
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					864,56

Zusammenfassung Dach:

Arbeitslohn	: AZ 13,00 AW EUR 98,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	127,40
-------------	---	-----	--------

Lackmaterial	:		EUR	403,96
Lackierarbeit	:	AZ 47,00 AW EUR 98,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	460,60
				<hr/>
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 991,96
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 198,39
				<hr/>
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 190,35
				<hr/> <hr/>

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	127,40	Lackierung AZ	:	EUR	460,60
				Lack-Material	:	EUR	403,96

D-Säule rechts

Schadenbeschreibung:

Starke Kratzer an der D-Säule rechts.

Die detaillierte Aufstellung der beschädigten Teile geht aus der im Gutachten integrierten AUDATEX-Reparatur-Kalkulation hervor.

Lackierung:

Lackierungsberechnung nach EUROTAX/AZT-Herstellerwerten

<i>zu lackierender Teil</i>	<i>AZ</i>	<i>AZ-Preis</i>	<i>Lackmat.</i>
D-SÄULE RECHTS SPOT REPAIR	9,00	88,20	7,60
	9,00	88,20	7,60
<i>9,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</i>			88,20
<i>Lackmaterial</i>			7,60
<i>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</i>			95,80

Zusammenfassung D-Säule rechts:

Lackmaterial	:		EUR	7,60
Lackierarbeit	:	AZ 9,00 AW EUR 98,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	88,20
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 95,80
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 19,16
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 114,96

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Lackierung AZ	:	EUR	88,20
Lack-Material	:	EUR	7,60

Innenraum

Schadenbeschreibung:

Starke Kratzer an der rechten hinteren Türverkleidung, an der rechten C- und D-Säulenverkleidung und an der Dachverkleidung.

Eine detaillierte Aufstellung der offensichtlich beschädigten Teile geht aus den Ersatz- bzw. den instandzusetzenden Teilen hervor.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEID C-SAEULE R	4972	98293263ZD	1	88,13	88,13
VERKLEIDUNG RADH H R	4984	98233035ZD	1	49,56	49,56
					137,69

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG C-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	907R 0910)	1,00	1	9,80
VERKLEIDUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	907Q 0910	3,00	1	29,40
HUTABLAGE H AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	2	9,80
				5,00
				49,00
4,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				39,20
1,00 AW bei EUR 98,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				9,80

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	DVN-Nr	Stk	Preis
TÜRVERKLEIDUNG CLEVER REPAIR	1000	1	50,00
			50,00

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	137,69
Arbeitslohn	: AZ 5,00 AW EUR 98,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	49,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	50,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 236,69
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 47,34
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 284,03

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	49,00
Summe Material	:	EUR	137,69
Nebenkosten	:	EUR	50,00

Räder - Bereifung

Schadenbeschreibung:

Am Fahrzeug sind Allwetterreifen auf Leichtmetallfelgen montiert.

Fehlteile

Schadenbeschreibung:

Fußmatten fehlen.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Nfa%	Preis
SATZ FUßMATTEN		1	90,90	10,00	81,81
					81,81

Zusammenfassung Fehlteile:

Ersatzteile-Original	: EUR 90,90 - EUR 9,09 (Abzug NFA)	EUR	81,81
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 81,81
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 16,36
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 98,17

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Material : EUR 81,81

Nicht verrechenbar

Schadenbeschreibung:

Diverse Gebrauchsspuren rundum und im Innenraum:

- Geringe Streusplittschäden am Vorderwagen.
- Fahrzeug tw. nachlackiert.
- Spiegel links leicht geschürft
- Dellen am linken Kotflügel, an den Türen, an der Heckklappe, etc.
- Fahrersitz leicht fleckig
- Diverse Verkleidungen geschürft.
- Bremsen eingelaufen

Zusammenfassung Nicht verrechenbar:

Anmerkung:

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden und Mängel des gegenständlichen Fahrzeuges festgestellt sowie dessen PROGNOSE-, WIEDERBESCHAFFUNGS- und SCHÄTZWERT ermittelt werden.

Die Bewertung erfolgt unter der Berücksichtigung, daß im Zuge der Veräußerung keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben sind.

Das gegenwärtige Fahrzeug wurde im unzerlegten Zustand ohne technische Hilfsmittel besichtigt. Auf verdeckte technische Mängel sind keine Gewährleistungsansprüche gegeben und können in der Fahrzeugbewertung daher auch nicht berücksichtigt werden.

Karosserie-, Lack- und Innenraummängel die der Zustandsklasse 2 nach ÖNORM V 5080 entsprechen bleiben unberücksichtigt.

Sämtliche optisch erkennbare Schäden und Mängel wurden in diesem Gutachten zusammengefasst. Die einzelnen Schäden können detailliert den beigefügten Kalkulationen entnommen werden.

Haftungsausschluss

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Die Besichtigung erfolgte ohne technische Hilfsmittel. Der Sachverständige übernimmt keine Haftung für etwaige Mängel, welche nicht augenscheinlich bzw. ohne technische Hilfsmittel (Hebebühne, Prüfgeräte usw.) überprüfbar sind.

Dies gilt auch für Mängel am Antriebsaggregat bzw. Fahrwerk, welche erst im Fahrbetrieb offenbar werden.

Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Fa. Eurotax entnommen.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Prüfarbeiten sind durchzuführen:

- Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

DIE BESICHTIGUNG WURDE OHNE TECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG UND OHNE PROBEFAHRT DURCHGEFÜHRT.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

PROGNOSEWERT

Der Prognosewert wird aufgrund statistischer Auswertungen mittels Computer von Verkaufsmeldungen, die aus ganz Österreich stammen, rechnerisch ermittelt und steht fahrzeug- bzw. typenabhängig in einer fixen Relation zum Wiederbeschaffungswert.

Bei der Erstellung dieser Notierung wird berücksichtigt, daß die durchschnittliche Stehzeit von Gebrauchtfahrzeugen in der Regel 90 Tage beträgt. Nimmt ein befugter Kraftfahrzeughändler ein Auto um den "Prognosewert" im laufenden Monat herein, so sollte er, unter Berücksichtigung der marktmäßigen Zeitwertminderung, seiner Steuerbelastung, seiner Verkaufsspesen, der nötigen Verbesserungen und einer Risikorücklage, diesen Wagen innerhalb von drei Monaten mit einem gerechtfertigten Nutzen wieder verkaufen können.

Um diese Werte erzielen zu können, ist es notwendig, dass der Zustand der Gebrauchtfahrzeuge mindestens den Klassen 2 der Gebrauchtwagen-Bewertungs-Skala ÖNORM V 5080, die in Zusammenarbeit mit dem Normungsinstitut, unter Einbindung des VKI und der Autofahrerclubs, etc. sowie dem Bundesgremium des Fahrzeughandels herausgebracht wurde, entspricht.

Weicht der Zustand von der Gebrauchtwagen-Bewertungs-Skala ab, so sind die Werte mit einem entsprechenden Abschlag zu tolerieren. Das gleiche gilt für bereits typisierte Fahrzeuge, wenn diese mit einer Einzelgenehmigung zugelassen worden waren.

Fahrzeuge, die mit Einzelgenehmigungen - die nicht für den offiziellen österreichischen Markenimporteur ausgestellt wurden - in Österreich zugelassen sind, und durch lückenhafte Aufzeichnungen im Serviceheft die Vorgeschichte des Fahrzeuges nicht nachvollziehbar ist, können mit einem geringeren Kurswert berechnet werden.


Die Anzahl, der Vorbesitzer beeinflusst den Wert eines Gebrauchtfahrzeuges.

Für die Bewertung eines Gebrauchtfahrzeuges ist der Tag der Erstzulassung des fabriksneuen Fahrzeuges entscheidend. Mit diesem Stichtag beginnt auch die Garantiezeit zu laufen. Bei Schätzungen und im Schadenfalle wird der oben angeführte Stichtag als Basis der Bewertung zugrunde gelegt.

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

		<i>exkl. USt.</i>	<i>Ust.</i>	<i>inkl. USt.</i>
Technik	EUR			
Dach	EUR	991,96	198,39	1 190,35
D-Säule rechts	EUR	95,80	19,16	114,96
Innenraum	EUR	236,69	47,34	284,03
Räder - Bereifung	EUR			
Fehlteile	EUR	81,81	16,36	98,17
Nicht verrechenbar	EUR			
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1 406,26	281,25	1 687,51

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung*
07.01.2026

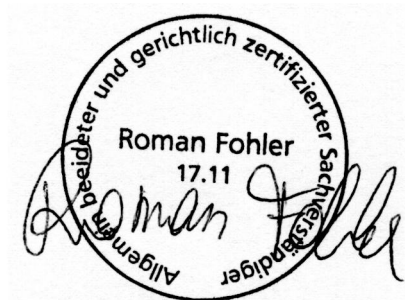

Der Sachverständige
Roman Fohler
2231 Strasshof an der Nordbahn, Dr. Semmelweis Gasse 11

07.01.2026 10:33:08

Fahrzeug




07.01.2026 10:33:14

Fahrzeug



07.01.2026 10:33:22

Fahrzeug

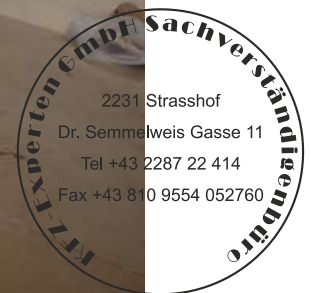

07.01.2026 10:33:28

Fahrzeug



07.01.2026 10:33:38

Fahrzeug



07.01.2026 10:33:58

Fahrzeug




07.01.2026 10:35:44

Fahrzeug



07.01.2026 10:35:58

Fahrzeug

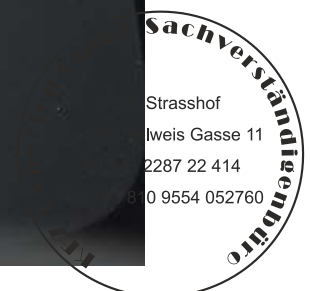


07.01.2026 10:36:36

Fahrzeug



07.01.2026 10:35:12

Fahrzeug

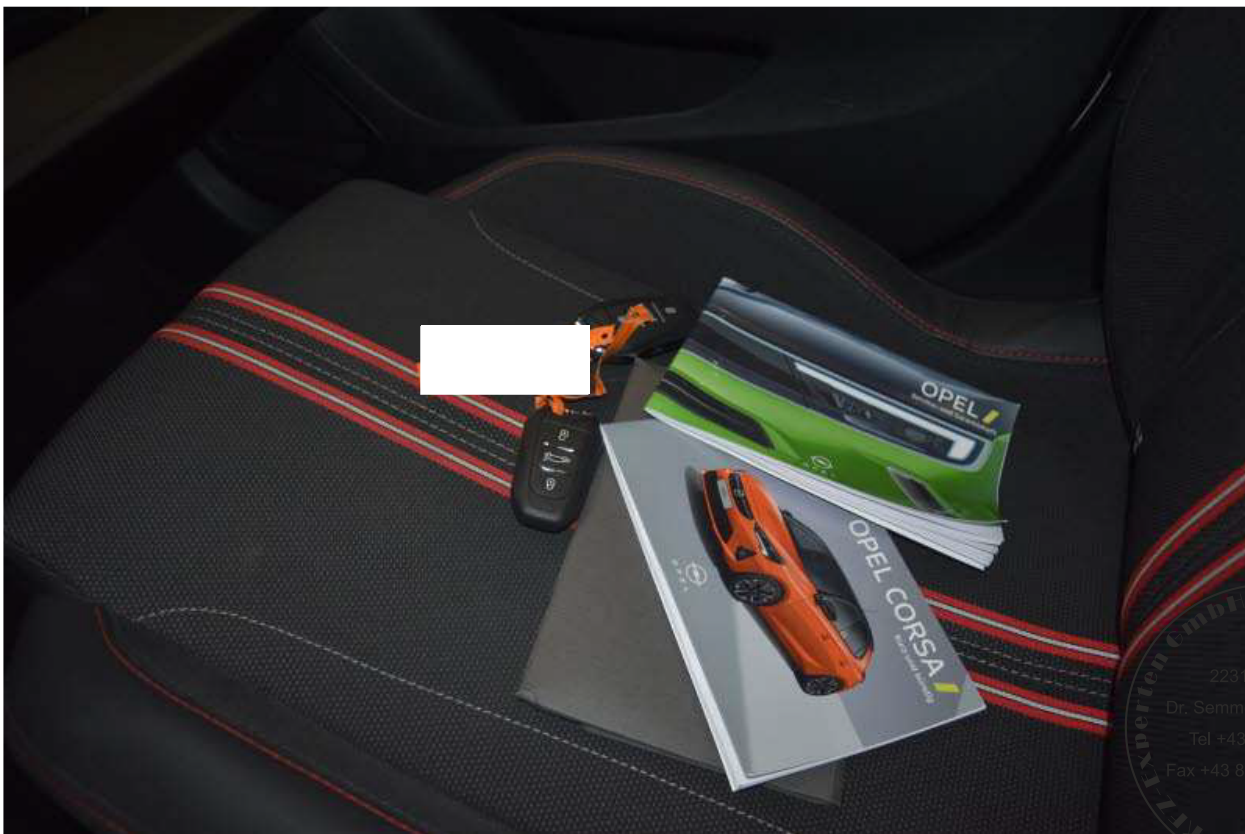

07.01.2026 10:35:22

Fahrzeug



07.01.2026 10:34:12

Fahrzeug



11.01.2026 13:19:14

Fahrzeug



11.01.2026 13:19:14

Fahrzeug



11.01.2026 13:19:15

Fahrzeug




07.01.2026 10:39:08

Fahrzeug



07.01.2026 10:39:20

Fahrzeug

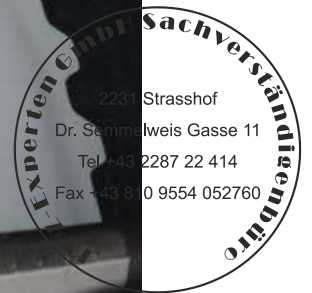

07.01.2026 10:43:36

Fahrzeug



07.01.2026 10:43:42

Fahrzeug



07.01.2026 10:48:44

Fahrzeug



07.01.2026 10:45:42

Dach



07.01.2026 10:45:50

Dach



07.01.2026 10:45:56

Dach



Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel. +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:46:00

Dach



Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel. +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:39:30

D-Säule rechts



07.01.2026 10:39:38

D-Säule rechts



07.01.2026 10:38:38

Innenraum



R & O KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:40:52

Innenraum



R & O KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:40:50

Innenraum



Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:41:02

Innenraum



Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:41:10

Innenraum



Sachverständigenbüro
Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
2287 22 414
0 9554 052760

07.01.2026 10:41:24


Innenraum



R & O KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:41:28

Innenraum

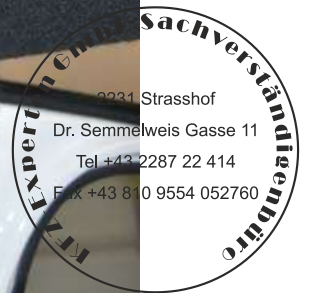

07.01.2026 10:41:54

Innenraum



07.01.2026 10:44:22

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:44:28

Nicht verrechenbar




07.01.2026 10:45:28

Nicht verrechenbar




07.01.2026 10:45:32

Nicht verrechenbar

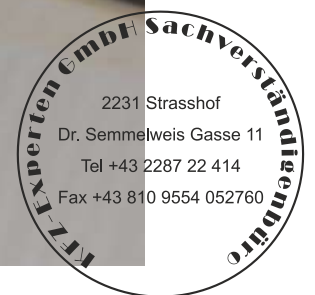

07.01.2026 10:47:12

Nicht verrechenbar

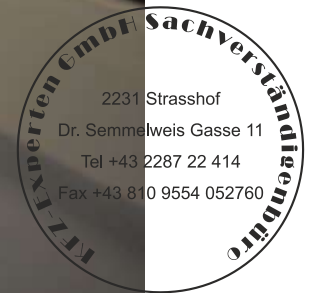

07.01.2026 10:47:24

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:47:34

Nicht verrechenbar



KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:47:40


Nicht verrechenbar



KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:48:04

Nicht verrechenbar

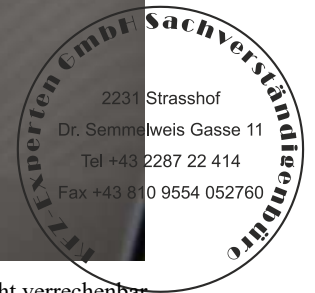

07.01.2026 10:34:02

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:34:26

Nicht verrechenbar



KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:38:10

Nicht verrechenbar



KFZ-Experten GmbH Sachverständigenbüro
2231 Strasshof
Dr. Semmelweis Gasse 11
Tel +43 2287 22 414
Fax +43 810 9554 052760

07.01.2026 10:38:18

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:38:30

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:38:34

Nicht verrechenbar



07.01.2026 10:39:44

Nicht verrechenbar

