

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	13.07.2026		
Referenznummern	0002061660		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPNS44780		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	06/2027
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.0 EcoBoost Mild-Hybrid Titanium	Laufleistung abgelesen	79.732 km
Erstzulassung	29.06.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 92 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 92V	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 92V	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R16 92H	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R16 92H	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R16 92H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R16 92H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.06.2025 bei km 58.134.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Scheinwerfer rechts beschädigt	Ja	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Nein	Restdeformation
Anmerkungen		

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
6 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Ford SYNC 3 mit Navigation	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay (8 Zoll)
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Teppich
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraßer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost)	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Modellpflege
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Power KeyFree-Startfunktion	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Heckleuchten LED	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Serienausstattung

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Ergonomiesitze vorn	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sonderlackierung Frost-Weiß	Winter-Paket
Frontscheibe heizbar	Sitzheizung vorn
Lenkrad heizbar	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19)	596,12 €	327,87 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)	871,92 €	871,92 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lenkrad Blende, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	156,49 €	86,07 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 27, Bild 28)	239,28 €	239,28 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 20, Bild 21)	120,00 €	120,00 €
Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	150,00 €	150,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.166,81 €
Minderwert	1.828,14 €
Händlereinkaufspreis	7.400,00 €
Händlerverkaufspreis	8.775,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

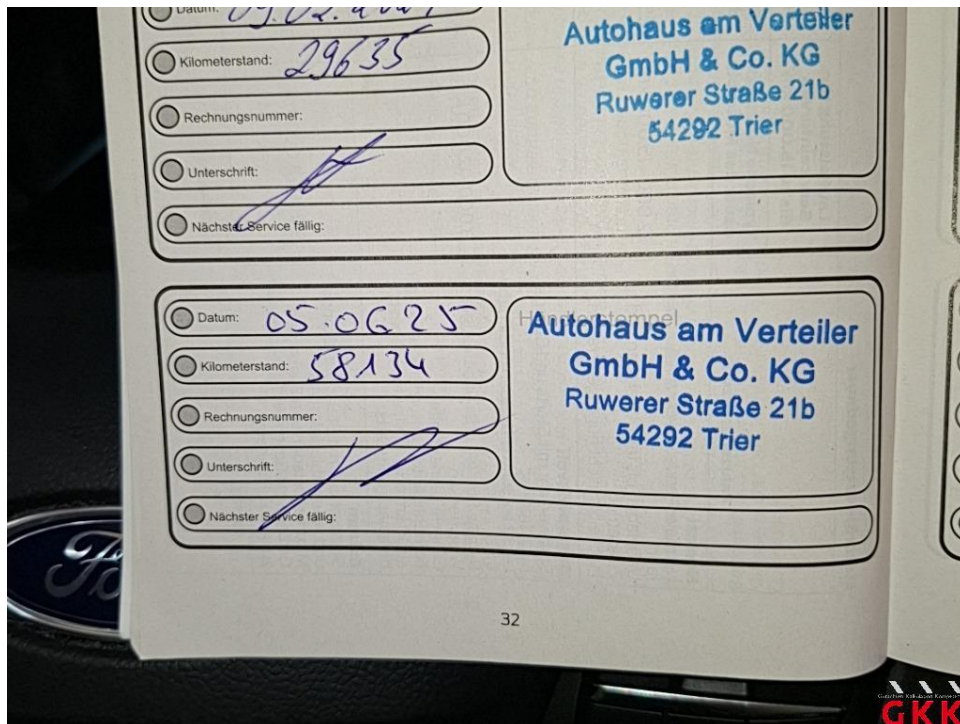


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Lenkrad, Blende, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Lenkrad, Blende, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Lenkrad, Blende, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage

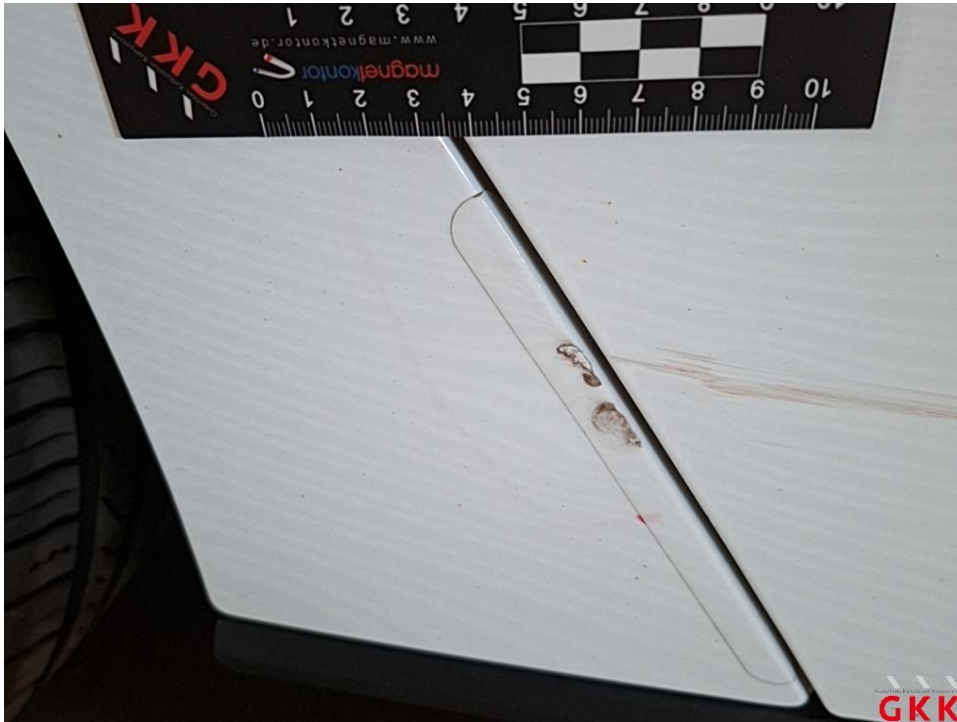


Bild 21 Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 22 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 24 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

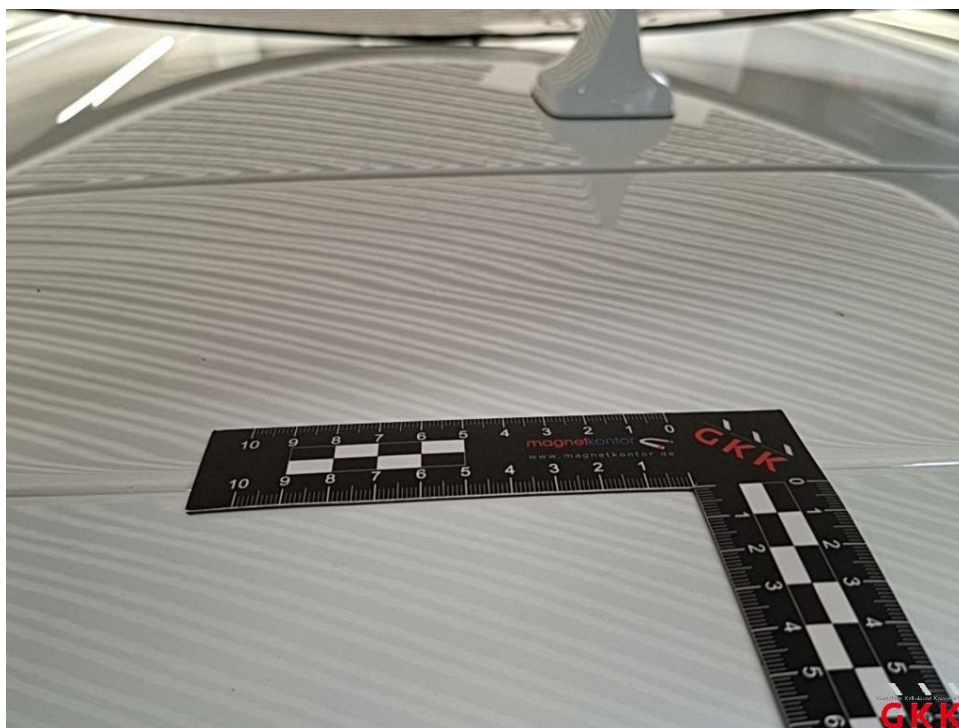


Bild 26 Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten