

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002363661
Besichtigt am:	28.04.2026 10:13
Berichts-Nr:	10512537
FIN:	VSSZZZ5FZN6514002

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	13.01.2022
Laufleistung:	84.641 km
Nachweis Kilometerstand:	Ausgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Datenträger für EU, integriert
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drei.-Automatikgurte vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Anhängevorrichtung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Luftzusatzheizung
Armaturentafel Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Embleme
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebsspannung 12 V	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontantrieb
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Brillen-Ablage/Halter	FULL LINK für Navigationssystem
Chrom-Paket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußhebelwerk
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Convenience-Paket	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Dachreling, schwarz	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nicht Heissland
Heckspoiler	Nichtraucherausführung
Hinterachse "Standard"	Normalsitze vorn
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Handbremshebelgriff
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Steckdose
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Überführungsausrüstung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus.Warnleuchten
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zusätzliche Bereifung
MPV	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent (Servolenkung)
Navigationssystem "+"	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelscheinwerfer	Preisnachlass-Paket
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Variante Grundausstattung
Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
Regionscode " ECE " für Radio	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten Standard
Reifendruckkontrolle	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken
2	Tür hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
7	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6514002

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

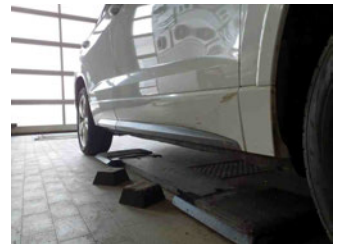

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

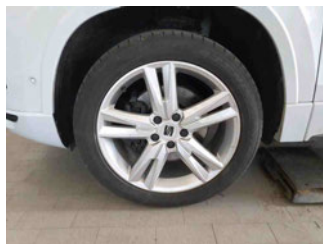


Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

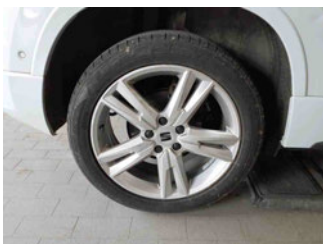

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

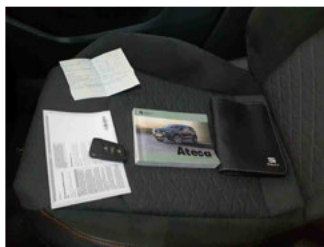


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

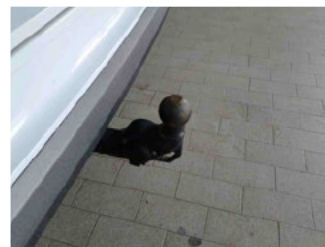

Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

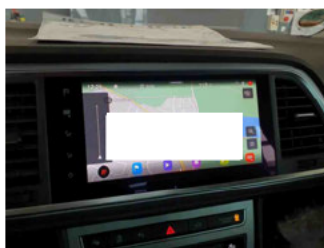

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken



2 - Tür hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Blende unten



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10512537
vom: 28.04.2026

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

7 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

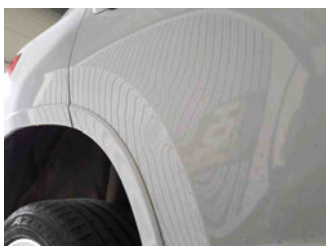

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

