

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0002052425

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. W0VECYHZ2MJ910566			
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Jade Weiss / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E 1.5 D Elegance	Laufleistung abgelesen	85.820 km
Erstzulassung	25.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm /
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92H	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92H	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92H	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst am bei km --.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊖	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem Multimedia
6 Lautsprecher	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Bordcomputer
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (3,5 Zoll)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
Feststellbremse elektrisch	Getriebe 6-Gang
Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischanlage und Heckscheibenheizung	Info-Display (Farbdisplay, 10 Zoll)
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPf	Radstand 2785 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schiebetür links mit Fenster elektr. betätigt	Schiebetür rechts mit Fenster elektr. betätigt
Seitenairbag vorn	Sicht-Paket
Nebelscheinwerfer	Abbiegeliicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzlehne vorn rechts klappbar
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Außenspiegel schwarz hochglänzend
Parkpilotsystem vorn und hinten	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Seitenschutzleisten Wagenfarbe	Sitzheizung vorn

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	1321,19 €	798,44 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	371,09 €	204,10 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	29,39 €	16,16 €
Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 34)	29,39 €	16,16 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	160,00 €	160,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, beschädigt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20)	100,00 €	100,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 23)	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 26)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 24, Bild 25)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 29, Bild 30)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stift Rampe rechts, fehlt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	39,40 €	39,40 €
Blende Rampe mitte, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	35,95 €	19,77 €
Leiste Rampe rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	77,71 €	42,74 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.222,02 €
Minderwert	2.454,67 €
Händlereinkaufspreis	7.350,00 €
Händlerverkaufspreis	8.700,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Leiste Rampe rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 14 Leiste Rampe rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

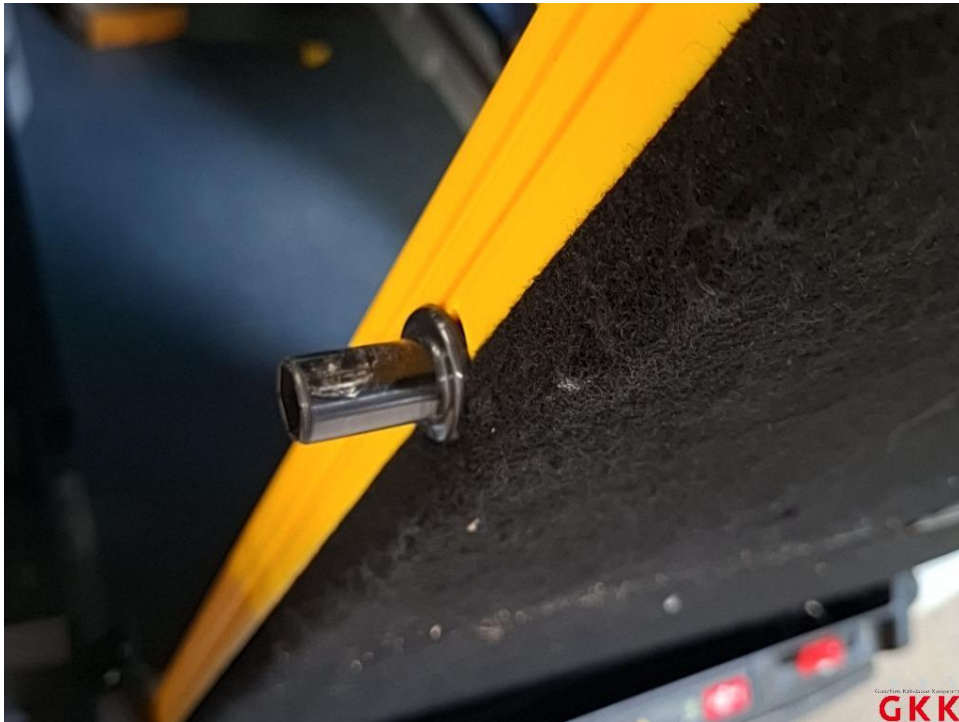


Bild 15 Stift Rampe rechts, fehlt, ersetzen



Bild 16 Stift Rampe rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Blende Rampe mitte, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Blende Rampe mitte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 20 Laderaum, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

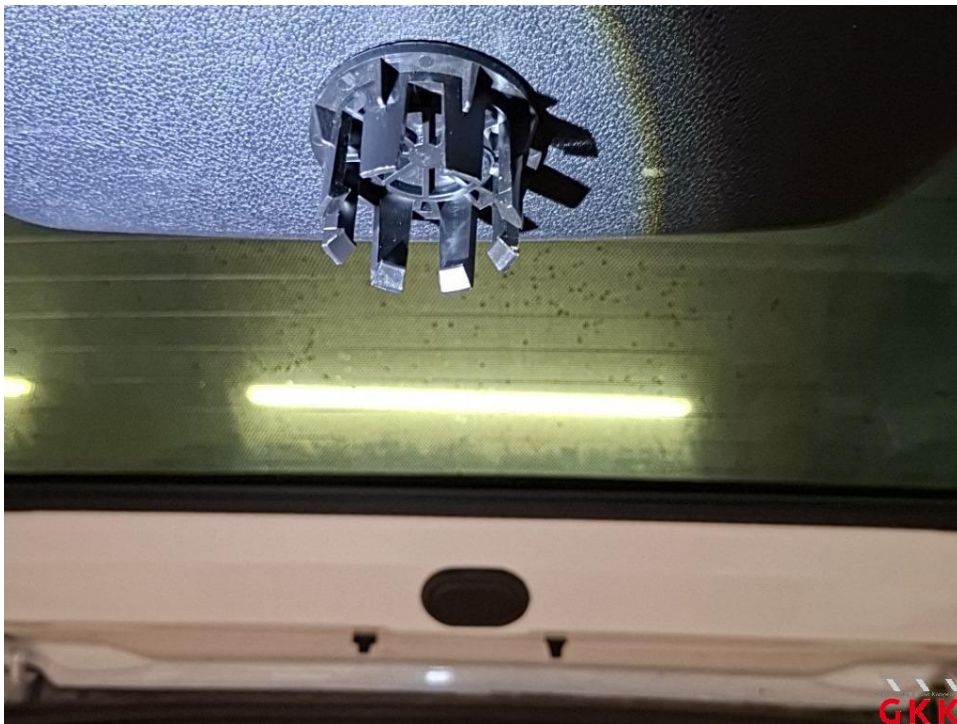


Bild 22 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 24 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

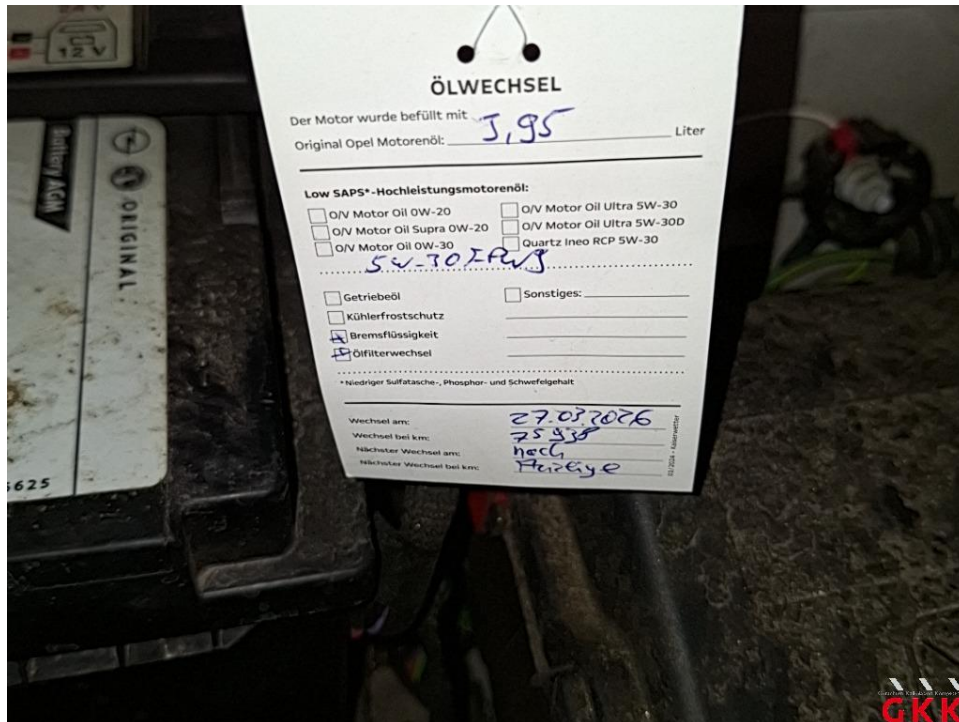


Bild 25 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 26 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 27 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 30 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen