

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002340605
Besichtigt am: 02.03.2026 14:36
Berichts-Nr: 10145606
FIN: VSSZZZKL9SR061000



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASF
Erstzulassungsdatum:	09.05.2025
Laufleistung:	25.517 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.398 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.799 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.070 kg
Radstand:	2.682 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket: Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend

"Safe & Driving"-Paket XL (für 12,9"-Navigationssystem)

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)

12,9"-Navigationssystem Plus

17"-Ganzjahresreifen auf 17"-Felgen "Dynamic"

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alarm

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Kabellose Ladestation 15 W + Bluetooth + GSM-Verstärker

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen für Konsole

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Exklusive Sportausstattung FR

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 225/45 R17 94V

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Hybrid-Antrieb MHEV "eTSI"

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne connect Paket 1
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) und Außenantennenanbindung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kompensor Ausf. 1	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
Lautsprecher, vorn und hinten	ohne Kennzeichenträger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Matrix LED	Ohne Sonderspezifikationen
Matrix-Beam	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit UNECE CS&SU	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem (Baseline)	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3 MP) Ausf.2
Netztrennwand	Pannenset
Netztrennwand	Parklenkassistent
Nicht Heissland	Preisnachlass-Paket
Nicht raucherausführung	Privater Notruf
Normalsitze vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

Reifendruckkontrolle	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A	Wired & Wireless App-Connect
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zierleisten Standard
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit SAFELOCK	
Schriftzugsatz in Grundaufführung	
SEAT Connect Plus - 3 Jahre	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Tür und Seitenverkleidung Teilleder	
Typprüfand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	
Variant/Avant LEON Sportstourer	
Variante Grundausrüstung	
Vorbereitung Alcohol Interlock	
Vorbereitung für Anhängervorrichtung	
Vorbereitung für Anhängervorrichtung	
Wartungsintervallverlängerung	
Werksinterne Steuerung Selbstabholer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 V	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 V	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 V	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Windschutzscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
8	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
9	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
10	Schalthebel	Beschädigt	Smart Repair
11	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Smart Repair
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
16	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Trennnetz	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL9SR061000

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

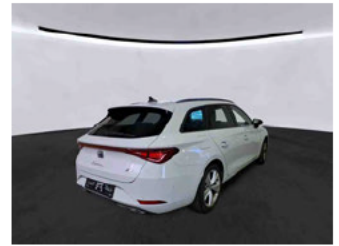

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

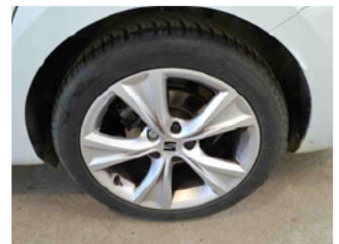

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

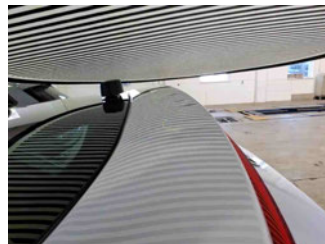

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Windschutzscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung

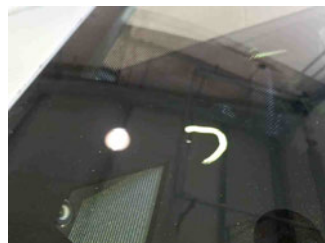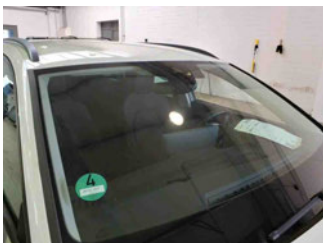

5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026


6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

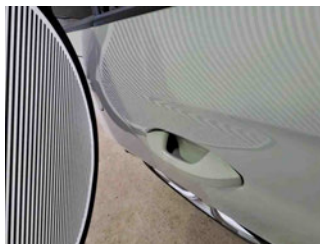

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



8 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen

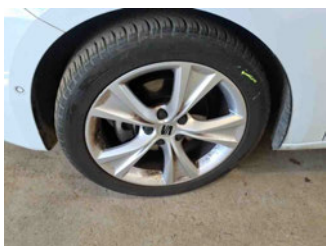

9 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



10 - Schalthebel - Beschädigt - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026


11 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Smart Repair




12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





13 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

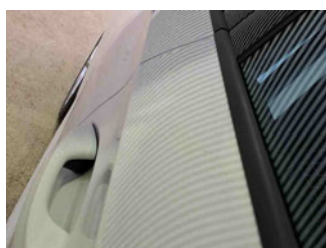

14 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

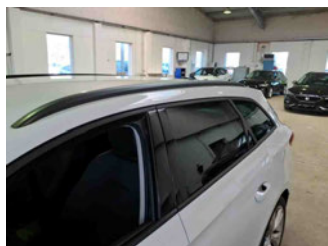

15 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

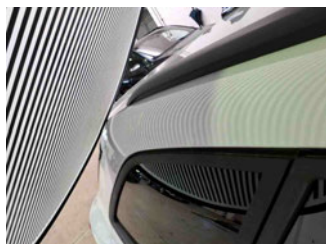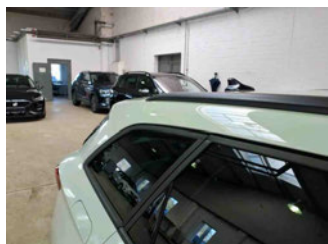



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10145606
vom: 02.03.2026

16 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Trennnetz - Fehlt - Ersetzen

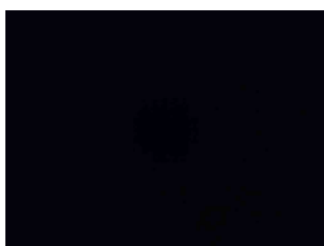

2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

