

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002366177
Besichtigt am: 07.04.2026 09:34
Berichts-Nr: 10395009
FIN: WVGZZZCSZNY023257



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQN
Erstzulassungsdatum:	13.04.2022
Laufleistung:	46.170 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Pale Grey/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"

2 Leseleuchten vorn

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Funchal" 7 J x 18 in Adamantiumsilber lackiert

4 Türen

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr zweiflutig

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulis in Chrom

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-

Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Funchal 7 J x 18 in Adamantiumsilber, Reifen 215/45 R 18

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung dynamisch
Licht-und-Sicht-Paket
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
Modul Boden hinten Ausführung 3
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Individualeinbau
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/45 R 18
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Roof Pack
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste, Stoßfänger hinten mit Chromleiste
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
3	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Deformiert	Ersetzen
4	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
8	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
10	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY023257

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

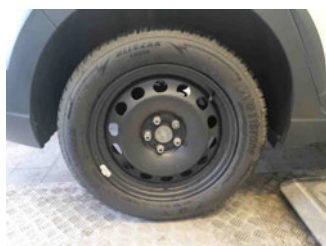


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

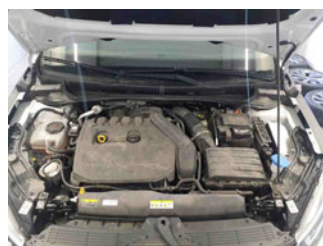

Fahrzeug - Motorraum offen

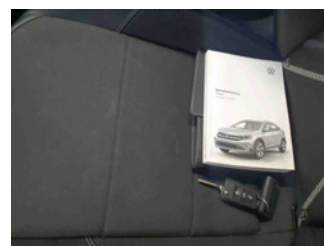

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026




Innenraum - Kofferraum

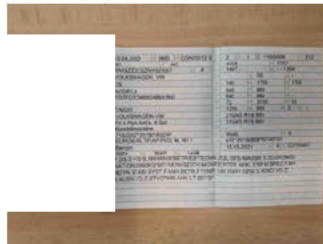

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

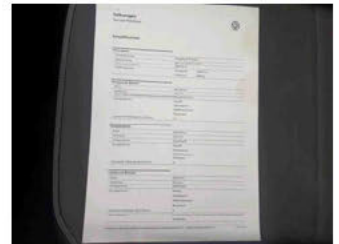

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

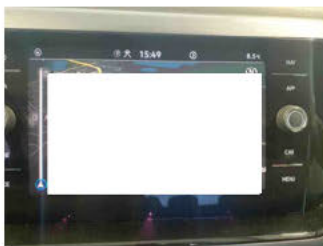

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



3 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Deformiert - Ersetzen

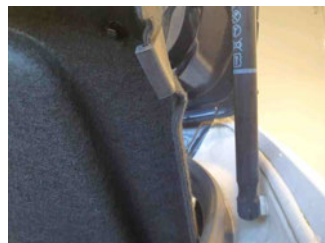

4 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

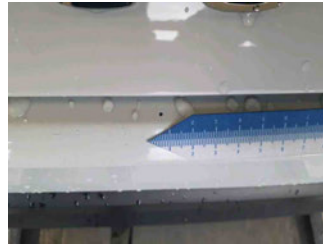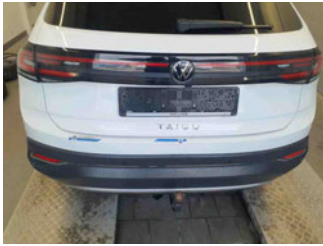

6 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


Kommentar

Tiergeruch

7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair





8 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

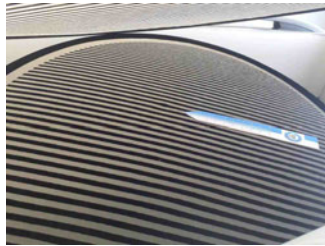

9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



10 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

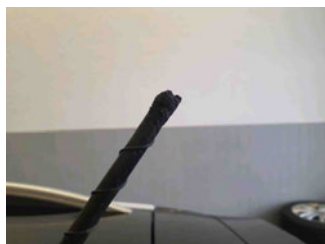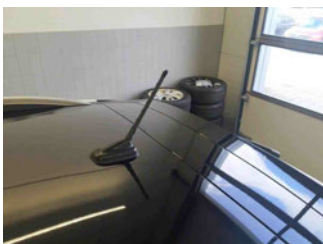




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10395009
vom: 09.04.2026

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

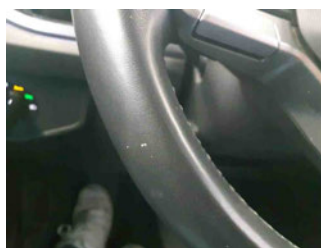

2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

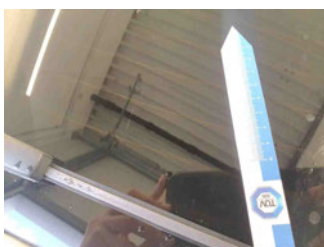

3 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

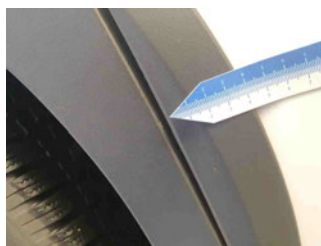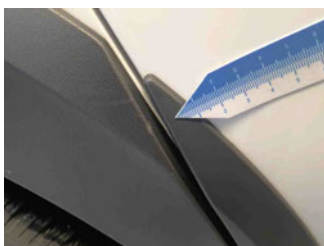

4 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

