

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 7: ww, 1452 - 1580;
zu Nr. 16.2: Achse 2 +40 bei Anh.betr.;
zu Nr. 35:
195/65 R15 91V auf 6.0JX15 ET37;
205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
zu Nr. 48: Fzg. mit Partikelfilter ausgerüstet;
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0038WXT4
Haendler Code DE1632

Motorkennzeichnung N119312X
Motorseriennummer L9GX0526
KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (gewicht.)	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite:	-	km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e4 17			
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Benzin / Diesel	1.9	g/km	g/km
Gas	-	g/km	g/km
Andere (siehe 26.)			
3.2.2. Einsparungen durch WLTP			
Benzin / Diesel	-	g/km	g/km
Gas	-	g/km	g/km
Andere (siehe 26.)			
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WUTP-Werte	[g/km]	[l/100km]	
Niedrig	164	7.2	
Mittel	121	5.3	
Hoch	106	4.7	
Höchstwert	126	5.5	
Kombiniert	124	5.5	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
Gas			
CO2-Emissionen	[g/km]	Kraftstoffverbrauch	
WUTP-Werte		[l/100km]	
Niedrig	-	-	
Mittel	-	-	
Hoch	-	-	
Höchstwert	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECAC)	-	Wh/km	
Höchstwert	-	km	
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km	

In der Bundesrepublik Deutschland auf das amtliche Kennzeichen DA EN 235 zugelassen.

18.01.2021

Der Überprüfer unterschreibt und
Dr. W. Beckert, 373 Markt, Darmstadt
Hauptamtliche Sachverständige
061689
1974-01-01

Schwarz

INNSCHAFSTESTRO
061689
DARMSTADT



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VB88ER7L8037609



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

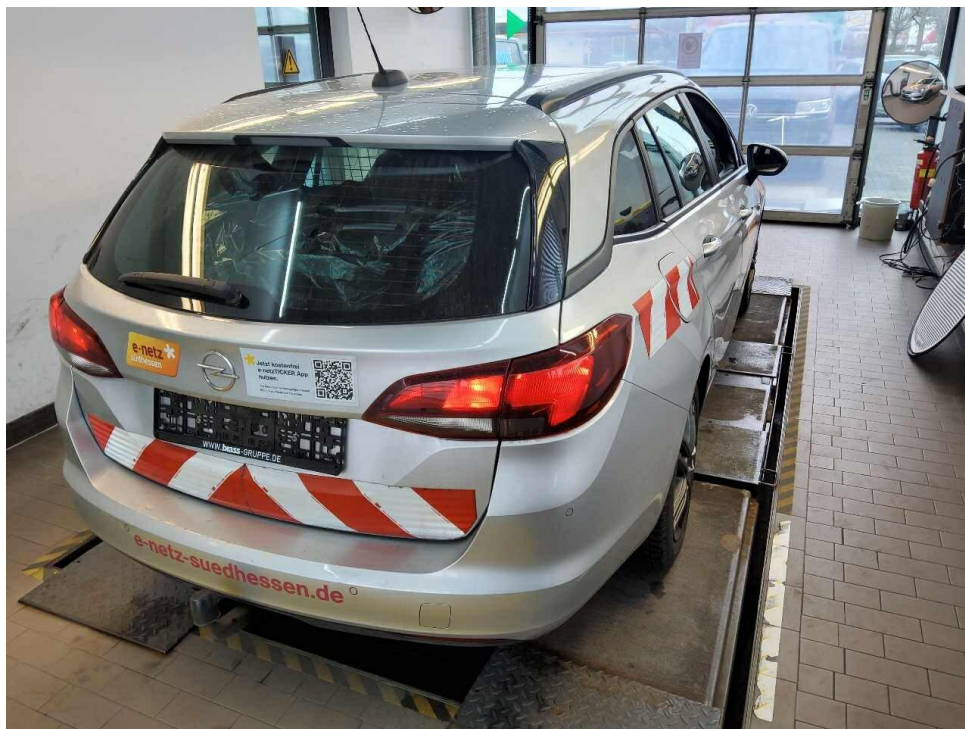


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

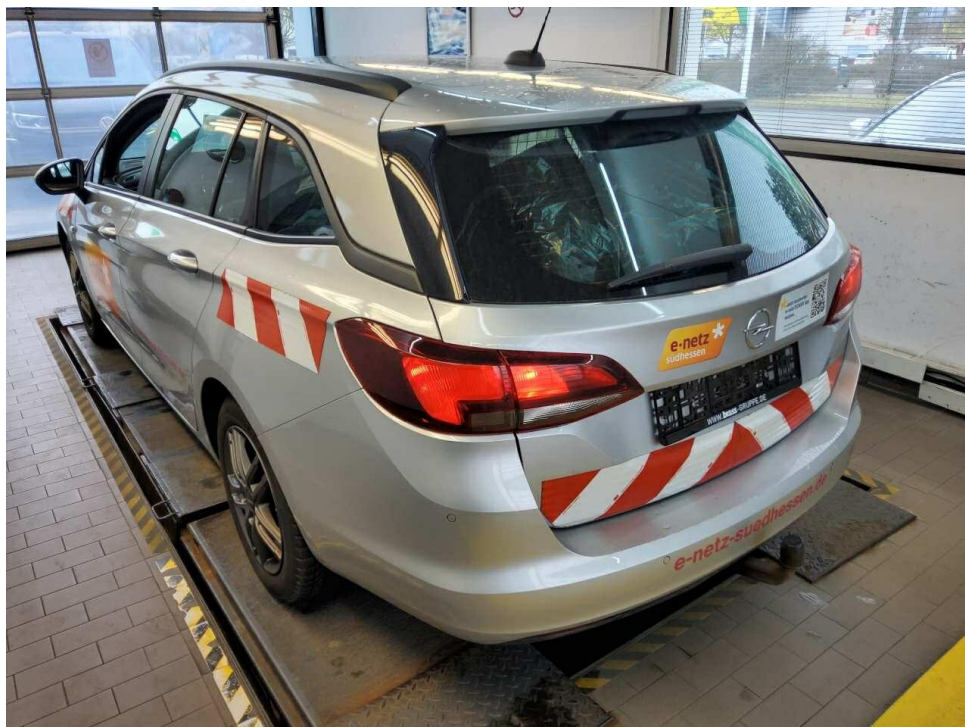


Bild 4 : Diagonal hinten links

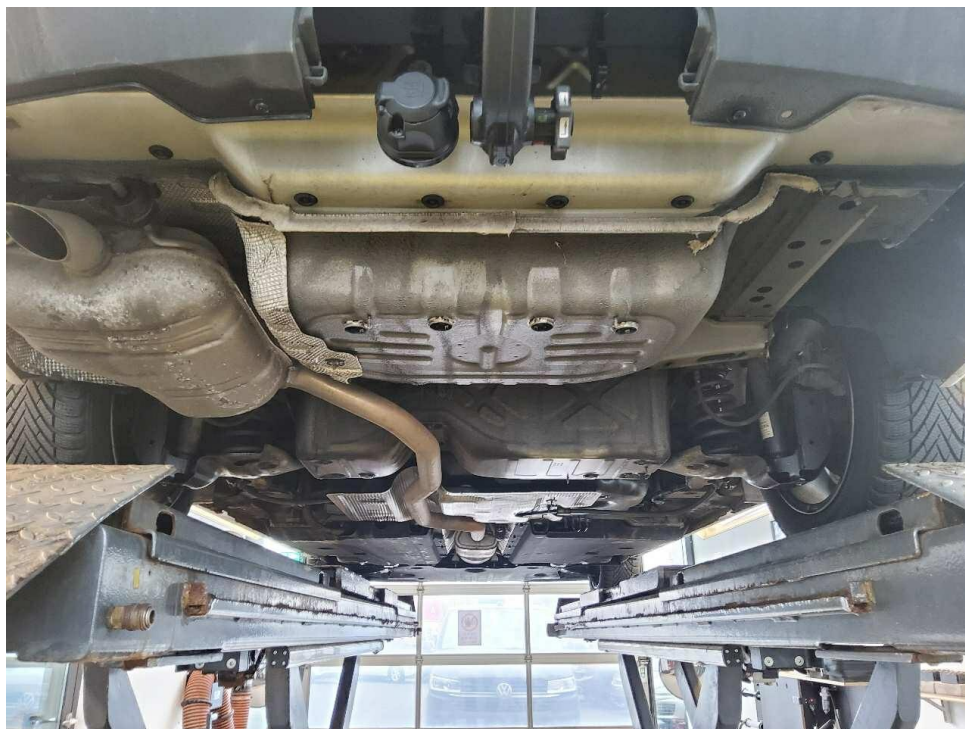


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	B	18.01.2021	1844	AKV000375	L	2	1	81/4500	T	200
	J	M1	4	AC	18	4702-4702	19	1809-1809		
014	E	WOVED8ER7L8037609	3	2	20	1510-1510	6	1355-1355		
Publik	01	OPEL			12	-	13	75	Q	-
nd		B-K			V.7	124	F.1	1870	F.2	1870
in, Parte /	02	DA026DD12			7.1	900	7.2	980	7.3	-
el /		BD2BATKH315			8.1	900	8.2	980	8.3	-
nd. Beschrän		-			0.1	71	0.2	3375	0.3	66
ation. Parte /	03	ASTRA SPORTS TOURER			0.1	1100	0.2	660	5.1	5
as Adressa	2	Opel Automobile			75.1	205/55 R16 91V A				
ag / Gürtel	5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			75.2	205/55 R16 91V A				
agistracy		Kombilimousine			75.3	-				
alare Parte /	V.9	715/2007*2018/1832AM			R	Grau		11	7	
Del /	14	EURO6;WLTE;AM;PI/CI; M, N1			K	e4*2007/46*0996*21				
Teil I	P.3	Benzin			6	12.02.2020	17	K6	FU017069	
	10	0001	36AM	1199	21	-				
	22	7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*O.1:1200 BIS 8% STEIG.*TECHN.								
		ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3000 KG BIS 8% STEIG. S.1:								
		MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*EZ BIS 31.12.2021 ZULASSIG. A								
		USN. (\$ 8 ABS. 2 EG-FGV) D. KBA VOM 07.01.2021***								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

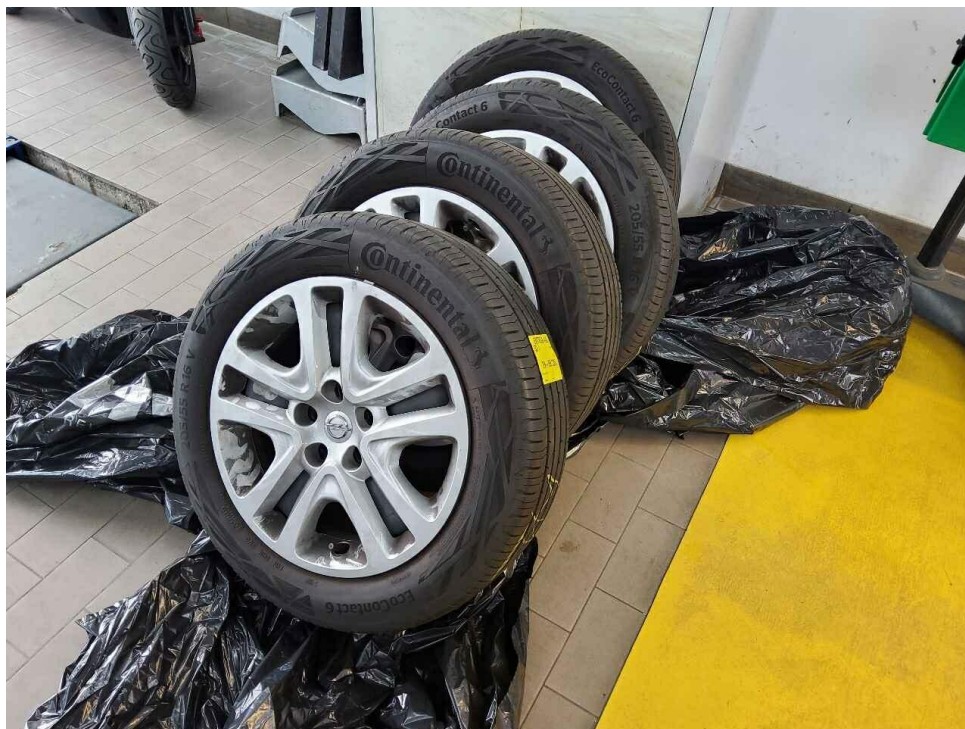


Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung

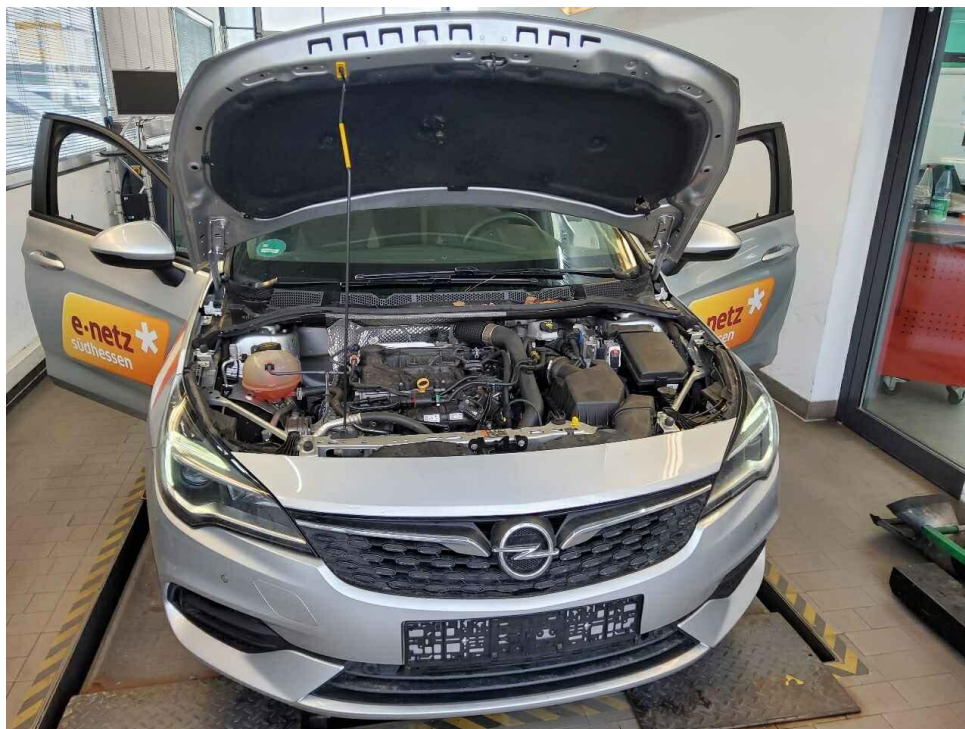


Bild 15 : Motorraum

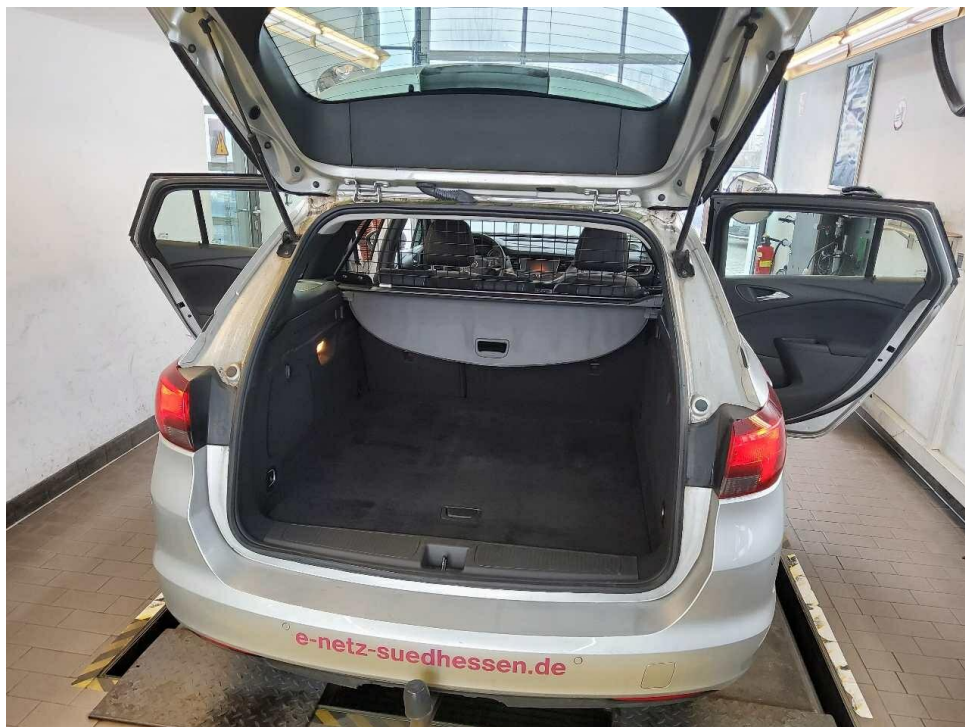


Bild 16 : Kofferraum



Bild 17 : Fahrzeug: Beschriftung entfernen.

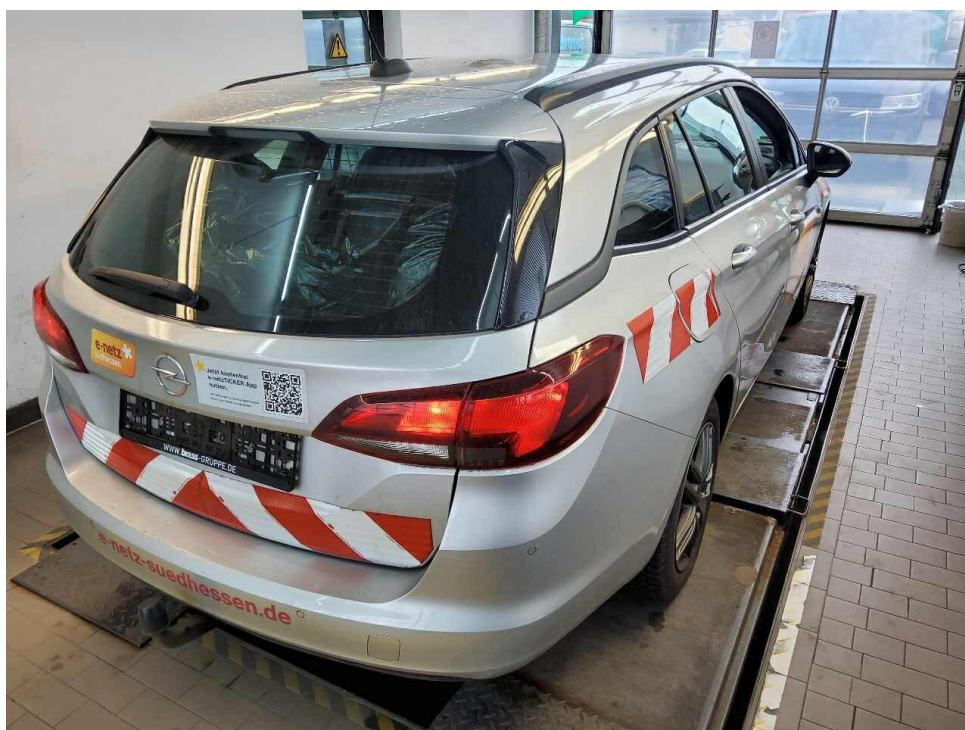


Bild 18 : Fahrzeug: Beschriftung entfernen.



Bild 19 : Motorhaube: Dämm/Schallschutz beschädigt (Nager).



Bild 20 : Motorhaube: Dämm/Schallschutz beschädigt (Nager).



Bild 21 : Motorhaube: Dämm/Schallschutz beschädigt (Nager).



Bild 22 : Motorhaube: Dämm/Schallschutz beschädigt (Nager).



Bild 23 : Motorraum: Dämm/Schallschutz beschädigt (Stirnwand/ Wasserkasten) Nager.

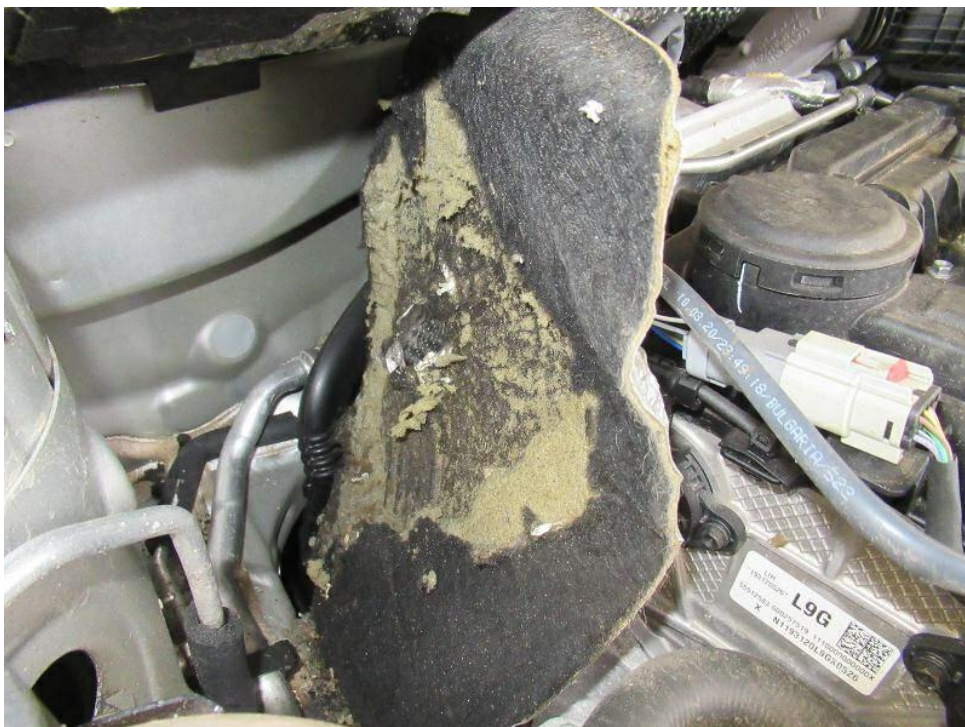


Bild 24 : Motorraum: Dämm/Schallschutz beschädigt (Stirnwand/ Wasserkasten) Nager.

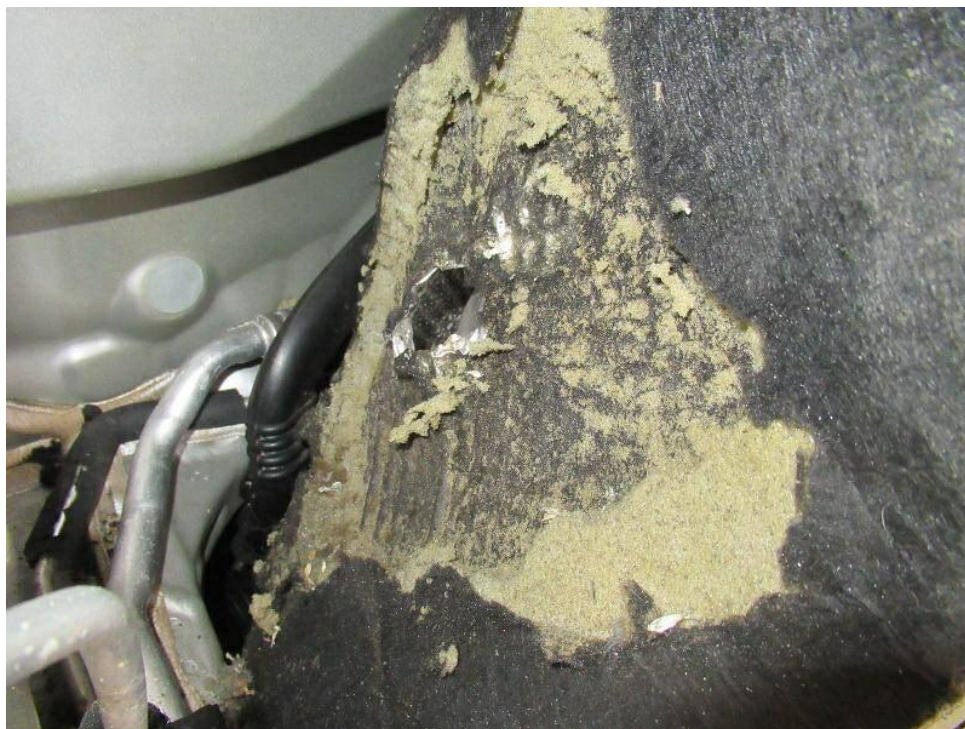


Bild 25 : Motorraum: Dämm/Schallschutz beschädigt (Stirnwand/ Wasserkasten) Nager.

Zwischeninspektion Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum 10.03.24 km 26315	Datum 10.03.24 km 72132	Datum 11.02.26 km 45497
Motoröl	Motoröl	Motoröl
Qualität:	Qualität:	Qualität:
Viskosität: 5 W-30	Viskosität: 5 W-30	Viskosität: 5 W-30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25°C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25°C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25°C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Lichtkerzen	☐ Lichtkerzen	☐ Lichtkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz

Autorisierte Servicepartner
 Stellantis Germany GmbH
 gemäß Servicevereinbarung mit der Stellantis Germany GmbH

Bild 26 : Wartungsnachweis



Bild 27 : Fahrgestellnummer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

#

Fahrzeug stark verschmutzt.

#

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.01.2021	Letzte Zulassung	18.01.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Astra 1.2 Turbo Start/Stop Sports Tourer Edition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	6
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8ER7L8037609	HSN / TSN	1844 / AKV
Schlüssel-Nr.	10012355	Km-Stand abgelesen	47303
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Aktivierung des Warnblinkers, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, oberhalb in Schwarz, Dachreling schwarz, Dekorleisten Antelao Sand/Polar Silber, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbelichtung, vorn und hinten, Instrumente, Schwarz, mit Hochglanzchromringen, 3,5"-Fahrerinfodisplay, Klimaanlage, Kofferraumbelichtung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Laderaumabdeckung, Leichtmetallräder 7 J x 16 im "5-Doppelspeichen"-Design, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Licht-Ausstattung, Mittelarmlehne verschiebbar, vorn, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pedalerie: Auskuppelnde Sicherheitspedale, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"- Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traction Control (TC) Plus, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VQ9=AQ Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar
0

Lackierung: Metallic

UD5=WYParkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten

1

SR1=WA Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz

F

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 15.01.2026 bei Kilometerstand 45.497

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum: Dämm/Schallschutz
beschädigt (Stirnwand / Wasserkasten /
Motorhaube) Nager., instandsetzen
2. Fahrzeug: Beschriftung entfernen., reinigen
(Bild 17, 18)