

Haftpflichtschaden - Gutachten

Gutachten-Nr.

Schadentag

Anspruchsteller

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom : 01.07.2026

Besichtigungsdatum : 02.07.2026

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Zusammenfassung:

Beurteilung

Reparaturschaden

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	8.687,54
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	1.650,63
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	10.338,17
Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	EUR	24.789,92
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	EUR	29.500,00
Wiederbeschaffungswert		regelbesteuert
Restwert ohne MwSt.	EUR	15.223,53
Restwert mit MwSt.	EUR	18.116,00
Wertminderung	EUR	500,00
Reparaturdauer in Arbeitstagen		3
Wiederbeschaffungsdauer in Kalendertagen		14
Nutzungsausfall-Gruppe		G
Nutzungsausfall pro Tag	EUR	59,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Kombilimousine, 5-türig
Fabrikat	:	SKODA
Typ / Untertyp	:	Scala / 1.5 TSI DSG Monte Carlo
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	TMBEK6NW8T3090159
KBA-Nummer	:	8004AVK
Hubraum / Leistung	:	1498 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	EURO6
Plätze	:	5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	:	1269 kg / 1700 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4362 mm / 1793 mm / 1488 mm
Reifendimension	:	205/50 R17 93W
Reifenfabrikat	:	Maxxis
		←
Profiltiefe in (mm)	:	7.0 7.0 7.0 7.0
Anzahl der Achsen	:	2
Erstzulassung	:	19.02.2026
Letzte Zulassung	:	19.02.2026
Nächste HU	:	02.2027
Laufleistung abgelesen	:	10550 km
Laufleistung geschätzt	:	10550 km
Farbe	:	Grau
Lackart	:	Uni (2 Schicht)
Allgemeinzustand	:	gut
Besichtigungszustand	:	unzerlegt, unrepariert, verkehrssicher bez. auf d. Schadenb., fahrbereit
Serienausstattung	:	siehe Kalkulation
Sonderausstattung	:	siehe Kalkulation
Vorschäden	:	Keine festgestellt.
Altschäden	:	Keine festgestellt.

Auftragserteilung

Dankend bestätigen wir den erteilten Auftrag zur Besichtigung des in dieser Expertise näher beschriebenen Fahrzeuges.

Gemäß dem uns erteilten Auftrag soll ein Haftpflichtschaden-Gutachten erstellt werden.

Schadenhergang

Über den Schadenhergang sind wir nicht informiert. Nach Angaben des Auftraggebers resultieren die Beschädigungen aus einem Schadenereignis. Der festgestellte Schadenumfang kann der beiliegenden Kalkulation entnommen werden.

Besichtigung

Das hier in Rede stehende Fahrzeug wurde durch Herrn Fabian Flemming besichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen reichten zur Schadenfeststellung aus. Nach Art und Lage der Schäden war eine Begutachtung ohne Hebebühne oder sonstige technische Einrichtungen möglich.

Fahrzeugzustand

Aufgrund der Beschädigungen ist das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug unrepariert und unzerlegt.

Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrfähigen Zustand.

Aufgrund wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist von einer Notreparatur abzusehen.

Fahrzeugidentifikation

Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte keine Zulassungsbescheinigung (Teil 1 oder 2) eingesehen werden. Die technischen Daten wurden, soweit nicht am Fahrzeug festgestellt, durch den Auftraggeber/Fahrzeughalter angegebenen oder den Werkstattunterlagen der Reparaturwerkstatt entnommen.

Schadenbeschreibung / Reparaturweg

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde uns das Fahrzeug *mit einem Anstoß gegen das Fahrzeugheck* vorgestellt:

<i>Heckscheibe gebrochen und gesplittert</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Heckdeckel deformiert</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Griff Heckdeckel verformt</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Stoßfängerverkleidung hinten kratzbeschädigt</i>	<i>/ instandsetzen</i>
<i>Verkleidung Heckdeckel kratzbeschädigt</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Rückleuchte hinten links verformt</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Rückleuchte hinten rechts gebrochen</i>	<i>/ ersetzen</i>
<i>Schloß Heckdeckel verformt</i>	<i>/ ersetzen</i>

Weitere Details ergeben sich aus der nach System Audatex angefertigten Reparaturkostenkalkulation. Die in der Reparaturkostenkalkulation ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) und die eventuell anfallenden Verbundarbeiten für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Fahrzeugherstellangaben bzw. wurden gegebenenfalls durch den Sachverständigen vorgegeben. Die Arbeitswerte (AW) Ausbeul-, Richt- und andere Wiederherstellungsaufwendungen wurden anhand des festgestellten erforderlichen Aufwand vom Sachverständigen vorgegeben. Die Kalkulation enthält die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren Schäden und die technisch aus dem Schadenbild zu folgenden Beschädigungen. Der diesem Gutachten zugrunde liegende Reparaturweg stellt eine sach- und fachgerechte Reparatur unter vertretbaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen dar.

Änderungen der Ersatzteilnummern durch den Hersteller sind nicht auszuschließen. Vor einer eventuellen Ersatzteilbestellung sind die notwendigen Ersatzteilnummern abzugleichen.

Beilackierung

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich. Auch in Anbetracht des Farbtones sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein evtl. Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Hinweis zu (etwaigen) Reparaturrisiken

Im Falle einer Schadenausweitung ist der Unterzeichner umgehend zu benachrichtigen. Zusätzlich zu erneuernde Fahrzeugteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren. Im Falle einer Schadenausweitung erfolgt ein Nachtrag zum Gutachten.

Anmerkung zu den Instandsetzungskosten

Die Stundenverrechnungssätze und die bei einer Reparatur anfallenden Nebenkosten wurden anhand der Angaben einer markengebundenen Fachwerkstatt am Firmensitz des Anspruchstellers in das Gutachten übernommen.

Folgende markengebundene Fachwerkstatt wurde für die Ermittlung herangezogen:

Die Reparaturfirma verfügt über keine eigene Lackiererei. Die für den Transport zur Lackiererei anfallenden Kosten sind in der Kalkulation enthalten. Zudem berechnet die Reparaturfirma den auf der letzten Seite der Kalkulation angegebenen Ersatzteilpreisaufschlag.

Reparaturdauer

Im Falle einer Instandsetzung sind die auf Seite 1 des Gutachtens angegebenen Arbeitstage angemessen. Eventuelle Verzögerungen bei Reparaturbeginn und Reparaturablauf oder Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung sind darin nicht berücksichtigt. Außerdem sind durch Fremdleistungen hervorgerufene Verzögerungen nicht einkalkuliert. Unterbrechungen durch Feiertage sind ebenfalls nicht berücksichtigt.

Nutzungsausfall

Aufgrund der notwendigen Reparatur und der daraus ausgeschlossenen Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeuges, entsteht für diese Zeit ein Nutzungsausfall. Die Nutzungsausfallgruppe sowie Nutzungsausfallhöhe sind auf Seite 1 des Gutachtens ausgewiesen.

Wiederbeschaffungsdauer

Für die Dauer der Wiederbeschaffung eines vergleichbaren Fahrzeuges unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage ist der auf Seite 1 angegebene Zeitraum in Kalendertagen in Ansatz zu bringen.

Wertminderung

Am Fahrzeug ist eine merkantile Wertminderung eingetreten. Diese beträgt den auf Seite 1 angegebenen Betrag. Bei der Bemessung der merkantilen Wertminderung wurden die wesentlich beeinflussenden Faktoren wie Fahrzeugalter, Laufleistung, Zustand, Marktlage, Schadenumfang, eingeschlagener Reparaturweg sowie die übrigen wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt. Die regionale Marktsituation dieses Fahrzeuges, seine Besonderheiten, sowie die aktuelle Rechtsprechung und die bekannten Berechnungsmethoden wurden beachtet. Der vorgenannte Betrag ist der Betrag, der unmittelbar nach einer ordnungsgemäßen Instandsetzung des Fahrzeuges bei Veräußerung als Minderwert gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeuges durchschnittlich zu erwarten ist. Der merkantile Minderwert unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Er wurde anhand des Netto-Verkaufspreises ermittelt.

Wertverbesserung

Nach Durchführung einer ordnungsgemäßen Reparatur wird keine Wertverbesserung des Gesamtfahrzeuges eintreten. Abzüge zum Vorteilsausgleich sind somit nicht in Ansatz zu bringen.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert vor Schadeneintritt, bezogen auf den Schadentag, beträgt für die Beschaffung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeuges, in gleichem Nutzungsgrad, bei einem seriösen Händler für Kraftfahrzeuge den auf Seite 1 angegebenen Betrag. Der Wert berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, eventuell festgestellte Alt- und Vorschäden, die vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör. Die Fälligkeit der Hauptuntersuchung, sowie die übrigen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage, sind in die Wertermittlung eingeflossen. Der Wiederbeschaffungswert wurde ermittelt unter der Maßgabe der Beschaffung eines adäquaten Ersatzfahrzeuges im seriösen Gebrauchtwagenhandel. Dabei wurden die im Handel dargestellten Bruttoverkaufspreise berücksichtigt. Fahrzeuges dieses Typs werden lt. Schwackeliste „Regel- und Differenzbesteuerung“ und eigener Marktbeobachtung im Gebrauchtwagenhandel überwiegend unter der Maßgabe „Regelbesteuert“ veräußert.

Die Regelbesteuerung (MwSt.) beträgt derzeit 19 %.

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

Die kalkulierten Reparaturkosten, einschließlich der im Gutachten ausgewiesenen Wertminderung, übersteigen den Wiederbeschaffungswert nicht. Es liegt ein **Reparaturschaden** vor.

Restwert

Das Restwertangebot für das beschädigte Fahrzeug wurde über die car.tv-Restwertbörse ermittelt. Die Angebotsliste ist dem Original-Gutachten beigelegt. Der eingesetzte Restwert entspricht dem abgegebenen Höchstgebot.

Informationen

Der Auftraggeber wurde am 03.07.2026 informiert, dass ein Reparaturschaden vorliegt.

Sachverständiger

Die Gutachtenerstellung erfolgte durch den Sachverständigen Herrn Fabian Flemming .

Der Verfasser versichert die neutrale und unabhängige Erstellung. Der Sachverständige.

Schlussbemerkung

Der Gutachtenversand erfolgte per elektronischer Datenübertragung. Das Dokument besteht aus 22 Seiten inklusive 19 Lichtbilder.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Claims Experts GmbH

ERSTE ZUL	19.02.2026	NAECH HU 02.2027	LAUFLEIST	10550
FZ-ZUST REP-DAUER	UNZERLEGT 3			
AUSFUEHR- VARIANTEN	ABLAGEKASTEN KOFFERR LADEBODEN EBEN FENSTERH H ELEKTR LEDERSCHALTKNAUF RUECKF-KAMERA TYP 2 GERAEUUSCHDAEMPUNG LICHT/COMING HOME SEITEN/HECKSCH ABGED AUDIOSYSTEM AMUNDSEN AMBIENTEBELEUCHTUNG LED-HECKLEUCHTEN SITZE V HEIZBAR ARMATURENBRETT CARB KINDERS-VERANK V/H SCHWELLERLEISTEN GURTWARNER AKTIVKOHLEFILTER SCHRIFTZUG HOCHGL SC 7-GANG DSG GESCHW-/DISTANZREG FELGE 6.5 J X 17 ALU SCHNITTST COMFORT SEITEN-/KOPFAIRBAG HECKSCHEIBE VERL	GEP-RAUMABD / NETZ GEPAECKNETZ KOMFORT-OEFF HECKKL ABD A-SPIEG LACKIERT KUEHLERG BLACK MAGIC KAEITEMITTEL R1234YF REGENSENSOR INNENSP AUTOM ABBL 8 LAUTSPRECHER NEBELSCHEINWERFER REGENSCHIRM ARMLEHNE V FUSSG-/RADFAHRERSCH 3 KOPFSTUETZEN H SYST "START & STOP" KOMBIINSTR DIGITAL SITZ V L HOEHENVERST SPORTPEDALE FRONT ASSIST 205/50 R17 93W BREMSSCHEIBEN H ONLINEDIENSTE PANORAMAGLASDACH	AB 05.2025 LICHTMASCHINE 140A KABELLOSES LADEGER TUEGRIFFE LACKIERT PARKLENKASSISTENT CLIMATRONIC KEYLESS ENTRY APP-CONNECT A-SPIEG EL/HZB/KLAPP MATRIX LED-SCHEINW TUEVERKL KUNSTLEDER DEKOREINLAGEN ROT NOTRUFSYSTEM E-CALL MITTELARMLEHNE H TRIEBWERKUNTERSCHUTZ VORRUESTUNG ANH-VORR SITZ V R HOEHENVERST 1498CCM 110KW FRONTKAMERA GANZZAHRESREIFEN BREMSE V 276X24 RADIO-EMPFANG DIGIT SCHWELLERBL SCHWARZ	
SERVICE- -OPTIONEN	SERVICE (QI6)			

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2585	8 X	SCHRAUBE	N 90974701	7.38
2586		NIETBOLZEN	N 91158501	2.37
2587	4	MUTTER	N 90959101	3.99
2761		DTG SENS PARKH H I L	5Q0919133 9B9	1.40
2762		DTG SENS PARKH H I R	5Q0919133 9B9	1.40
2763		DTG SENS PARKH H M L	5Q0919133 9B9	1.40
2764		DTG SENS PARKH H M R	5Q0919133 9B9	1.40
2765		DTG SENS PARKH H A L	5Q0919133 9B9	1.40
2766		DTG SENS PARKH H A R	5Q0919133 9B9	1.40
2931		HECKKLAPPE	657827023E	1266.90
2949		ANSCHLAGGUMMI H L	5E9827240	8.89
2950		ANSCHLAGGUMMI H R	5E9827240	8.89
		SYSTEM	AUDATEX	

Claims Experts GmbH

Gutachtennummer G202691478

Datum: 03.07.2026

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2951		PUFFER L HECKKLAPPE	5E9827499B	8.30
2952		PUFFER R HECKKLAPPE	5E9827499B	8.30
2955	2	SCHRAUBE O SCHARN L	WHT005609	4.13
2956	2	SCHRAUBE O SCHARN R	WHT005609	4.13
2957		MUTT SCHARN L HECKKL	N 90511505	2.13
2958		MUTT SCHARN R HECKKL	N 90511505	2.13
2975		SCHLOSS HECKKLAPPE	81A827506	86.89
2976		SCHLIESSPL HECKKL	8V0827507H	31.37
2977		VERSCHLUSSDECKEL	657827520	6.33
2979		SCHRAUBE L	WHT001236	1.91
2980		SCHRAUBE R	WHT001236	1.91
2985		TASTER HECKKLAPPE	566827566A	398.84
2987		MOT ZUZ-HILFE HECKKL	5TA827887C	130.92
2997		GASDR-DAEM L HECKKL	657827551A	61.44
2998		GASDR-DAEM R HECKKL	657827551A	61.44
3013		SCHRIFTZ HERSTELLER	657853687G 041	29.03
3019		SCHRIFTZUG MODELL	657853687E 041	29.03
3050	2	SCHRAUBE	N 10753801	1.75
3051	2	SCHRAUBE	N 91132901	2.46
3052	4	MUTTER	WHT002258	8.81
3053	2	KLEBESTREIFEN	654827972	1.03
3151		HECKSCHEIBE	657845049H NVB	555.96
3160		KLEBESATZ HECKSCH	D 004660M4	88.88
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 00940104	12.83
3163		AKTIVATOR HECKSCH	D 181802M1	13.67
3164		PRIMER HECKSCHEIBE	D 00920002	15.73
3165		SCHNEIDFADEN	357853999B	23.62
3167		APPLIKATOR	D 00950025	5.83
3168		APPLIKATOR	D 00950025	5.83
3221		HECKWISCHERMOTOR	5G0955711D	237.06
3225		HECKWISCHERARM	760955707	50.09
3227		HECKWISCHERBLATT	657955427	28.60
3283		SCHLUSSLEUCHTE I L	657945307B	250.92
3284		SCHLUSSLEUCHTE I R	657945308B	250.92
3287	2	MUTTER L	N 10017304	3.64
3288	2	MUTTER R	N 10017304	3.64
4907		VERKLEIDUNG U HECKKL	657867975B 9B9	83.39
4908		VERKLEIDUNG O HECKKL	657867605D 9B9	55.72
4914	2 X	SCHRAUBE	N 90974701	1.85
4915	2	MUTTER	WHT003183	2.63
4985		ABDECKUNG SCHLOSS H	657863459 9B9	32.10
9591		LEITUNGSSATZ HECKKL	657971147E	137.15

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =250.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =250.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =250.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
--------------------------	--	----	----	-----------------

SYSTEM AUDATEX

Claims Experts GmbH

Gutachtennummer G202691478

Datum: 03.07.2026

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =250.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =250.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =250.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	2	3	75.00
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	2	3	75.00
70 84 09 00)	DACHVERKLEIDUNG LOES-BEF	2	8	200.00
55 93 20 00	BEIDE GASDRUCKFEDERN H ERSETZEN	2	2	50.00
70 30 19 00	KOFFERRAUMABDECKUNG AUS-/EINBAUEN	2	2	50.00
63 69 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN	2	6	150.00
55 59 19 00	HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	17	425.00
	UMFASST: ALLE VERKLEIDUNGEN AUS-/EINBAUEN			
55 59 55 00)	HECKKLAPPE EINSTELLEN HECKKLAPPE ERSETZEN	2	33	825.00
	(HECKKLAPPE AUSGEBAUT) UMFASST: HECKWISCHERMOTOR, HECKSCHEIBE, SCHLUSSLEUCHTEN I, HECKSPOILER, SCHLOSS UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
63 69 65 01)	ABDECKUNG STOSSFAENGER H TEILE AUS-/EINB (FUER AUSSENACKIERUNG) (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	7	175.00
90 83 15 00	RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN	2	4	100.00
70 39 19 00	ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER H AUS-/EINBAUEN	2	3	75.00
55 55 19 00)	SCHLIESSPLATTE HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	1	25.00
70 57 20 00	BEIDE VERKLEIDUNGEN O A-SAEULE AUS-/EINB	2	3	75.00
70 67 20 00	BEIDE VERKLEIDUNGEN O B-SAEULE AUS-/EINB	2	5	125.00
70 06 19 00)	BODENBELAG KOFFERRAUM AUS-/EINBAUEN	2	1	25.00
70 68 20 00)	VERKLEIDUNGEN C-SAEULEN O AUS-/EINBAUEN	2	1	25.00
70 69 20 00	BEIDE VERKLEIDUNGEN D-SAEULE AUS-/EINB	2	2	50.00
1000	GLASSSPPLITTER REINIGEN	1*	10*	250.00

51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	50.00
51 01 75 50	HECKKLAPPE HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	1	25.00
	(VERBUNDARBEIT)			

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM SKODA)
 LACK-DATEN GUELTIG AB : 07.12.2022
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 250.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
55 59 61 51	HECKKLAPPE	NEUTEILLACK S1	9	225.00
63 69 79 53	ABDECKUNG STOSSF H	REPARATURLACK S3	12	300.00
51 01 71 53	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 (TEIL/E AUSGEBAUT)		16	400.00
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG SYSTEM AUDATEX		2	50.00

Claims Experts GmbH

Gutachtennummer G202691478

Datum: 03.07.2026

L A C K I E R U N G		(LACKIERZEIT SYSTEM SKODA)			
		LACK-DATEN GUELTIG AB		: 07.12.2022	
ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS = 250.00	EUR/STD		
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT		AW	ARB.- PREIS
		2-SCHICHT-UNI			
	(KUNSTSTOFFE)				
	(TEIL/E AUSGEBAUT)				
	(VERBUNDARBEIT)				

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

E R S A T Z T E I L E					4 049.16	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					80.98	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					4 130.14	
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1 10 AW X 250.00 EUR/STD					250.00	
GESAMT KL 2 101 AW X 250.00 EUR/STD					2 525.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					2 775.00	
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3 3 AW X 250.00 EUR/STD					75.00	
FAHRZEUGVERBRINGUNG					250.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					325.00	
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN 39 AW X 250.00 EUR/STD					975.00	
LACKIERMATERIAL 18 ME X 26.80 EUR					482.40	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					1 457.40	
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					8 687.54	
-----					-----	
MWST 19.00 %					1 650.63	
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					10 338.17	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +23.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

```
E-TEILE NR NICHT UNTERBINGEN DOF NR
E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT
```

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

02.07.2026

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = CLAIMSEX

SYSTEM AUDATEX

Fotoanlage



Bild 1 Übersicht Fahrzeug diagonal vorne links



Bild 2 Übersicht Fahrzeug diagonal hinten rechts

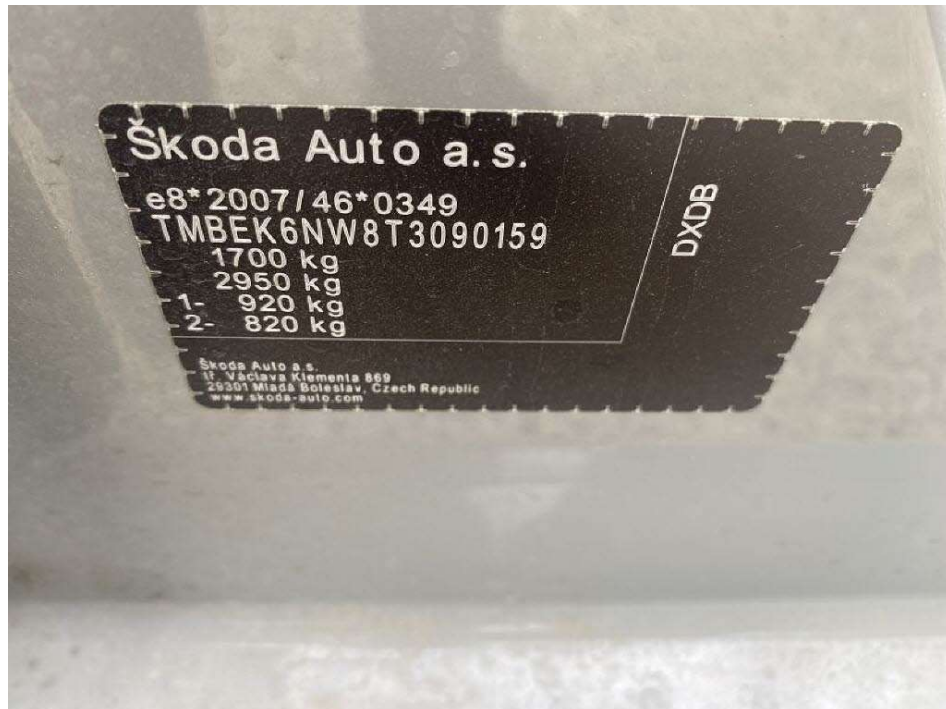


Bild 3 Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 4 Tachometerstand



Bild 5 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugheck



Bild 6 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugheck diagonal



Bild 7 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugheck im Detail



Bild 8 Heckscheibe gebrochen und gesplittert



Bild 9 Heckdeckel deformiert

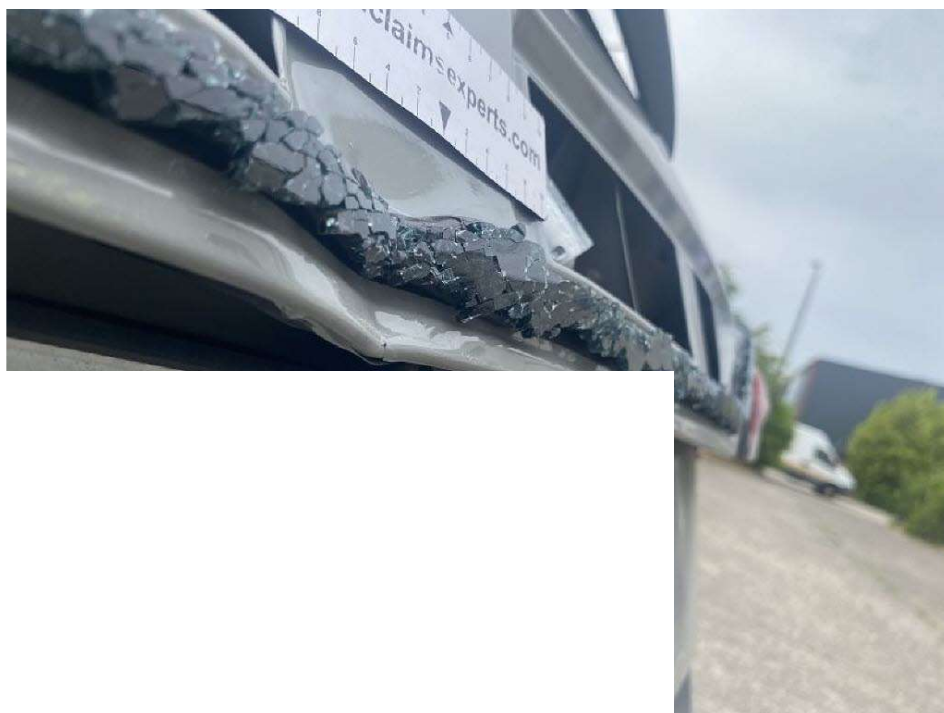


Bild 10 Heckdeckel deformiert



Bild 11 Griff Heckdeckel verformt



Bild 12 Rückleuchte hinten rechts gebrochen



Bild 13 Rückleuchte hinten links verformt



Bild 14 Stoßfängerverkleidung hinten kratzbeschädigt



Bild 15 Verkleidung Heckdeckel verformt



Bild 16 Verkleidung Heckdeckel kratzbeschädigt



Bild 17 Verkleidung Heckdeckel kratzbeschädigt



Bild 18 Verkleidung Heckblech kratzbeschädigt



Bild 19 Schloß Heckdeckel verformt